

ORGANO DESCONCENTRADO:	PIURA
ESTABLECIMIENTO DE SALUD:	C.M - LEONCIO AMAYA TUME - LA UNIÓN

UPSS / UPS	CODIGO DE AMBIENTE	DENOMINACIÓN DEL AMBIENTE	MODO DE EJECUCIÓN	TIPO DE MANTENIMIENTO	ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO	CANTIDAD	UNID. MED.	ESTADO DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDAD A REALIZAR	CONSUMO DE MANO DE OBRA (HM/JUNO)	HORAS HOMBRE (HH)	FRECUENCIA	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL DE HORAS HOMBRE (HH)	COSTO DE MANO DE OBRA S/	COSTO DE MATERIALES S/	COSTO TOTAL S/	
UPS Administración	0913101070201J001	CIRCULACION/ESPERA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	0	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de	0.00	0.00	12	1												0.00	0.00		0.00	
UPS Administración	0913101070201J001	CIRCULACION/ESPERA3	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de pvc	31.1	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	9.94																		
UPS Administración	0913101070201J001	CIRCULACION/ESPERA3	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de pvc	31.1	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	9.94														53.03	1390.35		9,034.32	
UPS Administración	0913101070201J001	CIRCULACION/ESPERA3	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de pvc	31.1	m2	R	Desmontaje de plancha de pvc	0.27	8.29	12	1															10,024.67	
UPS Administración	0913101070201J001	CIRCULACION/ESPERA3	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de pvc	31.1	m2	R	Instalación de panel de PVC sanitario	0.80	24.86																		
UPS Administración	0913101070201J001	CIRCULACION/ESPERA3	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	83.4	m2	R	Retiro de acabado	0.32	26.67	12	1												33.34	874.17		700.67	
UPS Administración	0913101070201J001	CIRCULACION/ESPERA3	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	83.4	m2	R	Instalación de piso	0.08	6.67																	1574.84	
UPS Administración	0913101070201J001	CIRCULACION/ESPERA3	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	5	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	2.00	12													4.00	104.88		104.88	
UPS Administración	0913101070201J001	CIRCULACION/ESPERA3	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	5	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	2.00								1										
UPS Administración	0913101070201J002	CIRCULACION	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	0	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de	0.00	0.00	12	1													0.00	0.00		0.00
UPS Administración	0913101070201J002	CIRCULACION	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	156	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	50.02																		
UPS Administración	0913101070201J002	CIRCULACION	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	156	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	50.02																		
UPS Administración	0913101070201J002	CIRCULACION	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	156	m2	R	Desmontaje de plancha de yeso	0.20	31.26	12	1												356.36	9348.86		11,222.90	
UPS Administración	0913101070201J002	CIRCULACION	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	156	m2	R	Instalación de plancha de yeso en falso cieloraso	0.80	125.04																	20,566.77	
UPS Administración	0913101070201J002	CIRCULACION	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	156	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	50.02																		
UPS Administración	0913101070201J002	CIRCULACION	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	156	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso	0.32	50.02																		
UPS Administración	0913101070201J002	CIRCULACION	CEM	MCP	Pisos	Porcelanato	156	m2	R	Resane de juntas	0.57	89.31	12	1													89.31	2341.82		395.96
UPS Administración	0913101070201J002	CIRCULACION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	16	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	6.40	12																2737.78	
UPS Administración	0913101070201J002	CIRCULACION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	16	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	6.40								1							12.80	335.62		335.62
UPS Administración	0913101070201J003	ESPERA 1/ESPERA 2	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	0	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de	0.00	0.00	12	1													0.00	0.00		0.00
UPS Administración	0913101070201J003	ESPERA 1/ESPERA 2	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	196	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	62.83																		
UPS Administración	0913101070201J003	ESPERA 1/ESPERA 2	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	196	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	62.83																		
UPS Administración	0913101070201J003	ESPERA 1/ESPERA 2	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	196	m2	R	Desmontaje de plancha de fibrocemento	0.20	39.27	12	1												447.68	11738.12		16,307.99	
UPS Administración	0913101070201J003	ESPERA 1/ESPERA 2	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	196	m2	R	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	0.80	23.16																	28,046.10	
UPS Administración	0913101070201J003	ESPERA 1/ESPERA 2	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	196	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	62.83																		
UPS Administración	0913101070201J003	ESPERA 1/ESPERA 2	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	196	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso	0.32	62.83																		
UPS Administración	0913101070201J003	ESPERA 1/ESPERA 2	CEM	MCP	Pisos	Porcelanato	235	m2	R	Resane de juntas	0.57	134.35	12	1													134.35	3522.62		595.61
UPS Administración	0913101070201J003	ESPERA 1/ESPERA 2	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.60	12																4118.23	
UPS Administración	0913101070201J003	ESPERA 1/ESPERA 2	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	1.60								1							3.20	83.90		83.90
UPS Farmacia	0913111000001B004	FARMACIA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	57.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de	0.00	0.23															0.23	5.99		5.99
UPS Farmacia	0913111000001B004	FARMACIA	CEM	MCP	Contrazocalo	Lineal cerámico	20.3	m	R	Resane de juntas y esquineros	0.16	3.25	12	1													3.25	85.12		324.64
UPS Farmacia	0913111000001B004	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	29	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	9.26																	409.76	
UPS Farmacia	0913111000001B004	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	29	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	9.26																		
UPS Farmacia	0913111000001B004	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	29	m2	R	Desmontaje de plancha de yeso	0.20	5.79	12	1												66.01	1730.68		2,078.71	
UPS Farmacia	0913111000001B004	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	29	m2	R	Instalación de plancha de yeso en falso cieloraso	0.80	23.16																	3809.39	
UPS Farmacia	0913111000001B004	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	29	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	9.26																		
UPS Farmacia	0913111000001B004	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	29	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso	0.32	9.26																		
UPS Farmacia	0913111000001B004	FARMACIA	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	2	und	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	16.54	12	1													16.54	433.75		751.73
UPS Farmacia	0913111000001B004	FARMACIA	CEM	MCP	Ventana	Aluminio tipo	3.64	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	1.02	12	1													1.02	26.84		36.57
UPS Farmacia	0913111000001B004	FARMACIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.78	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una	0.19	0.34	12	1															63.41	
UPS Farmacia	0913111000001B004	FARMACIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.78	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de	0.24	0.42	12	1													1.18	30.96		13.92
UPS Farmacia	0913111000001B004	FARMACIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.78	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.42																	44.88	
UPS Farmacia	0913111000001B004	FARMACIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.67	12														1.33	34.96		159.80
UPS Farmacia	0913111000001B005	ALAMCEN DE MEDICAMENTOS	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	40.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de	0.00	0.16	12	1													0.16	4.28		4.28
UPS Farmacia	0913111000001B005	ALAMCEN DE MEDICAMENTOS	CEM	MCP	Contrazocalo	Lineal madera	14.3	m	R	Retiro de contrazocalo	0.13	1.90	12	1													6.66	174.73		512.42
UPS Farmacia	0913111000001B005	ALAMCEN DE MEDICAMENTOS	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	15.5	m2	R	Fijación de contrazocalo y pintado	0.33	4.76																	687.15	
UPS Farmacia	0913111000001B005	ALAMCEN DE MEDICAMENTOS	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	15.5	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.96																		
UPS Farmacia	0913111000001B005	ALAMCEN DE MEDICAMENTOS	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	15.5	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.96																		
UPS Farmacia	0913111000001B005	ALAMCEN DE MEDICAMENTOS	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	15.5	m2	R	Desmontaje de plancha de yeso	0.20	2.76	12	1												35.34	926.61		1,112.96	
UPS Farmacia	0913111000001B005	ALAMCEN DE MEDICAMENTOS	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	15.5	m2	R	Instalación de plancha de yeso en falso cieloraso	0.80	12.40																	20,939.57	
UPS Farmacia	0913111000001B005	ALAMCEN DE MEDICAMENTOS	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	15.5	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	4.96																		
UPS Farmacia	0913111000001B005	ALAMCEN DE MEDICAMENTOS	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	15.5	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso	0.32	4.96																		
UPS Farmacia	0913111000001B005	ALAMCEN DE MEDICAMENTOS	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	15.5	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	8.86	12	1													8.86	232.23		402.48
UPS Farmacia	0913111000001B005	ALAMCEN DE MEDICAMENTOS	CEM	MCP	Ventana	Madera batiente	1.8	m2	R	Desmontaje de ventana batiente	0.28	0.50	12	1													1.01	26.43		8.60
UPS Farmacia	0913111000001B005	ALAMCEN DE MEDICAMENTOS	CEM	MCP	Ventana	Madera batiente	1.8	m2	R	Proceso de resane y pintado	0.28	0.50																	35.03	
UPS Farmacia	0913111000001B005	ALAMCEN DE MEDICAMENTOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una	0.19	0.36	12	1																
UPS Farmacia	0913111000001B005	ALAMCEN DE MEDICAMENTOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de	0.24	0.45	12	1													1.25	32.78		14.74
UPS Farmacia	0913111000001B005	ALAMCEN DE MEDICAMENTOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45																		

UPS Administración	09131101070201F068	BAÑO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	---	-	---	---	---
UPS Administración	09131101070201F06C	DIRECCION	CEM	MP	Muro	Albalería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de	0.00	0.17	12	1	0.17	4.49	4.49
UPS Administración	09131101070201F06C	DIRECCION	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal cerámico	14.7	m	R	Resane de juntas y esqueros	0.16	2.34	12	1	2.34	61.46	234.40
UPS Administración	09131101070201F06C	DIRECCION	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	15.3	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.89					295.86
UPS Administración	09131101070201F06C	DIRECCION	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	15.3	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.89					
UPS Administración	09131101070201F06C	DIRECCION	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	15.3	m2	R	Desmontaje de plancha de yeso	0.20	3.05	12	1	34.82	912.87	1,096.44
UPS Administración	09131101070201F06C	DIRECCION	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	15.3	m2	R	Instalación de plancha de yeso en falso cieloraso	0.80	12.22					2009.31
UPS Administración	09131101070201F06C	DIRECCION	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	15.3	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	4.89					
UPS Administración	09131101070201F06C	DIRECCION	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	15.3	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso	0.32	4.89					
UPS Administración	09131101070201F06C	DIRECCION	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	15.3	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	8.73	12	1	8.73	228.79	396.51
UPS Administración	09131101070201F06C	DIRECCION	CEM	MCP	Ventana	Madera batiente	1.8	m2	R	Desmontaje de ventana batiente	0.28	0.50	12	1	1.01	26.43	625.30
UPS Administración	09131101070201F06C	DIRECCION	CEM	MCP	Ventana	Madera batiente	1.8	m2	R	Proceso de resane y pintado	0.28	0.50	12	1			8.60
UPS Administración	09131101070201F06C	DIRECCION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.02	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una	0.19	0.38	12				35.03
UPS Administración	09131101070201F06C	DIRECCION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.02	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de	0.24	0.48	12	1	1.34	35.04	15.75
UPS Administración	09131101070201F06C	DIRECCION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.02	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.20	0.48	12				50.79
UPS Administración	09131101070201F06C	DIRECCION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1			
UPS Administración	09131101070201F06C	DIRECCION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.80	20.98	20.98
UPS Administración	09131101070201F06D	SECRETARIA	CEM	MP	Muro	Albalería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de	0.00	0.17	12	1	0.17	4.46	4.46
UPS Administración	09131101070201F06D	SECRETARIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal cerámico	15.4	m	R	Resane de juntas y esqueros	0.16	2.47	12	1	2.47	64.73	246.88
UPS Administración	09131101070201F06D	SECRETARIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	15	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.81					311.61
UPS Administración	09131101070201F06D	SECRETARIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	15	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.81					
UPS Administración	09131101070201F06D	SECRETARIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	15	m2	R	Desmontaje de plancha de yeso	0.20	3.00	12	1	34.25	897.92	1,078.49
UPS Administración	09131101070201F06D	SECRETARIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	15	m2	R	Instalación de plancha de yeso en falso cieloraso	0.80	12.02					1976.41
UPS Administración	09131101070201F06D	SECRETARIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	15	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	4.81					
UPS Administración	09131101070201F06D	SECRETARIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	15	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso	0.32	4.81					
UPS Administración	09131101070201F06D	SECRETARIA	CEM	MCP	Pisos	Porcelanato	15	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	8.58	12	1	8.58	225.04	380.05
UPS Administración	09131101070201F06D	SECRETARIA	CEM	MCP	Ventana	Madera batiente	3.6	m2	R	Desmontaje de ventana batiente	0.28	1.01	12	1	2.02	52.86	263.09
UPS Administración	09131101070201F06D	SECRETARIA	CEM	MCP	Ventana	Madera batiente	3.6	m2	R	Proceso de resane y pintado	0.28	1.01	12	1			17.21
UPS Administración	09131101070201F06D	SECRETARIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.95	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una	0.19	0.37					70.07
UPS Administración	09131101070201F06D	SECRETARIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.95	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de	0.24	0.46	12	1	1.29	33.87	15.23
UPS Administración	09131101070201F06D	SECRETARIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.95	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.46	12	1			49.10
UPS Administración	09131101070201F06D	SECRETARIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.80	20.98	20.98
UPS Administración	09131101070201F06D	SECRETARIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1			
UPSS Consulta Externa	09131222400018007	PEDIATRIA	CEM	MP	Muro	Albalería/Tarrajeo/enlucido/empas	41.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de	0.00	0.16	12	1	0.16	4.31	4.31
UPSS Consulta Externa	09131222400018007	PEDIATRIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	14.7	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.72					
UPSS Consulta Externa	09131222400018007	PEDIATRIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	14.7	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.72					
UPSS Consulta Externa	09131222400018007	PEDIATRIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	14.7	m2	R	Desmontaje de plancha de yeso	0.20	2.95	12	1	33.61	881.18	1,058.39
UPSS Consulta Externa	09131222400018007	PEDIATRIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	14.7	m2	R	Instalación de plancha de yeso en falso cieloraso	0.80	11.79					1939.57
UPSS Consulta Externa	09131222400018007	PEDIATRIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	14.7	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	4.72					
UPSS Consulta Externa	09131222400018007	PEDIATRIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	14.7	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso	0.32	4.72					
UPSS Consulta Externa	09131222400018007	PEDIATRIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil Flexible simple	14.7	m2	R	Retiro de vinil	0.11	1.68					
UPSS Consulta Externa	09131222400018007	PEDIATRIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil Flexible simple	14.7	m2	R	Instalación de vinil	0.64	9.43	12	1	15.83	415.19	486.26
UPSS Consulta Externa	09131222400018007	PEDIATRIA	CEM	MCP	Pisos	Sellado de piso vinílico	14.7	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.12	1.72					901.46
UPSS Consulta Externa	09131222400018007	PEDIATRIA	CEM	MCP	Ventana	Madera batiente	1.8	m2	R	Desmontaje de ventana batiente	0.28	0.50	12	1	1.01	26.43	8.60
UPSS Consulta Externa	09131222400018007	PEDIATRIA	CEM	MCP	Ventana	Madera batiente	1.8	m2	R	Proceso de resane y pintado	0.28	0.50	12	1			35.03
UPSS Consulta Externa	09131222400018007	PEDIATRIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una	0.19	0.36					
UPSS Consulta Externa	09131222400018007	PEDIATRIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de	0.24	0.45	12	1	1.25	32.78	14.74
UPSS Consulta Externa	09131222400018007	PEDIATRIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	1			47.52
UPSS Consulta Externa	09131222400018007	PEDIATRIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.80	20.98	20.98
UPSS Consulta Externa	09131222400018007	PEDIATRIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1			
UPSS Consulta Externa	0913122240001C008	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Muro	Albalería/Cerámico	34	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	19.45	12	1	19.45	509.87	544.48
UPSS Consulta Externa	0913122240001C008	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	7.56	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	2.42					1054.35
UPSS Consulta Externa	0913122240001C008	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	7.56	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.42					
UPSS Consulta Externa	0913122240001C008	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	7.56	m2	R	Desmontaje de plancha de yeso	0.20	1.51	12	1	17.24	451.95	542.84
UPSS Consulta Externa	0913122240001C008	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	7.56	m2	R	Instalación de plancha de yeso en falso cieloraso	0.80	6.05					994.78
UPSS Consulta Externa	0913122240001C008	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	7.56	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	2.42					
UPSS Consulta Externa	0913122240001C008	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	7.56	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso	0.32	2.42					
UPSS Consulta Externa	0913122240001C008	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	7.56	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	4.32	12	1	4.32	113.27	196.31
UPSS Consulta Externa	0913122240001C008	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	0.7	m2	R	Desmontaje de ventana fija	0.28	0.30					309.58
UPSS Consulta Externa	0913122240001C008	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	0.7	m2	R	Proceso de resane y pintado de ventana fija	0.09	0.07	12	1	0.44	11.45	9.87
UPSS Consulta Externa	0913122240001C008	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	0.7	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera fija	0.25	0.18					21.32
UPSS Consulta Externa	0913122240001C008	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.13	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una	0.19	0.21					
UPSS Consulta Externa	0913122240001C008	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.13	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de	0.24	0.27	12	1	0.75	19.60	8.81
UPSS Consulta Externa	0913122240001C008	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.13	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.27					28.41
UPSS Consulta Externa	0913122240001C008	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1			
UPSS Consulta Externa	0913122240001C008	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.80	20.98	20.98
UPSS Consulta Externa	0913122240001C008	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	1.20	12		1.2	31.46	
UPSS Consulta Externa	0913122240001C008	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	24.00	12		24.0	629.28	
UPSS Consulta Externa	0913122240001C008	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	
UPSS Consulta Externa	0913122240001C008	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12		7.5	196.65	941.30
UPSS Consulta Externa	0913122240001C008	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		2.0	52.44	
UPSS Consulta Externa	0913122240001C008	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12		0.6	15.73	
UPSS Consulta Externa	0913122240001C009	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Muro	Albalería/Cerámico	16.5	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	9.45	12	1	9.45	247.82	264.64
UPSS Consulta Externa	0913122240001C009	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	2.32	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.74					512.46
UPSS Consulta Externa	0913122240001C009	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	2.32	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.74					
UPSS Consulta Externa	0913122240001C009	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	2.32	m2	R	Desmontaje de plancha de yeso	0.20	0.46	12	1	5.29	138.69	166.58
UPSS Consulta Externa	0913122240001C009	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	2.32	m2	R	Instalación de plancha de yeso en falso cieloraso	0.80	1.86					305.28
UPSS Consulta Externa	0913122240001C009	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	2.32										

UPSS Consulta Externa	0913122240001B010	CONSULTORIO DENTAL	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	1		1.60	41.95		41.95
UPSS Consulta Externa	0913122240001B011	CONSULTORIO DENTAL	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B011	NUTRICION	CEM	MP	Muro	Albaleria/Tarraje/enlucido/empas	42.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de	0.00	0.17	12			0.17	4.47		4.47
UPSS Consulta Externa	0913122240001B011	NUTRICION	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	14.8	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.32							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B011	NUTRICION	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	14.8	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.32							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B011	NUTRICION	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	14.8	m2	R	Desmontaje de plancha de yeso	0.20	2.96	12	1		33.70	883.57	1,061.26	1944.83
UPSS Consulta Externa	0913122240001B011	NUTRICION	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	14.8	m2	R	Instalación de plancha de yeso en falso cieloraso	0.80	11.82							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B011	NUTRICION	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	14.8	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	0.32							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B011	NUTRICION	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	14.8	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso	0.32	0.32							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B011	NUTRICION	CEM	MCP	Pisos	Porcelanato	14.8	m2	R	Resane de juntas	0.57	8.45	12	1		8.45	221.45	37.44	258.89
UPSS Consulta Externa	0913122240001B011	NUTRICION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una	0.19	0.36							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B011	NUTRICION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de	0.24	0.45	12	1		1.25	32.78	59.20	91.98
UPSS Consulta Externa	0913122240001B011	NUTRICION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B011	NUTRICION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1		0.80	20.98		20.98
UPSS Consulta Externa	0913122240001B012	MODULO ADULTO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B012	MODULO ADULTO	CEM	MP	Muro	Albaleria/Tarraje/enlucido/empas	42.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de	0.00	0.17	12	1		0.17	4.46		4.46
UPSS Consulta Externa	0913122240001B012	MODULO ADULTO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	14.8	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.32							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B012	MODULO ADULTO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	14.8	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.32							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B012	MODULO ADULTO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	14.8	m2	R	Desmontaje de plancha de yeso	0.20	2.96	12	1		33.79	885.96	1,019.67	1905.63
UPSS Consulta Externa	0913122240001B012	MODULO ADULTO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	14.8	m2	R	Instalación de plancha de yeso en falso cieloraso	0.80	11.86							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B012	MODULO ADULTO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	14.8	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	0.32							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B012	MODULO ADULTO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	14.8	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso	0.32	0.32							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B012	MODULO ADULTO	CEM	MCP	Pisos	Porcelanato	14.8	m2	R	Resane de juntas	0.57	8.47	12	1		8.47	222.05	37.54	259.59
UPSS Consulta Externa	0913122240001B012	MODULO ADULTO	CEM	MCP	Ventana	Madera batiente	3.6	m2	R	Desmontaje de ventana batiente	0.28	1.01	12	1		2.02	52.86	17.21	70.07
UPSS Consulta Externa	0913122240001B012	MODULO ADULTO	CEM	MCP	Ventana	Madera batiente	3.6	m2	R	Proceso de resane y pintado	0.28	1.01							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B012	MODULO ADULTO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una	0.19	0.36							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B012	MODULO ADULTO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de	0.24	0.45	12	1		1.25	32.78	14.74	47.52
UPSS Consulta Externa	0913122240001B012	MODULO ADULTO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B012	MODULO ADULTO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B012	MODULO ADULTO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1		0.80	20.98		20.98
UPSS Administración	0913101070201C013	SS.HH. MUJERES	CEM	MP	Muro	Albaleria/Tarraje/enlucido/empas	42.5	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	10.38	12			10.38	272.24	290.72	562.96
UPSS Administración	0913101070201C013	SS.HH. MUJERES	CEM	MP	Cieloraso	Plancha de yeso	0	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de	0.00	0.00	12			0.00	0.00	0.00	0.00
UPSS Administración	0913101070201C013	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	2.84	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	1.62	12	1		1.62	42.55	73.75	116.30
UPSS Administración	0913101070201C013	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una	0.19	0.30							
UPSS Administración	0913101070201C013	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de	0.24	0.37	12	1		1.05	27.40	12.32	39.73
UPSS Administración	0913101070201C013	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.37							
UPSS Administración	0913101070201C013	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1		0.80	20.98		20.98
UPSS Administración	0913101070201C013	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12			0.6	15.73		
UPSS Administración	0913101070201C013	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12			12.0	314.64		
UPSS Administración	0913101070201C013	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	1		0.6	15.73		610.93
UPSS Administración	0913101070201C013	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12			7.5	196.65		
UPSS Administración	0913101070201C013	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	52.44	12			2.0	52.44		
UPSS Administración	0913101070201C014	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12			0.6	15.73		
UPSS Administración	0913101070201C014	SS.HH. VARONES	CEM	MP	Muro	Albaleria/Cerámico	19	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	10.85	12	1		10.85	284.37	303.68	588.05
UPSS Administración	0913101070201C014	SS.HH. VARONES	CEM	MP	Cieloraso	Plancha de yeso	0	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de	0.00	0.00	12	1		0.00	0.00	0.00	0.00
UPSS Administración	0913101070201C014	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	3.11	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	1.78	12	1		1.78	46.60	80.76	127.35
UPSS Administración	0913101070201C014	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una	0.19	0.30							
UPSS Administración	0913101070201C014	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de	0.24	0.37	12	1		1.05	27.40	12.32	39.73
UPSS Administración	0913101070201C014	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.37							
UPSS Administración	0913101070201C014	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1		0.80	20.98		20.98
UPSS Administración	0913101070201C014	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40							
UPSS Administración	0913101070201C014	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12			0.6	15.73		
UPSS Administración	0913101070201C014	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12			12.0	314.64		
UPSS Administración	0913101070201C014	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	1		0.6	15.73		610.93
UPSS Administración	0913101070201C014	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12			7.5	196.65		
UPSS Administración	0913101070201C014	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	52.44	12			2.0	52.44		
UPSS Administración	0913101070201C014	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12			0.6	15.73		
UPSS Administración	0913101070201D015	RESIDUOS SÓLIDOS	CEM	MP	Muro	Albaleria/Tarraje/enlucido/empas	42.5	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	24.17	12	1		24.17	633.77	676.80	1310.57
UPSS Administración	0913101070201D015	RESIDUOS SÓLIDOS	CEM	MP	Cieloraso	Plancha de yeso	0	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de	0.00	0.00	12			0.00	0.00	0.00	0.00
UPSS Administración	0913101070201D015	RESIDUOS SÓLIDOS	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	14.7	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	8.37	12	1		8.37	219.50	380.41	599.91
UPSS Administración	0913101070201D015	RESIDUOS SÓLIDOS	CEM	MCP	Ventana	Metalica fija	8.1	m2	R	Desmontaje de ventana metálica fija	0.28	2.27							
UPSS Administración	0913101070201D015	RESIDUOS SÓLIDOS	CEM	MCP	Ventana	Metalica fija	8.1	m2	R	Proceso de Pintado	0.28	2.27	12	1		6.81	178.67	864.16	1042.82
UPSS Administración	0913101070201D015	RESIDUOS SÓLIDOS	CEM	MCP	Ventana	Metalica fija	8.1	m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija	0.28	2.28							
UPSS Administración	0913101070201D015	RESIDUOS SÓLIDOS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12						
UPSS Administración	0913101070201D015	RESIDUOS SÓLIDOS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	1.60	12	1		3.20	83.90		83.90
UPSS Consulta Externa	0913122240001B016	CONSULTORIO 1	CEM	MP	Muro	Albaleria/Tarraje/enlucido/empas	42.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de	0.00	0.17	12	1		0.17	4.46		4.46
UPSS Consulta Externa	0913122240001B016	CONSULTORIO 1	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal porcelanato	14.4	m	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	8.21	12	1		8.21	215.15	36.38	251.53
UPSS Consulta Externa	0913122240001B016	CONSULTORIO 1	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	13.5	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.33							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B016	CONSULTORIO 1	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	13.5	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.33							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B016	CONSULTORIO 1	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	13.5	m2	R	Desmontaje de plancha de yeso	0.20	7.70	12	1		30.83	808.25	970.78	1779.03
UPSS Consulta Externa	0913122240001B016	CONSULTORIO 1	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	13.5	m2	R	Instalación de plancha de yeso en falso cieloraso	0.80	10.82							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B016	CONSULTORIO 1	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	13.5	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	4.33							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B016	CONSULTORIO 1	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	13.5												

UPSS Consulta Externa	0913122240001B018	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	11.6	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	3.71						
UPSS Consulta Externa	0913122240001B018	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	11.6	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso	0.32	3.71						
UPSS Consulta Externa	0913122240001B018	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	11.6	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	6.63	12		6.63	173.80	301.21	475.01
UPSS Consulta Externa	0913122240001B018	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Ventana	Madera batiente	1.93	m2	R	Desmontaje de ventana batiente	0.28	0.54	12	1	1.08	28.34		37.56
UPSS Consulta Externa	0913122240001B018	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Ventana	Madera batiente	1.93	m2	R	Proceso de resane y pintado	0.28	0.54					9.23	
UPSS Consulta Externa	0913122240001B018	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una	0.19	0.36						
UPSS Consulta Externa	0913122240001B018	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de	0.24	0.45	12	1	1.25	32.78		47.52
UPSS Consulta Externa	0913122240001B018	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45					14.74	
UPSS Consulta Externa	0913122240001B018	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPSS Consulta Externa	0913122240001B018	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.80	20.98		20.98
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	SS.HH. MINUSVALIDOS	CEM	MCP	Muro	Albailería/Cerámico	18.8	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	10.75	12	1	10.75	281.98	301.12	583.10
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	SS.HH. MINUSVALIDOS	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	3.49	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.12						
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	SS.HH. MINUSVALIDOS	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	3.49	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.12						
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	SS.HH. MINUSVALIDOS	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	3.49	m2	R	Desmontaje de plancha de yeso	0.20	0.70						
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	SS.HH. MINUSVALIDOS	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	3.49	m2	R	Instalación de plancha de yeso en falso cieloraso	0.32	1.12	12	1	7.96	208.64	250.59	459.23
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	SS.HH. MINUSVALIDOS	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	3.49	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	1.12						
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	SS.HH. MINUSVALIDOS	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	3.49	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso	0.32	1.12						
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	SS.HH. MINUSVALIDOS	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	3.49	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	1.99	12	1	1.99	52.29		142.91
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	SS.HH. MINUSVALIDOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una	0.19	0.40						
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	SS.HH. MINUSVALIDOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de	0.24	0.50	12	1	1.39	36.42		52.80
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	SS.HH. MINUSVALIDOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50					16.38	
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	SS.HH. MINUSVALIDOS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.80	20.98		20.98
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	SS.HH. MINUSVALIDOS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	SS.HH. MINUSVALIDOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12					
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	SS.HH. MINUSVALIDOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12					
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	SS.HH. MINUSVALIDOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60		1				
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	SS.HH. MINUSVALIDOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12					610.93
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	SS.HH. MINUSVALIDOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12					
UPSS Consulta Externa	0913122240001C019	SS.HH. MINUSVALIDOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12					
UPSS Consulta Externa	0913122240001B20A	ECOGRAFIA	CEM	MP	Muro	Albailería/Tarrajeo/enlucido/empas	52.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de	0.00	0.21	12	1	0.21	5.49		5.49
UPSS Consulta Externa	0913122240001B20A	ECOGRAFIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Plancha de yeso	17.2	m	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	9.79	12	1	9.84	258.00	43.62	301.63
UPSS Consulta Externa	0913122240001B20A	ECOGRAFIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	22.9	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	7.33						
UPSS Consulta Externa	0913122240001B20A	ECOGRAFIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	22.9	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	7.33						
UPSS Consulta Externa	0913122240001B20A	ECOGRAFIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	22.9	m2	R	Desmontaje de plancha de yeso	0.20	4.58	12	1	52.26	1370.19	1,645.74	3015.93
UPSS Consulta Externa	0913122240001B20A	ECOGRAFIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	22.9	m2	R	Instalación de plancha de yeso en falso cieloraso	0.80	18.34						
UPSS Consulta Externa	0913122240001B20A	ECOGRAFIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	22.9	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	7.33						
UPSS Consulta Externa	0913122240001B20A	ECOGRAFIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	22.9	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso	0.32	7.33						
UPSS Consulta Externa	0913122240001B20A	ECOGRAFIA	CEM	MCP	Pisos	Porcelanato	22.9	m2	R	Resane de juntas	0.57	13.10	12	1	13.10	343.41	58.06	401.47
UPSS Consulta Externa	0913122240001B20A	ECOGRAFIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una	0.19	0.79						
UPSS Consulta Externa	0913122240001B20A	ECOGRAFIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de	0.24	0.99	12	1	2.78	72.85	32.75	105.60
UPSS Consulta Externa	0913122240001B20A	ECOGRAFIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.99						
UPSS Consulta Externa	0913122240001B20A	ECOGRAFIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.80	20.98		20.98
UPSS Consulta Externa	0913122240001B20A	ECOGRAFIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20A	SS.HH.	CEM	MCP	Muro	Albailería/Cerámico	19.4	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	11.09	12	1	11.09	290.67	310.40	601.07
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20A	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	3.51	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.12						
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20A	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	3.51	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.12						
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20A	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	3.51	m2	R	Desmontaje de plancha de yeso	0.20	0.70	12	1	8.00	209.83	252.03	461.86
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20A	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	3.51	m2	R	Instalación de plancha de yeso en falso cieloraso	0.80	21.81						
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20A	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	3.51	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	1.12						
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20A	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	3.51	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso	0.32	1.12						
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20A	SS.HH.	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	3.51	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	2.01	12	1	2.01	52.59	91.14	143.73
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20A	SS.HH.	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	0.81	m2	R	Desmontaje de ventana fija	0.28	0.23						
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20A	SS.HH.	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	0.81	m2	R	Proceso de resane y pintado de ventana fija	0.09	0.08	12	1	0.51	13.25	11.42	24.67
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20A	SS.HH.	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	0.81	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera fija	0.20	0.20						
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20A	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.51	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una	0.19	0.29						
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20A	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.51	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de	0.24	0.36	12	1	1.00	26.19	11.78	37.97
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20A	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.51	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.36						
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20A	SS.HH.	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.80	20.98		20.98
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20A	SS.HH.	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20A	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12				15.73	
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20A	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12				12.0	314.64
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20A	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12				0.6	15.73
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20A	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12				7.5	196.65
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20A	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12				2.0	52.44
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20A	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12				0.6	15.73
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20A	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12				0.6	15.73
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20A	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12					
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20A	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20					105.13	183.79
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20A	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20						
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20A	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20						
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20A	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20						
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20A	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20						
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20A	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20						
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20A	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20						
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20A	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20						
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20A	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20						
UPSS Consulta Externa	0913122240001C20																	

UPS Administración	0913101070201F22A	ALMACEN DE LABORATORIO	CEM	MCP	Pisos	Loseta	29.8	m2	R	Resane de juntas	0.57	17.01	12	1	17.01	446.04	75.42	521.46
UPS Administración	0913101070201F22A	ALMACEN DE LABORATORIO	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	0.72	m2	R	Desmontaje de ventana fija	0.28	0.20						
UPS Administración	0913101070201F22A	ALMACEN DE LABORATORIO	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	0.72	m2	R	Proceso de resane y pintado de ventana fija	0.09	0.07	12	1	0.45	11.78	10.15	21.93
UPS Administración	0913101070201F22A	ALMACEN DE LABORATORIO	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	0.72	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera fija	0.25	0.18						
UPS Administración	0913101070201F22A	ALMACEN DE LABORATORIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.24	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una	0.19	0.42						
UPS Administración	0913101070201F22A	ALMACEN DE LABORATORIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.24	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de	0.24	0.53	12	1	1.48	38.85	17.47	56.32
UPS Administración	0913101070201F22A	ALMACEN DE LABORATORIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.24	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.53						
UPS Administración	0913101070201F22A	ALMACEN DE LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	6	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	2.40	12	1	4.80	125.86		125.86
UPS Administración	0913101070201F22A	ALMACEN DE LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	6	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	2.40						
UPS Administración	0913101070201C22A	SS.HH.	CEM	MCP	Muro	Albailería/Cerámico	42.9	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	24.51	12	1	24.51	642.76	686.40	1329.16
UPS Administración	0913101070201C22A	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	14.2	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.53						
UPS Administración	0913101070201C22A	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	14.2	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.53						
UPS Administración	0913101070201C22A	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	14.2	m2	R	Desmontaje de plancha de yeso	0.20	2.83	12	1	32.28	846.51	1,016.74	1863.25
UPS Administración	0913101070201C22A	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	14.2	m2	R	Instalación de plancha de yeso en falso cieloraso	0.80	11.33						
UPS Administración	0913101070201C22A	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	14.2	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	4.53						
UPS Administración	0913101070201C22A	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	14.2	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso	0.32	4.53						
UPS Administración	0913101070201C22A	SS.HH.	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	14.2	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	8.09	12	1	8.09	212.16	367.69	579.85
UPS Administración	0913101070201C22A	SS.HH.	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	0.66	m2	R	Desmontaje de ventana fija	0.28	0.18						
UPS Administración	0913101070201C22A	SS.HH.	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	0.66	m2	R	Proceso de resane y pintado de ventana fija	0.09	0.06	12	1	0.41	10.79	9.31	20.10
UPS Administración	0913101070201C22A	SS.HH.	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	0.66	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera fija	0.25	0.17						
UPS Administración	0913101070201C22A	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.51	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una	0.19	0.29						
UPS Administración	0913101070201C22A	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.51	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de	0.24	0.36	12	1	1.00	26.19	11.78	37.97
UPS Administración	0913101070201C22A	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.51	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.36						
UPS Administración	0913101070201C22A	SS.HH.	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	1	1.60	41.95		41.95
UPS Administración	0913101070201C22A	SS.HH.	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80						
UPS Administración	0913101070201C22A	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	3	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	1.80	12		1.8	47.20		
UPS Administración	0913101070201C22A	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	3	Und	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	36.00	12		36.0	943.92		
UPS Administración	0913101070201C22A	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalacion de Valvula de control	0.60	0.60	12		0.6	15.73		
UPS Administración	0913101070201C22A	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	1.20	12		1.2	31.46		
UPS Administración	0913101070201C22A	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	6.00	12		6.0	157.32		
UPS Administración	0913101070201F22A	DEPOSITO	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalacion de sumidero de bronce	1.20	2.40			2.4	62.93		
UPS Administración	0913101070201F22A	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albailería/Tarrajes/enlucido/empas	31.3	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de	0.13	1.13	12	1	0.13	3.29		3.29
UPS Administración	0913101070201F22A	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	8.18	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	2.62						
UPS Administración	0913101070201F22A	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	8.18	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.62						
UPS Administración	0913101070201F22A	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	8.18	m2	R	Desmontaje de plancha de yeso	0.20	1.64	12	1	18.65	489.01	587.35	1076.37
UPS Administración	0913101070201F22A	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	8.18	m2	R	Instalación de plancha de yeso en falso cieloraso	0.80	6.54						
UPS Administración	0913101070201F22A	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	8.18	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	2.62						
UPS Administración	0913101070201F22A	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	8.18	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso	0.32	2.62						
UPS Administración	0913101070201F22A	DEPOSITO	CEM	MCP	Pisos	Loseta	8.18	m2	R	Resane de juntas	0.57	4.67	12	1	4.67	122.56	20.72	143.28
UPS Administración	0913101070201F22A	DEPOSITO	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	0.58	m2	R	Desmontaje de ventana fija	0.28	0.16						
UPS Administración	0913101070201F22A	DEPOSITO	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	0.58	m2	R	Proceso de resane y pintado de ventana fija	0.09	0.05	12	1	0.36	9.49	8.18	17.67
UPS Administración	0913101070201F22A	DEPOSITO	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	0.58	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera fija	0.25	0.15						
UPS Administración	0913101070201F22A	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.66	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una	0.19	0.31						
UPS Administración	0913101070201F22A	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.66	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de	0.24	0.39	12	1	1.10	28.79	12.94	41.73
UPS Administración	0913101070201F22A	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.66	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.39						
UPS Administración	0913101070201F22A	DEPOSITO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.80	20.98		20.98
UPS Administración	0913101070201F22A	DEPOSITO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPS Administración	0913101070201F023	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Albailería/Tarrajes/enlucido/empas	31.3	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de	0.00	0.00	12	1	0.09	2.37		2.37	
UPS Administración	0913101070201F023	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	4.55	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.46						
UPS Administración	0913101070201F023	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	4.55	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.46						
UPS Administración	0913101070201F023	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	4.55	m2	R	Desmontaje de plancha de yeso	0.20	0.91	12	1	10.37	272.01	326.71	598.71
UPS Administración	0913101070201F023	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	4.55	m2	R	Instalación de plancha de yeso en falso cieloraso	0.80	3.64						
UPS Administración	0913101070201F023	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	4.55	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	1.46						
UPS Administración	0913101070201F023	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	4.55	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso	0.32	1.46						
UPS Administración	0913101070201F023	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	4.55	m2	M	Retiro de vinil	0.11	0.52						
UPS Administración	0913101070201F023	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	4.55	m2	M	Picado y resane de fisuras en contrapiso o falsopiso	0.32	1.46						
UPS Administración	0913101070201F023	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	4.55	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de	0.27	1.21	12	1	9.74	255.42	768.76	1024.18
UPS Administración	0913101070201F023	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	4.55	m2	M	Aplicación de mortero nivelante sobre piso	0.80	3.64						
UPS Administración	0913101070201F023	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	4.55	m2	M	Instalación de vinil	0.20	2.91						
UPS Administración	0913101070201F023	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	2.26	m2	R	Desmontaje de ventana fija	0.28	0.63						
UPS Administración	0913101070201F023	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	2.26	m2	R	Proceso de resane y pintado de ventana fija	0.09	0.21	12	1	1.41	36.96	31.86	68.82
UPS Administración	0913101070201F023	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	2.26	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera fija	0.25	0.57						
UPS Administración	0913101070201F023	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.06	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una	0.19	0.39						
UPS Administración	0913101070201F023	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.06	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de	0.24	0.49	12	1	1.36	35.73	16.06	51.79
UPS Administración	0913101070201F023	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.06	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.49						
UPS Administración	0913101070201F023	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.80	20.98		20.98
UPS Administración	0913101070201F023	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPS Administración	0913101070201C024	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Muro	Albailería/Cerámico	15.1	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	8.62	12	1	8.62	225.94	241.28	467.22
UPS Administración	0913101070201C024	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	1.93	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.62						
UPS Administración	0913101070201C024	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	1.93	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.62						
UPS Administración	0913101070201C024	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	1.93	m2	R	Desmontaje de plancha de yeso	0.20	0.39	12	1	4.40	115.38	138.58	253.96
UPS Administración	0913101070201C024	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	1.93	m2	R	Instalación de plancha de yeso en falso cieloraso	0.80	1.54						
UPS Administración	0913101070201C024	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	1.93	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	0.62						
UPS Administración	0913101070201C024	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	1.93	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso	0.32	0.62						
UPS Administración	0913101070201C024	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	1.93	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	1.10	12	1	1.10	28.92	50.12	79.03
UPS Administración	0913101070201C024	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una	0.19	0.30						
UPS Administración	0913101070201C024	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de	0.24	0.37	12	1	1.05	27.40	12.32	39.73
UPS Administración																		

UPS Administración	09131101070201C026	TBC	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	9.57	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	3.06						
UPS Administración	09131101070201C026	TBC	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	9.57	m2	R	Desmontaje de plancha de yeso	0.20	1.91	12					
UPS Administración	09131101070201C026	TBC	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	9.57	m2	R	Instalación de plancha de yeso en falso cieloraso	0.80	7.66		2	21.82	572.11	687.16	1259.27
UPS Administración	09131101070201C026	TBC	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	9.57	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	3.06						
UPS Administración	09131101070201C026	TBC	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	9.57	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso	0.32	3.06						
UPS Administración	09131101070201C026	TBC	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	9.57	m2	R	Retiro de vinil	0.11	1.09						
UPS Administración	09131101070201C026	TBC	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	9.57	m2	R	Instalación de vinil	0.64	6.12	12	2	10.28	269.57	315.71	585.27
UPS Administración	09131101070201C026	TBC	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	9.57	m2	R	Sellado de piso vinil	0.32	3.06						
UPS Administración	09131101070201C026	TBC	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	2.78	m2	R	Desmontaje de ventana fija	0.28	0.78						
UPS Administración	09131101070201C026	TBC	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	2.78	m2	R	Proceso de resane y pintado de ventana fija	0.09	0.26	12	2	1.73	45.47	39.19	84.66
UPS Administración	09131101070201C026	TBC	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	2.78	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera fija	0.25	0.70						
UPS Administración	09131101070201C026	TBC	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.04	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una	0.19	0.39						
UPS Administración	09131101070201C026	TBC	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.04	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de	0.24	0.48	12	2	1.35	35.38	15.91	51.29
UPS Administración	09131101070201C026	TBC	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.04	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.48						
UPS Administración	09131101070201C026	TBC	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	2	0.80	20.98		20.98
UPS Casa de Fuerza	091311315701E027	CISTERNA	CEM	MP	Muro	Albalería/Tarrajeo/enlucido/empas	m2		B	Actividades de inspección y verificación del estado de	0.00	0.00	12	2	0.00	0.00		0.00
UPS Casa de Fuerza	091311315701E027	CISTERNA	CEM	MP	Cieloraso	Plancha de yeso	0	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de	0.00	0.00	12	2	0.00	0.00		0.00
UPS Casa de Fuerza	091311315701E027	CISTERNA	CEM	MP	Pisos	Loseta	0	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de	0.00	0.00	12	2	0.00	0.00		0.00
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	HALL DE RADIOLOGIA	CEM	MP	Muro	Albalería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de	0.00	0.17	6	2	0.35	9.13		9.13
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	HALL DE RADIOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	14.4	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.62						
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	HALL DE RADIOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	14.4	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.62						
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	HALL DE RADIOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	14.4	m2	R	Desmontaje de plancha de yeso	0.20	2.89	12	2	32.90	862.65	1,036.13	1898.77
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	HALL DE RADIOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	14.4	m2	R	Instalación de plancha de yeso en falso cieloraso	0.80	11.54						
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	HALL DE RADIOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	14.4	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	4.62						
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	HALL DE RADIOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	14.4	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso	0.32	4.62						
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	HALL DE RADIOLOGIA	CEM	MCP	Pisos	Porcelanato	14.4	m2	R	Resane de juntas	0.57	8.25	12	2	8.25	216.20	36.56	252.76
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	HALL DE RADIOLOGIA	CEM	MCP	Ventana	Madera batiente	2.12	m2	R	Desmontaje de ventana batiente	0.28	0.59	12	2	1.19	31.13	10.13	41.26
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	HALL DE RADIOLOGIA	CEM	MCP	Ventana	Madera batiente	2.12	m2	R	Proceso de resane y pintado	0.28	0.59						
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	HALL DE RADIOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	2	0.80	20.98		20.98
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	HALL DE RADIOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	VESTIDOR	CEM	MP	Muro	Albalería/Tarrajeo/enlucido/empas	16.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de	0.00	0.07	6	2	0.13	3.46		3.46
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	VESTIDOR	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	6.29	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.63	12	2	0.63	16.49		16.49
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	VESTIDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	3.06	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.98						
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	VESTIDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	3.06	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.98						
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	VESTIDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	3.06	m2	R	Desmontaje de plancha de yeso	0.20	0.61	12	2	6.98	182.93	219.72	402.65
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	VESTIDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	3.06	m2	R	Instalación de plancha de yeso en falso cieloraso	0.20	0.61						
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	VESTIDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	3.06	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	0.98						
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	VESTIDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	3.06	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso	0.32	0.98						
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	VESTIDOR	CEM	MCP	Pisos	Porcelanato	3.06	m2	R	Resane de juntas	0.57	1.75	12	2	1.75	45.85	7.75	53.60
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	VESTIDOR	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.40						
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	VESTIDOR	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de	0.24	0.40	12	2	1.21	31.83	22.24	54.07
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	VESTIDOR	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.40						
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	VESTIDOR	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	2	0.80	20.98		20.98
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	VESTIDOR	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	COMANDOS/ SALA DE RAYOS X	CEM	MP	Muro	Albalería/Tarrajeo/enlucido/empas	64.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de	0.00	0.26	6	2	0.52	13.60		13.60
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	COMANDOS/ SALA DE RAYOS X	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	22.6	m	R	Pulido de acabado	0.10	2.26	12	2	2.26	59.26		59.26
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	COMANDOS/ SALA DE RAYOS X	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	19.8	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	6.33						
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	COMANDOS/ SALA DE RAYOS X	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	19.8	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	6.33						
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	COMANDOS/ SALA DE RAYOS X	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	19.8	m2	R	Desmontaje de plancha de yeso	0.20	3.96	12	2	45.12	1183.08	1,420.99	2604.07
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	COMANDOS/ SALA DE RAYOS X	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	19.8	m2	R	Instalación de plancha de yeso en falso cieloraso	0.80	15.83						
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	COMANDOS/ SALA DE RAYOS X	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	19.8	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	6.33						
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	COMANDOS/ SALA DE RAYOS X	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	19.8	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso	0.32	6.33						
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	COMANDOS/ SALA DE RAYOS X	CEM	MCP	Pisos	Porcelanato	19.8	m2	R	Resane de juntas	0.57	1.75	12	2	11.31	296.51	50.14	346.65
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	COMANDOS/ SALA DE RAYOS X	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	4.48	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	1.06						
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	COMANDOS/ SALA DE RAYOS X	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	4.48	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de	0.24	1.06	12	2	3.24	84.87	59.30	144.17
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	COMANDOS/ SALA DE RAYOS X	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	4.48	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.25	1.12						
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	COMANDOS/ SALA DE RAYOS X	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12	2	2.40	62.93		62.93
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	COMANDOS/ SALA DE RAYOS X	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	1.20						
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	CUARTO OSCURO	CEM	MCP	Muro	Albalería/Cerámico	20.5	m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	1.73	12	2	11.73	307.60	328.48	636.08
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	CUARTO OSCURO	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	9.14	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.91	12	2	0.91	23.97		23.97
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	CUARTO OSCURO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	5.48	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.75						
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	CUARTO OSCURO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	5.48	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.75						
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	CUARTO OSCURO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	5.48	m2	R	Desmontaje de plancha de yeso	0.20	1.10	12	2	12.49	327.60	393.48	721.09
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	CUARTO OSCURO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	5.48	m2	R	Instalación de plancha de yeso en falso cieloraso	0.80	1.38						
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	CUARTO OSCURO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	5.48	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	1.75						
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	CUARTO OSCURO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	5.48	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso	0.32	1.75						
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	CUARTO OSCURO	CEM	MCP	Pisos	Porcelanato	5.48	m2	R	Resane de juntas	0.57	3.13	12	2	3.13	82.11	13.88	95.99
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	CUARTO OSCURO	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.43						
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	CUARTO OSCURO	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de	0.24	0.46	12	2	1.37	35.80	25.02	60.82
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	CUARTO OSCURO	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.25	0.47						
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	CUARTO OSCURO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	2	0.80	20.98		20.98
UPS Diagnóstico por imágenes	091311315701A28A	CUARTO OSCURO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPS Diagnóstico por imágenes	0913115000001B029	TOMA DE MUESTRA	CEM	MCP	Muro	Albalería/Cerámico	41.5	m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	23.74	12	2	23.74	622.39	664.64	1287.03
UPS Diagnóstico por imágenes	0913115000001B029	TOMA DE MUESTRA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	16	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	5.10						
UPS Diagnóstico por imágenes	0913115000001B029	TOMA DE MUESTRA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	16	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	5.10						
UPS Diagnóstico por imágenes	0913115000001B029	TOMA DE MUESTRA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	16	m2	R	Desmontaje de plancha de yeso	0.20	3.19	12	2	36.37			

UPS Administración	0913101070201C031	COMEDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	32.4	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	10.38						
UPS Administración	0913101070201C031	COMEDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	32.4	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	10.38						
UPS Administración	0913101070201C031	COMEDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	32.4	m2	R	Desmontaje de plancha de yeso	0.20	6.49	12					
UPS Administración	0913101070201C031	COMEDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	32.4	m2	R	Instalación de plancha de yeso en falso cieloraso	0.80	25.95		73.96	1939.32	2,329.31	4268.62	
UPS Administración	0913101070201C031	COMEDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	32.4	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	10.38						
UPS Administración	0913101070201C031	COMEDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de yeso	32.4	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso	0.32	10.38						
UPS Administración	0913101070201C031	COMEDOR	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	32.4	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	18.54	12		18.54	842.36	1328.40	
UPS Administración	0913101070201C031	COMEDOR	CEM	MCP	Ventana	Madera batiente	4.22	m2	R	Desmontaje de ventana batiente	0.28	11.18	12		2.36	61.96	20.17	82.14
UPS Administración	0913101070201C031	COMEDOR	CEM	MCP	Ventana	Madera batiente	4.22	m2	R	Proceso de resane y pintado	0.28	11.18						
UPS Administración	0913101070201C031	COMEDOR	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	3.3	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos	0.19	0.62						
UPS Administración	0913101070201C031	COMEDOR	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	3.3	m2	R	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.78	12		2.18	57.24	25.73	82.97
UPS Administración	0913101070201C031	COMEDOR	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	3.3	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.78						
UPS Administración	0913101070201C031	COMEDOR	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12		1.60	41.95		41.95
UPS Administración	0913101070201C031	COMEDOR	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80						
UPS Transportes	0913102200001E032	ESTACIONAMIENTO	CEM	MP	Muro	Albanelería/Cerámico	0	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de	0.00	0.00	12		0.00	0.00		0.00
UPS Transportes	0913102200001E032	ESTACIONAMIENTO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	59.6	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	19.08						
UPS Transportes	0913102200001E032	ESTACIONAMIENTO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	59.6	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	19.08						
UPS Transportes	0913102200001E032	ESTACIONAMIENTO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	59.6	m2	R	Desmontaje de plancha de fibrocemento	0.20	11.92	12		135.93	3564.18	6,287.27	9851.45
UPS Transportes	0913102200001E032	ESTACIONAMIENTO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	59.6	m2	R	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	0.80	47.70						
UPS Transportes	0913102200001E032	ESTACIONAMIENTO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	59.6	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso	0.32	19.08						
UPS Transportes	0913102200001E032	ESTACIONAMIENTO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	0	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de	0.00	0.00	12		0.00	0.00		0.00
UPS Transportes	0913102200001E032	ESTACIONAMIENTO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.67	12		2.13	34.96	159.80	194.76
UPS Transportes	0913102200001E032	ESTACIONAMIENTO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.67						
UPS Administración	0913101070201C033	VESTIDOR DE GUARDIANA	CEM	MCP	Muro	Albanelería/Cerámico	38.2	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	21.81	12		21.81	571.90	610.72	1182.62
UPS Administración	0913101070201C033	VESTIDOR DE GUARDIANA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	12.5	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.00						
UPS Administración	0913101070201C033	VESTIDOR DE GUARDIANA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	12.5	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.00						
UPS Administración	0913101070201C033	VESTIDOR DE GUARDIANA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	12.5	m2	R	Desmontaje de plancha de fibrocemento	0.20	2.50	12		28.52	747.87	1,319.25	2067.12
UPS Administración	0913101070201C033	VESTIDOR DE GUARDIANA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	12.5	m2	R	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	0.80	10.01						
UPS Administración	0913101070201C033	VESTIDOR DE GUARDIANA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	12.5	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	4.00						
UPS Administración	0913101070201C033	VESTIDOR DE GUARDIANA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	12.5	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso	0.32	4.00						
UPS Administración	0913101070201C033	VESTIDOR DE GUARDIANA	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	12.5	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	7.15	12		7.15	187.44	324.84	512.28
UPS Administración	0913101070201C033	VESTIDOR DE GUARDIANA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera en falso	0.19	0.36						
UPS Administración	0913101070201C033	VESTIDOR DE GUARDIANA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de	0.24	0.45	12		2.25	32.78	14.74	47.52
UPS Administración	0913101070201C033	VESTIDOR DE GUARDIANA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45						
UPS Administración	0913101070201C033	VESTIDOR DE GUARDIANA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12		1.60	41.95		41.95
UPS Consultoría Externa	0913122240001B034	SALA ANTIGENA	CEM	MP	Muro	Drywall	40.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de	0.00	0.16	12		0.16	4.28		4.28
UPS Consultoría Externa	0913122240001B034	SALA ANTIGENA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de madera	11.5	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	3.68						
UPS Consultoría Externa	0913122240001B034	SALA ANTIGENA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de madera	11.5	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	3.68						
UPS Consultoría Externa	0913122240001B034	SALA ANTIGENA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de madera	11.5	m2	R	Desmontaje de plancha de madera	0.27	3.07	12		26.99	707.59	725.70	1433.29
UPS Consultoría Externa	0913122240001B034	SALA ANTIGENA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de madera	11.5	m2	R	Instalación de plancha de madera	0.80	9.20						
UPS Consultoría Externa	0913122240001B034	SALA ANTIGENA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de madera	11.5	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	3.68						
UPS Consultoría Externa	0913122240001B034	SALA ANTIGENA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de madera	11.5	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso	0.32	3.68						
UPS Consultoría Externa	0913122240001B034	SALA ANTIGENA	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	11.5	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	6.57	12		6.57	172.30	298.62	470.92
UPS Consultoría Externa	0913122240001B034	SALA ANTIGENA	CEM	MCP	Ventana	Madera batiente	1.44	m2	R	Desmontaje de ventana batiente	0.28	0.40	12		0.81	21.14	6.88	28.03
UPS Consultoría Externa	0913122240001B034	SALA ANTIGENA	CEM	MCP	Ventana	Madera batiente	1.44	m2	R	Proceso de resane y pintado	0.28	0.40						
UPS Consultoría Externa	0913122240001B034	SALA ANTIGENA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una	0.19	0.32						
UPS Consultoría Externa	0913122240001B034	SALA ANTIGENA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de	0.24	0.40	12		1.11	29.14	13.10	42.24
UPS Consultoría Externa	0913122240001B034	SALA ANTIGENA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40						
UPS Consultoría Externa	0913122240001B034	SALA ANTIGENA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		0.80	20.98		20.98
UPS Consultoría Externa	0913122240001B034	SALA ANTIGENA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPS Consultoría Externa	0913122240001B034	SALA ANTIGENA	CEM	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50			7.5	196.65			
UPS Consultoría Externa	0913122240001B034	SALA ANTIGENA	CEM	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00			2.0	52.44			
UPS Consultoría Externa	0913122240001B034	SALA ANTIGENA	CEM	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12		0.6	15.73			
UPS Consultoría Externa	0913122240001B35A	SALA DE OBSERVACION 2	CEM	MCP	Muro	Albanelería/Cerámico	63	m2	M	Retiro de cerámico	0.67	42.01						
UPS Consultoría Externa	0913122240001B35A	SALA DE OBSERVACION 2	CEM	MCP	Muro	Albanelería/Cerámico	63	m2	M	Picado y resane de fisura	0.27	16.81	12		63.86	1674.42	1,348.57	3022.98
UPS Consultoría Externa	0913122240001B35A	SALA DE OBSERVACION 2	CEM	MCP	Muro	Albanelería/Cerámico	63	m2	M	Instalación de cerámico	0.08	5.04						
UPS Consultoría Externa	0913122240001B35A	SALA DE OBSERVACION 2	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de madera	27.7	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	8.87						
UPS Consultoría Externa	0913122240001B35A	SALA DE OBSERVACION 2	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de madera	27.7	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	8.87						
UPS Consultoría Externa	0913122240001B35A	SALA DE OBSERVACION 2	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de madera	27.7	m2	R	Desmontaje de plancha de madera	0.27	7.39	12		65.03	1704.99	1,748.63	3453.61
UPS Consultoría Externa	0913122240001B35A	SALA DE OBSERVACION 2	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de madera	27.7	m2	R	Instalación de panel de madera	0.80	22.17						
UPS Consultoría Externa	0913122240001B35A	SALA DE OBSERVACION 2	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de madera	27.7	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	8.87						
UPS Consultoría Externa	0913122240001B35A	SALA DE OBSERVACION 2	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de madera	27.7	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso	0.32	8.87						
UPS Consultoría Externa	0913122240001B35A	SALA DE OBSERVACION 2	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	27.7	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	8.83	12		15.83	415.17	719.54	1134.71
UPS Consultoría Externa	0913122240001B35A	SALA DE OBSERVACION 2	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	3.81	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos	0.19	0.72						
UPS Consultoría Externa	0913122240001B35A	SALA DE OBSERVACION 2	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	3.81	m2	R	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.90	12		2.52	66.08	29.71	95.79
UPS Consultoría Externa	0913122240001B35A	SALA DE OBSERVACION 2	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	3.81	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.90						
UPS Consultoría Externa	0913122240001B35A	SALA DE OBSERVACION 2	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12		2.40	62.93		62.93
UPS Consultoría Externa	0913122240001B35A	SALA DE OBSERVACION 2	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	1.20						
UPS Consultoría Externa	0913122240001C35A	SS.HH.	CEM	MCP	Muro	Albanelería/Cerámico	17.8	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	10.19	12		10.19	267.29	285.44	552.73
UPS Consultoría Externa	0913122240001C35A	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.73	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.31						
UPS Consultoría Externa	0913122240001C35A	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.73	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	2.18						
UPS Consultoría Externa	0913122240001C35A	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.73	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.87						
UPS Consultoría Externa	0913122240001C35A	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.73	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.73						
UPS Consultoría Externa	0913122240001C35A	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.73	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.87	12		11.74	307.86	108.78	416.64
UPS Consultoría Externa	0913122240001C35A	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.73	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	0.87						
UPS Consultoría Externa	0913122240001C35A	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.73	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.87						
UPS Consultoría Externa	0913122240001C35A	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.73	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32							

UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	SALA DE OBSERVACION 1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	31.7	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	10.15	---						
UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	SALA DE OBSERVACION 1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	31.7	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	10.15							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	SALA DE OBSERVACION 1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	31.7	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	10.15							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	SALA DE OBSERVACION 1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	31.7	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	10.15							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	SALA DE OBSERVACION 1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	31.7	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	38.05							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	SALA DE OBSERVACION 1	CEM	MCP	Pisos	Loseta	31.7	m2	R	Resane de juntas	0.57	18.11	12	1	18.11	474.96	80.31	555.27	
UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	SALA DE OBSERVACION 1	CEM	MCP	Ventana	Madera batiente	1.44	m2	R	Desmontaje de ventana batiente	0.28	0.40	12	1	0.81	21.14	6.88	28.03	
UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	SALA DE OBSERVACION 1	CEM	MCP	Ventana	Madera batiente	1.44	m2	R	Proceso de resane y pintado	0.28	0.40							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	SALA DE OBSERVACION 1	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.83	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una	0.19	0.35							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	SALA DE OBSERVACION 1	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.83	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de	0.24	0.43	12	1	1.21	31.69	14.25	45.94	
UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	SALA DE OBSERVACION 1	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.83	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.43							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	SALA DE OBSERVACION 1	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.60	12	1	3.20	83.90		83.90	
UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	SALA DE OBSERVACION 1	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	1.60							
UPSS Consulta Externa	0913122240001C36A	SS.HH.	CEM	MCP	Muro	Albailería/Cerámico	21.4	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	12.24	12	1	12.24	320.93	342.72	663.65	
UPSS Consulta Externa	0913122240001C36A	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de madera	3.14	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.00							
UPSS Consulta Externa	0913122240001C36A	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de madera	3.14	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.00							
UPSS Consulta Externa	0913122240001C36A	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de madera	3.14	m2	R	Desmontaje de plancha de madera	0.27	0.84	12	1	7.37	193.20	198.15	391.35	
UPSS Consulta Externa	0913122240001C36A	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de madera	3.14	m2	R	Instalación de panel de madera	0.80	2.51							
UPSS Consulta Externa	0913122240001C36A	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de madera	3.14	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	1.00							
UPSS Consulta Externa	0913122240001C36A	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de madera	3.14	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso	0.32	1.00							
UPSS Consulta Externa	0913122240001C36A	SS.HH.	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	3.14	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	1.79	12	1	1.79	47.05	81.54	128.58	
UPSS Consulta Externa	0913122240001C36A	SS.HH.	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	0.74	m2	R	Desmontaje de ventana fija	0.28	0.21							
UPSS Consulta Externa	0913122240001C36A	SS.HH.	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	0.74	m2	R	Proceso de resane y pintado de ventana fija	0.09	0.07	12	1	0.46	12.10	10.43	22.54	
UPSS Consulta Externa	0913122240001C36A	SS.HH.	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	0.74	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera fija	0.25	0.19							
UPSS Consulta Externa	0913122240001C36A	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.62	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una	0.19	0.31							
UPSS Consulta Externa	0913122240001C36A	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.62	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de	0.24	0.38	12	1	1.07	28.05	12.61	40.66	
UPSS Consulta Externa	0913122240001C36A	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.62	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.38							
UPSS Consulta Externa	0913122240001C36A	SS.HH.	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.80	20.98		20.98	
UPSS Consulta Externa	0913122240001C36A	SS.HH.	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	TOPICO	CEM	MCP	Muro	Albailería/Cerámico	40	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	22.86	12	1	22.86	599.46	640.16	1239.62	
UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de madera	13.9	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.45							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de madera	13.9	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.45							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de madera	13.9	m2	R	Desmontaje de plancha de madera	0.27	3.71	12	1	32.64	855.88	877.78	1733.66	
UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de madera	13.9	m2	R	Instalación de panel de madera	0.80	11.13							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de madera	13.9	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	4.45							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de madera	13.9	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso	0.32	4.45							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	TOPICO	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	13.9	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	2.95	12	1	7.95	208.41	361.20	569.61	
UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	TOPICO	CEM	MCP	Ventana	Madera batiente	1.44	m2	R	Desmontaje de ventana batiente	0.28	0.40	12	1	0.81	21.14	6.88	28.02	
UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	TOPICO	CEM	MCP	Ventana	Madera batiente	1.44	m2	R	Proceso de resane y pintado	0.28	0.40							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	TOPICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.08	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una	0.19	0.39							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	TOPICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.08	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de	0.24	0.49	12	1	1.38	36.08	16.22	52.30	
UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	TOPICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.08	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.49							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	TOPICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.80	20.98		20.98	
UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	TOPICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	SALA DE TRIAJE	CEM	MCP	Muro	Albailería/Cerámico	26.8	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	15.32	12	1	15.32	401.69	428.96	830.65	
UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	SALA DE TRIAJE	CEM	MP	Cieloraso	Plancha de madera	6.31	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de	0.00	0.03	12	1	0.03	0.66		0.66	
UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	SALA DE TRIAJE	CEM	MCP	Pisos	Loseta	6.31	m2	R	Resane de juntas	0.57	3.61	12	1	3.61	94.54	15.99	110.53	
UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	SALA DE TRIAJE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.76	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una	0.19	0.33							
UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	SALA DE TRIAJE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.76	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de	0.24	0.42	12	1	1.16	30.53	13.72	44.25	
UPSS Consulta Externa	0913122240001B36A	SALA DE TRIAJE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.76	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.42							
UPSS Consulta Externa	0913122240001C36A	SS.HH.	CEM	MCP	Muro	Albailería/Cerámico	19	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	10.87	12	1	10.87	285.12	304.48	589.60	
UPSS Consulta Externa	0913122240001C36A	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de madera	3.14	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.00							
UPSS Consulta Externa	0913122240001C36A	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de madera	3.14	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.00							
UPSS Consulta Externa	0913122240001C36A	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de madera	3.14	m2	R	Desmontaje de plancha de madera	0.27	0.84	12	1	7.37	193.20	198.15	391.35	
UPSS Consulta Externa	0913122240001C36A	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de madera	3.14	m2	R	Instalación de panel de madera	0.80	2.51							
UPSS Consulta Externa	0913122240001C36A	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de madera	3.14	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	1.00							
UPSS Consulta Externa	0913122240001C36A	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de madera	3.14	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad) en falso	0.32	1.00							
UPSS Consulta Externa	0913122240001C36A	SS.HH.	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	3.14	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	1.79	12	1	1.79	47.05	81.54	128.59	
UPSS Consulta Externa	0913122240001C36A	SS.HH.	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	0.74	m2	R	Desmontaje de ventana fija	0.28	0.21							
UPSS Consulta Externa	0913122240001C36A	SS.HH.	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	0.74	m2	R	Proceso de resane y pintado de ventana fija	0.09	0.07	12	1	0.46	12.10	10.43	22.54	
UPSS Consulta Externa	0913122240001C36A	SS.HH.	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	0.74	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera fija	0.25	0.19							
UPSS Consulta Externa	0913122240001C36A	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.62	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una	0.19	0.31							
UPSS Consulta Externa	0913122240001C36A	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.62	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de	0.24	0.38	12	1	1.07	28.05	12.61	40.66	
UPSS Consulta Externa	0913122240001C36A	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.62	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.38							
UPSS Consulta Externa	0913122240001C36A	SS.HH.	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.80	20.98		20.98	
UPSS Consulta Externa	0913122240001C36A	SS.HH.	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40							
UPSS Administración	0913101070201C037	CASETA DE GUARDIANIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	3.23	m2	M	Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso	0.13	0.43							
UPSS Administración	0913101070201C037	CASETA DE GUARDIANIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	3.23	m2	M	Desmontaje de plancha de fibrocemento	0.20	0.65	12	1	0.43	11.29	803.79	815.08	
UPSS Administración	0913101070201C037	CASETA DE GUARDIANIA	CEM	MCP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	3.23	m2	M	Instalación de plancha de fibrocemento en falso cieloraso	0.80	2.58							
UPSS Administración	0913101070201C037	CASETA DE GUARDIANIA	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	3.23	m2	R	Retro de acabado	0.32	1.03	12	1	1.29	33.88	27.15	61.03	
UPSS Administración	0913101070201C037	CASETA DE GUARDIANIA	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	3.23	m2	R	Instalación de piso	0.08	0.26							
UPSS Administración	0913101070201C037	CASETA DE GUARDIANIA	CEM	MCP	Ventana	Madera batiente	2.05	m2	R	Desmontaje de ventana batiente	0.28	0.57	12	1	1.15	30.10	9.80	39.90	
UPSS Administración	0913101070201C037	CASETA DE GUARDIANIA	CEM	MCP	Ventana	Madera batiente	2.05	m2	R	Proceso de resane y pintado	0.28	0.57							
UPSS Administración	0913101070201C037	CASETA DE GUARDIANIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una	0.19	0.32							
UPSS Administración	0913101070201C037	CASETA DE GUARDIANIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68</												