

ORGANO DESCONCENTRADO:	PIURA
ESTABLECIMIENTO DE SALUD:	H.II - TALARA

UPSS / UPS	CODIGO DE AMBIENTE	DENOMINACIÓN DEL AMBIENTE	MODO DE EJECUCIÓN	TIPO DE MANTENIMIENTO	ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO	CANTIDAD	UNID. MED.	ESTADO DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDAD A REALIZAR	CONSUMO DE MANO DE OBRA (HH/UNID)	HORAS HOMBRE (HH)	FRECUENCIA	F	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL DE HORAS HOMBRE (HH)	COSTO DE MANO DE OBRA \$/	COSTO DE MATERIALES \$/	COSTO TOTAL \$/
UPS Administración	0903101070201F001	GARITA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	14.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.06	12											1	0.1	1.56		1.56	
UPS Administración	0903101070201F001	GARITA	CEM	MCP	Contrazcalo	Cemento pulido	7.07	m	R	Retiro de contrazcalo	0.40	2.83																	
UPS Administración	0903101070201F001	GARITA	CEM	MCP	Contrazcalo	Cemento pulido	7.07	m	R	Instalación de Contrazcalo	0.50	3.54	12										1	6.4	166.84		37.34	204.18	
UPS Administración	0903101070201F001	GARITA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.5	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.63																	
UPS Administración	0903101070201F001	GARITA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.5	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00																	
UPS Administración	0903101070201F001	GARITA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.5	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.76																	
UPS Administración	0903101070201F001	GARITA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.5	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.49																	
UPS Administración	0903101070201F001	GARITA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.5	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12										1	5.6	147.71	76.34	224.05		
UPS Administración	0903101070201F001	GARITA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.5	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00																	
UPS Administración	0903101070201F001	GARITA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.5	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00																	
UPS Administración	0903101070201F001	GARITA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.5	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00																	
UPS Administración	0903101070201F001	GARITA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.5	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.76																	
UPS Administración	0903101070201F001	GARITA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.5	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00																	
UPS Administración	0903101070201F001	GARITA	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	5.1	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	2.91	12										1	2.9	76.41	132.43	208.84		
UPS Administración	0903101070201F001	GARITA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36																	
UPS Administración	0903101070201F001	GARITA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12										1	1.3	32.78	12.46	45.24		
UPS Administración	0903101070201F001	GARITA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45																	
UPS Administración	0903101070201F001	GARITA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.17	0.17	12										1	0.2	4.37		4.37		
UPS Administración	0903101070201I002	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	235	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.00	0.53	12										1	134.0		3514.23	3752.80	7,267.03	
UPS Administración	0903101070201I002	HALL DE INGRESO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	266	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	1.07	12										1	1.1	27.92		27.92		
UPS Administración	0903101070201I002	HALL DE INGRESO	CEM	MP	Pisos	Loseta	277	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	1.11	12										1	1.1	29.00		29.00		
UPS Administración	0903101070201I002	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	16.2	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	3.83																	
UPS Administración	0903101070201I002	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	16.2	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	3.83	12										1	11.5	301.52	214.75	516.27		
UPS Administración	0903101070201I002	HALL DE INGRESO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	16.2	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	3.83																	
UPS Administración	0903101070201I003	PASILLO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	368	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	1.47	12										1	1.5	38.64		38.64		
UPS Administración	0903101070201I003	PASILLO	CEM	MCP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	132	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.53	12										1	0.5	13.80		13.80		
UPS Administración	0903101070201I003	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	332	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	1.33	12										1	1.3	34.78		34.78		
UPS Administración	0903101070201I003	PASILLO	CEM	MP	Pisos	Loseta	332	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	1.33	12										1	1.3	34.78		34.78		
UPS Administración	0903101070201I003	PASILLO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	12.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	2.29																	
UPS Administración	0903101070201I003	PASILLO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	12.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	2.86	12										1	8.0	209.78	79.72	289.51		
UPS Administración	0903101070201I003	PASILLO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	12.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	2.86																	
UPS Administración	0903101070201I003	PASILLO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	10	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	4.00	12										1	8.0	209.76		209.76		
UPS Administración	0903101070201I003	PASILLO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	10	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	4.00																	
UPSS Consulta Externa	0903122240001F044	ADMISSION	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucid	26.1	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	0.99																	
UPSS Consulta Externa	0903122240001F044	ADMISSION	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucid	26.1	m2	R	Pintado con látex	0.00	0.00																	
UPSS Consulta Externa	0903122240001F044	ADMISSION	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucid	26.1	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00																	
UPSS Consulta Externa	0903122240001F044	ADMISSION	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucid	26.1	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12										1	9.3	244.39	85.48	329.87		
UPSS Consulta Externa	0903122240001F044	ADMISSION	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucid	26.1	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00																	
UPSS Consulta Externa	0903122240001F044	ADMISSION	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucid	26.1	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00																	
UPSS Consulta Externa	0903122240001F044	ADMISSION	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucid	26.1	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00																	
UPSS Consulta Externa	0903122240001F044	ADMISSION	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucid	26.1	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	6.33																	
UPSS Consulta Externa	0903122240001F044	ADMISSION	CEM	MCP	Contrazcalo	Lineal cerámico	10.7	m	R	Resane de juntas y esquineros	0.16	1.71	12										1	1.7	44.93	171.36	216.29		
UPSS Consulta Externa	0903122240001F044	ADMISSION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.8	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	3.18																	
UPSS Consulta Externa	0903122240001F044	ADMISSION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.8	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00																	
UPSS Consulta Externa	0903122240001F044	ADMISSION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.8	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	8.90																	
UPSS Consulta Externa	0903122240001F044	ADMISSION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.8	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	7.42																	
UPSS Consulta Externa	0903122240001F044	ADMISSION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.8	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00																	
UPSS Consulta Externa	0903122240001F044	ADMISSION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.8	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00	12										1	28.4	744.72	386.15	1130.87		
UPSS Consulta Externa	0903122240001F044	ADMISSION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.8	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00																	
UPSS Consulta Externa	0903122240001F044	ADMISSION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.8	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00																	
UPSS Consulta Externa	0903122240001F044	ADMISSION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.8	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	8.90																	
UPSS Consulta Externa	0903122240001F044	ADMISSION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.8	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00																	
UPSS Consulta Externa	0903122240001F044	ADMISSION	CEM	MP	Pisos	Loseta	27.8	m2	R	Resane de juntas	15.90	15.90	12										1	15.9	416.82	70.48	487.30		
UPSS Consulta Externa	0903122240001F044	ADMISSION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36																	
UPSS Consulta Externa	0903122240001F044	ADMISSION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12										1	1.3	32.78	12.46	45.24		
UPSS Consulta Externa	0903122240001F044	ADMISSION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45																	
UPSS Consulta Externa	0903122240001F044	ADMISSION	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12										1	2.4	62.93		62.93		
UPSS Consulta Externa	0903122240001F044	ADMISSION	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	1.20																	
UPSS Consulta Externa	0903122240001F048	ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	53	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	2.21	12										1	0.0	0.2	5.56		5.56	
UPSS Consulta Externa	0903122240001F048	ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICA	CEM	MP	Contrazcalo	Lineal vinil	16.3	m	M	Retiro de contrazcalo	0.16	2.61																	
UPSS Consulta Externa	0903122240001F048	ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICA	CEM	MCP	Contrazcalo	Lineal vinil	16.3	m	M	Picado y resane de fisura	0.20	3.26	12											1	11.3				

UPSS Consulta Externa	09031222400018006	MEDICINA 2	CEM	MCP	Contrazcálo	Sanitario terrazo pulido	13	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.30	12	1		1.3	34.01		34.01
UPSS Consulta Externa	09031222400018006	MEDICINA 2	CEM	MP	Cieloraso	Tarraje y pintado	11.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12	1		0.0	1.17		1.17
UPSS Consulta Externa	09031222400018006	MEDICINA 2	CEM	MCP	Pisos	Loseta	11.1	m2	R	Resane de juntas	0.57	6.36	12	1		6.4	166.76	28.20	194.96
UPSS Consulta Externa	09031222400018006	MEDICINA 2	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.44	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.46							
UPSS Consulta Externa	09031222400018006	MEDICINA 2	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.44	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.58	12	1		1.6	42.32	16.08	58.40
UPSS Consulta Externa	09031222400018006	MEDICINA 2	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.58							
UPSS Consulta Externa	09031222400018006	MEDICINA 2	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12		2	1.6	41.95		41.95
UPSS Consulta Externa	09031222400018007	CARDIOLOGIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.2	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	4.82							
UPSS Consulta Externa	09031222400018007	CARDIOLOGIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.2	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	11.24							
UPSS Consulta Externa	09031222400018007	CARDIOLOGIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.2	m2	R	Pintado con látex	0.24	10.22							
UPSS Consulta Externa	09031222400018007	CARDIOLOGIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.2	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	09031222400018007	CARDIOLOGIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.2	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12	1		26.3	688.94	412.21	1,101.15
UPSS Consulta Externa	09031222400018007	CARDIOLOGIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.2	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	09031222400018007	CARDIOLOGIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.2	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	09031222400018007	CARDIOLOGIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.2	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	09031222400018007	CARDIOLOGIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.2	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	09031222400018007	CARDIOLOGIA	CEM	MCP	Contrazcálo	Lineal madera	14.8	m	R	Desmontaje de puerta contraplacada de una hoja	0.13	1.97	12	1		6.9	180.48	453.08	633.56
UPSS Consulta Externa	09031222400018007	CARDIOLOGIA	CEM	MP	Contrazcálo	Lineal madera	14.8	m	R	Fijación de contrazcálo	0.33	4.92							
UPSS Consulta Externa	09031222400018007	CARDIOLOGIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarraje y pintado	15.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.06	12	1		0.1	1.65		1.65
UPSS Consulta Externa	09031222400018007	CARDIOLOGIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	15.8	m2	R	Resane de juntas	0.57	9.01	12	1		0.57	9.00	236.28	39.95
UPSS Consulta Externa	09031222400018007	CARDIOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.08	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.46							
UPSS Consulta Externa	09031222400018007	CARDIOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.08	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.56	12	1		2.7	70.77	26.89	97.66
UPSS Consulta Externa	09031222400018007	CARDIOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.08	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.56							
UPSS Consulta Externa	09031222400018007	CARDIOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	2		1.6	41.95		41.95
UPSS Consulta Externa	09031222400018007	CARDIOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80							
UPSS Consulta Externa	09031222400018008	PEDIATRIA 3	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	41	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.16	12	1		0.2	4.29		4.29
UPSS Consulta Externa	09031222400018008	PEDIATRIA 3	CEM	MCP	Contrazcálo	Sanitario terrazo pulido	13	m	M	Retiro de contrazcálo	0.32	4.15							
UPSS Consulta Externa	09031222400018008	PEDIATRIA 3	CEM	MCP	Contrazcálo	Sanitario terrazo pulido	13	m	M	Picado y resane de fisura	0.20	2.59	12	1		11.1	290.87	581.78	872.65
UPSS Consulta Externa	09031222400018008	PEDIATRIA 3	CEM	MCP	Contrazcálo	Sanitario terrazo pulido	13	m	M	Instalación de Contrazcálo	0.33	4.33							
UPSS Consulta Externa	09031222400018008	PEDIATRIA 3	CEM	MP	Cieloraso	Tarraje y pintado	11.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12	1		0.0	1.17		1.17
UPSS Consulta Externa	09031222400018008	PEDIATRIA 3	CEM	MCP	Pisos	Loseta	11.1	m2	R	Resane de juntas	0.57	6.36	12	1		6.4	166.76	28.20	194.96
UPSS Consulta Externa	09031222400018008	PEDIATRIA 3	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.64	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.62							
UPSS Consulta Externa	09031222400018008	PEDIATRIA 3	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.64	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.62	12	1		1.9	50.01	34.94	84.95
UPSS Consulta Externa	09031222400018008	PEDIATRIA 3	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.64	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.25	0.66							
UPSS Consulta Externa	09031222400018008	PEDIATRIA 3	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12		2	1.6	41.95		41.95
UPSS Consulta Externa	09031222400018008	PEDIATRIA 3	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80							
UPSS Consulta Externa	09031222400018009	PEDIATRIA 2	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	35.7	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	4.08							
UPSS Consulta Externa	09031222400018009	PEDIATRIA 2	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	35.7	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	9.53							
UPSS Consulta Externa	09031222400018009	PEDIATRIA 2	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	35.7	m2	R	Pintado con látex	0.24	8.66							
UPSS Consulta Externa	09031222400018009	PEDIATRIA 2	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	35.7	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	09031222400018009	PEDIATRIA 2	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	35.7	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12	1		22.3	584.10	349.49	933.59
UPSS Consulta Externa	09031222400018009	PEDIATRIA 2	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	35.7	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	09031222400018009	PEDIATRIA 2	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	35.7	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	09031222400018009	PEDIATRIA 2	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	35.7	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	09031222400018009	PEDIATRIA 2	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	35.7	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	09031222400018009	PEDIATRIA 2	CEM	MCP	Contrazcálo	Sanitario terrazo pulido	13	m	M	Retiro de contrazcálo	0.32	4.15							
UPSS Consulta Externa	09031222400018009	PEDIATRIA 2	CEM	MCP	Contrazcálo	Sanitario terrazo pulido	13	m	M	Picado y resane de fisura	0.20	2.59	12	1		11.1	290.08	580.21	870.30
UPSS Consulta Externa	09031222400018009	PEDIATRIA 2	CEM	MCP	Contrazcálo	Sanitario terrazo pulido	13	m	M	Instalación de Contrazcálo	0.33	4.32							
UPSS Consulta Externa	09031222400018009	PEDIATRIA 2	CEM	MP	Cieloraso	Tarraje y pintado	11.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12	1		0.0	1.17		1.17
UPSS Consulta Externa	09031222400018009	PEDIATRIA 2	CEM	MCP	Pisos	Loseta	11.1	m2	R	Resane de juntas	0.57	6.36	12	1		6.4	166.76	28.20	194.96
UPSS Consulta Externa	09031222400018009	PEDIATRIA 2	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.64	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.62							
UPSS Consulta Externa	09031222400018009	PEDIATRIA 2	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.64	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.62	12	1		1.9	50.01	34.94	84.95
UPSS Consulta Externa	09031222400018009	PEDIATRIA 2	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.64	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.25	0.66							
UPSS Consulta Externa	09031222400018009	PEDIATRIA 2	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	2		1.6	41.95		41.95
UPSS Consulta Externa	09031222400018009	PEDIATRIA 2	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80							
UPSS Consulta Externa	09031222400018010	PEDIATRIA 1	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	35.7	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	4.08							
UPSS Consulta Externa	09031222400018010	PEDIATRIA 1	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	35.7	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	9.53							
UPSS Consulta Externa	09031222400018010	PEDIATRIA 1	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	35.7	m2	R	Pintado con látex	0.24	8.66							
UPSS Consulta Externa	09031222400018010	PEDIATRIA 1	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	35.7	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00	12	1		22.3	584.10	349.49	933.59
UPSS Consulta Externa	09031222400018010	PEDIATRIA 1	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	35.7	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	09031222400018010	PEDIATRIA 1	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	35.7	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	09031222400018010	PEDIATRIA 1	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	35.7	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	09031222400018010	PEDIATRIA 1	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	35.7	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	09031222400018010	PEDIATRIA 1	CEM	MCP	Contrazcálo	Sanitario terrazo pulido	13	m	M	Retiro de contrazcálo	0.32	4.15							
UPSS Consulta Externa	09031222400018010	PEDIATRIA 1	CEM	MCP	Contrazcálo	Sanitario terrazo pulido	13	m	M	Picado y resane de fisura	0.20	2.59	12	1		11.1	290.08	580.21	870.30
UPSS Consulta Externa	09031222400018010	PEDIATRIA 1	CEM	MCP	Contrazcálo	Sanitario terrazo pulido	13	m	M	Instalación de Contrazcálo	0.33	4.32							
UPSS Consulta Externa	09031222400018010	PEDIATRIA 1	CEM	MP	Cieloraso	Tarraje y pintado	11.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12	1		0.0	1.17		1.17
UPSS Consulta Externa	09031222400018010	PEDIATRIA 1	CEM	MCP	Pisos	Loseta	11.1	m2	R	Resane de juntas	0.57	6.36	12	1		6.4	166.76	28.20	194.96
UPSS Consulta Externa	09031222400018010	PEDIATRIA 1	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.64	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.62							
UPSS Consulta Externa	09031222400018010	PEDIATRIA 1	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.64	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.62	12	1		1.9	50.01	34.94	84.95
UPSS Consulta Externa	09031222400018010	PEDIATRIA 1	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.64	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.25	0.66							
UPSS Consulta Externa	09031222400018010	PEDIATRIA 1	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	2		1.6	41.95		41.95
UPSS Consulta Externa	09031222400018010	PEDIATRIA 1	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80							
UPSS Consulta Externa	09031222400018011	DENTAL 2	CEM																

UPSS Consulta Externa	0903122240001B013	EKG	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	35.5	m2	R	Pintado con látex	0.24	8.61							
UPSS Consulta Externa	0903122240001B013	EKG	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	35.5	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0903122240001B013	EKG	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	35.5	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12		1		22.1	580.57	347.37
UPSS Consulta Externa	0903122240001B013	EKG	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	35.5	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00							927.95
UPSS Consulta Externa	0903122240001B013	EKG	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	35.5	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0903122240001B013	EKG	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	35.5	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0903122240001B013	EKG	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	35.5	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0903122240001B013	EKG	CEM	MCP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	11.6	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.16	12		1		1.2	30.44	30.44
UPSS Consulta Externa	0903122240001B013	EKG	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.54	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12		1		0.0	0.90	0.90
UPSS Consulta Externa	0903122240001B013	EKG	CEM	MP	Pisos	Loseta	8.54	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12		1		0.0	0.90	0.90
UPSS Consulta Externa	0903122240001B013	EKG	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	1.05	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	0.30	12		1		0.3	7.74	10.55
UPSS Consulta Externa	0903122240001B013	EKG	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.98	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.47							
UPSS Consulta Externa	0903122240001B013	EKG	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.98	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.47	12		1		1.4	37.51	26.21
UPSS Consulta Externa	0903122240001B013	EKG	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.98	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.47							63.72
UPSS Consulta Externa	0903122240001B013	EKG	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80							
UPSS Consulta Externa	0903122240001B013	EKG	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12			2	1.6	41.95	41.95
UPSS Emergencia	0903123080001F14A	PASILLO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	164	m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	93.74	12		1		93.7	2457.94	2624.80
UPSS Emergencia	0903123080001F14A	PASILLO	CEM	MCP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	65.1	m	R	Pulido de acabado	0.10	6.51	12		1		6.5	170.77	170.77
UPSS Emergencia	0903123080001F14A	PASILLO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	74.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.30	12		1		0.3	7.78	7.78
UPSS Emergencia	0903123080001F14A	PASILLO	CEM	MP	Pisos	Loseta	74.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.30	12		1		0.3	7.78	7.78
UPSS Emergencia	0903123080001F14A	PASILLO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12				2.4	62.93	62.93
UPSS Emergencia	0903123080001F14B	PASILLO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	1.20				2			
UPSS Emergencia	0903123080001F14B	SALA DE ESPERA 1 Y 2	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	72.3	m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	41.29	12		2		41.3	1083.51	1156.00
UPSS Emergencia	0903123080001F14B	SALA DE ESPERA 1 Y 2	CEM	MCP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	25.3	m	R	Pulido de acabado	0.10	2.53	12		2		2.5	66.39	66.39
UPSS Emergencia	0903123080001F14B	SALA DE ESPERA 1 Y 2	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	42	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.17	12		2		0.2	4.41	4.41
UPSS Emergencia	0903123080001F14B	SALA DE ESPERA 1 Y 2	CEM	MCP	Pisos	Loseta	42	m2	B	Resane de juntas	0.57	24.01	12		2		24.0	629.43	106.43
UPSS Emergencia	0903123080001F14B	SALA DE ESPERA 1 Y 2	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	11	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	2.59							735.86
UPSS Emergencia	0903123080001F14B	SALA DE ESPERA 1 Y 2	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	11	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	2.59	12		2		7.8	204.05	145.33
UPSS Emergencia	0903123080001F14B	SALA DE ESPERA 1 Y 2	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	11	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	2.59							349.38
UPSS Emergencia	0903123080001F14B	SALA DE ESPERA 1 Y 2	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80							
UPSS Emergencia	0903123080001F14B	SALA DE ESPERA 1 Y 2	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12			2	1.6	41.95	41.95
UPSS Emergencia	0903123080001A15A	TRAUMASHOCK	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	54.7	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	6.25							
UPSS Emergencia	0903123080001A15A	TRAUMASHOCK	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	54.7	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	14.59							
UPSS Emergencia	0903123080001A15A	TRAUMASHOCK	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	54.7	m2	R	Pintado con látex	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0903123080001A15A	TRAUMASHOCK	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	54.7	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0903123080001A15A	TRAUMASHOCK	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	54.7	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12		1		34.1	894.56	375.51
UPSS Emergencia	0903123080001A15A	TRAUMASHOCK	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	54.7	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00							1,270.07
UPSS Emergencia	0903123080001A15A	TRAUMASHOCK	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	54.7	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0903123080001A15A	TRAUMASHOCK	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	54.7	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0903123080001A15A	TRAUMASHOCK	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	54.7	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	13.27							
UPSS Emergencia	0903123080001A15A	TRAUMASHOCK	CEM	MCP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	20.4	m	M	Retiro de contrazcalo	0.32	6.53							
UPSS Emergencia	0903123080001A15A	TRAUMASHOCK	CEM	MCP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	20.4	m	M	Picado y resane de fisura	0.20	4.08	12		1		17.4	456.44	912.95
UPSS Emergencia	0903123080001A15A	TRAUMASHOCK	CEM	MCP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	20.4	m	M	Instalación de contrazcalo	0.32	6.53							1,369.38
UPSS Emergencia	0903123080001A15A	TRAUMASHOCK	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	30.9	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	3.53							
UPSS Emergencia	0903123080001A15A	TRAUMASHOCK	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	30.9	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0903123080001A15A	TRAUMASHOCK	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	30.9	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	9.88							
UPSS Emergencia	0903123080001A15A	TRAUMASHOCK	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	30.9	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	8.23							
UPSS Emergencia	0903123080001A15A	TRAUMASHOCK	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	30.9	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00			12	1	31.5	826.10	428.34
UPSS Emergencia	0903123080001A15A	TRAUMASHOCK	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	30.9	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00							1,254.45
UPSS Emergencia	0903123080001A15A	TRAUMASHOCK	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	30.9	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	9.88							
UPSS Emergencia	0903123080001A15A	TRAUMASHOCK	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	30.9	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0903123080001A15A	TRAUMASHOCK	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	30.9	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0903123080001A15A	TRAUMASHOCK	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	30.9	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	9.88							
UPSS Emergencia	0903123080001A15A	TRAUMASHOCK	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	30.9	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0903123080001A15A	TRAUMASHOCK	CEM	MCP	Pisos	Loseta	30.9	m2	R	Resane de juntas	0.57	17.63	12		1		17.6	462.37	78.18
UPSS Emergencia	0903123080001A15A	TRAUMASHOCK	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	6.19	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	0.19	1.17							540.55
UPSS Emergencia	0903123080001A15A	TRAUMASHOCK	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	6.19	m2	R	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	1.46	12		1		4.1	107.36	40.80
UPSS Emergencia	0903123080001A15A	TRAUMASHOCK	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	6.19	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	1.46							148.16
UPSS Emergencia	0903123080001A15A	TRAUMASHOCK	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	7	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	2.80	12			2	5.6	146.83	146.83
UPSS Emergencia	0903123080001A15A	TRAUMASHOCK	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	7	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	2.80							
UPSS Emergencia	0903123080001E15B	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	18.3	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	2.09							
UPSS Emergencia	0903123080001E15B	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	18.3	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	4.88							
UPSS Emergencia	0903123080001E15B	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	18.3	m2	R	Pintado con látex	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0903123080001E15B	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	18.3	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0903123080001E15B	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	18.3	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12		1		11.4	299.11	125.56
UPSS Emergencia	0903123080001E15B	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	18.3	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00							424.67
UPSS Emergencia	0903123080001E15B	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	18.3	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0903123080001E15B	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	18.3	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0903123080001E15B	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	18.3	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	4.44							
UPSS Emergencia	0903123080001E15B	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.14	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.70							
UPSS Emergencia	0903123080001E15B	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.14	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0903123080001E15B	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.14	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.96							
UPSS Emergencia	0903123080001E15B	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.14	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	8.23							
UPSS Emergencia	0903123080001E15B	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.14	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12		1		6.3	164.36	85.22
UPSS Emergencia	0903123080001E15B	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado													

UPSS Emergencia	0903123080001F15C	S.H	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.79	m2	M	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.34						
UPSS Emergencia	0903123080001F15C	S.H	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.79	m2	M	Reposición de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.42	12	2	1.2	31.05	263.15	294.20
UPSS Emergencia	0903123080001F15C	S.H	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.79	m2	M	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.42						
UPSS Emergencia	0903123080001816A	TOPICO TRIAJE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.4	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.87						
UPSS Emergencia	0903123080001816A	TOPICO TRIAJE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.4	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	13.11						
UPSS Emergencia	0903123080001816A	TOPICO TRIAJE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.4	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	5.24						
UPSS Emergencia	0903123080001816A	TOPICO TRIAJE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.4	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	4.37						
UPSS Emergencia	0903123080001816A	TOPICO TRIAJE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.4	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	2	29.8	782.55	227.50	1,010.04
UPSS Emergencia	0903123080001816A	TOPICO TRIAJE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.4	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0903123080001816A	TOPICO TRIAJE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.4	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0903123080001816A	TOPICO TRIAJE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.4	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0903123080001816A	TOPICO TRIAJE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.4	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	5.24						
UPSS Emergencia	0903123080001816A	TOPICO TRIAJE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.4	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0903123080001816A	TOPICO TRIAJE	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	16.4	m2	R	Retiro de vinil	0.11	1.87						
UPSS Emergencia	0903123080001816A	TOPICO TRIAJE	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	16.4	m2	R	Instalación de vinil	0.64	10.49	12	2	17.6	461.67	540.69	1,002.36
UPSS Emergencia	0903123080001816A	TOPICO TRIAJE	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	16.4	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	5.24						
UPSS Emergencia	0903123080001816A	TOPICO TRIAJE	CEM	MCP	Ventana	Madera corrediza	3.3	m2	R	Desmontaje de ventana corrediza	0.28	0.93						
UPSS Emergencia	0903123080001816A	TOPICO TRIAJE	CEM	MCP	Ventana	Madera corrediza	3.3	m2	R	Proceso de resane y pintado, colocación de vidrio en ventana corrediza	0.19	0.62	12	2	2.5	64.89	37.87	102.76
UPSS Emergencia	0903123080001816A	TOPICO TRIAJE	CEM	MCP	Ventana	Madera corrediza	3.3	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera corrediza	0.28	0.93						
UPSS Emergencia	0903123080001816A	TOPICO TRIAJE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40						
UPSS Emergencia	0903123080001816A	TOPICO TRIAJE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	2	1.4	36.42		50.27
UPSS Emergencia	0903123080001816A	TOPICO TRIAJE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50						
UPSS Emergencia	0903123080001816A	TOPICO TRIAJE	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.60						
UPSS Emergencia	0903123080001816A	TOPICO TRIAJE	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	1.60	12		3.2	83.90		83.90
UPSS Emergencia	0903123080001F168	S.H	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Cerámico	21.2	m2	R	Resane de juntas y esquíneros	0.57	12.10	12	3	12.1	317.34	549.97	867.31
UPSS Emergencia	0903123080001F168	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.31	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.38						
UPSS Emergencia	0903123080001F168	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.31	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0903123080001F168	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.31	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.06						
UPSS Emergencia	0903123080001F168	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.31	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	4.37						
UPSS Emergencia	0903123080001F168	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.31	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	3	9.5	248.30	97.76	346.06
UPSS Emergencia	0903123080001F168	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.31	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0903123080001F168	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.31	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.06						
UPSS Emergencia	0903123080001F168	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.31	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.06						
UPSS Emergencia	0903123080001F168	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.31	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.06						
UPSS Emergencia	0903123080001F168	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.31	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	3.97						
UPSS Emergencia	0903123080001F168	S.H	CEM	MP	Pisos	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	3	0.0	0.01			0.0	0.35		0.35
UPSS Emergencia	0903123080001F168	S.H	CEM	MCP	Ventana	Aluminio fijo	0.72	m2	M	Desmontaje de ventana de aluminio fija	0.28	0.20						
UPSS Emergencia	0903123080001F168	S.H	CEM	MCP	Ventana	Aluminio fijo	0.72	m2	M	Reposición de ventana de aluminio fija	0.28	0.20	12	3	0.6	15.86	289.40	305.26
UPSS Emergencia	0903123080001F168	S.H	CEM	MCP	Ventana	Aluminio fijo	0.72	m2	M	Instalación de marcos para ventana de aluminio fija	0.28	0.20						
UPSS Emergencia	0903123080001F168	S.H	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.74	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.33						
UPSS Emergencia	0903123080001F168	S.H	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.74	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.41	12	3	1.2	30.18	11.47	41.65
UPSS Emergencia	0903123080001F168	S.H	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.74	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.41						
UPSS Emergencia	0903123080001817A	TOPICO TRIAJE EMERGENCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.5	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0903123080001817A	TOPICO TRIAJE EMERGENCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.5	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0903123080001817A	TOPICO TRIAJE EMERGENCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.5	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	3.04						
UPSS Emergencia	0903123080001817A	TOPICO TRIAJE EMERGENCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.5	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	2.53						
UPSS Emergencia	0903123080001817A	TOPICO TRIAJE EMERGENCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.5	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	3	9.7	254.31	131.86	386.17
UPSS Emergencia	0903123080001817A	TOPICO TRIAJE EMERGENCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.5	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0903123080001817A	TOPICO TRIAJE EMERGENCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.5	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0903123080001817A	TOPICO TRIAJE EMERGENCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.5	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.06						
UPSS Emergencia	0903123080001817A	TOPICO TRIAJE EMERGENCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.5	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	3.04						
UPSS Emergencia	0903123080001817A	TOPICO TRIAJE EMERGENCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.5	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0903123080001817A	TOPICO TRIAJE EMERGENCIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	9.5	m2	R	Retiro de vinil	0.11	1.09						
UPSS Emergencia	0903123080001817A	TOPICO TRIAJE EMERGENCIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	9.5	m2	R	Instalación de vinil	0.64	6.08	12	3	10.2	267.59	313.40	580.99
UPSS Emergencia	0903123080001817A	TOPICO TRIAJE EMERGENCIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	9.5	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	3.04						
UPSS Emergencia	0903123080001817A	TOPICO TRIAJE EMERGENCIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40						
UPSS Emergencia	0903123080001817A	TOPICO TRIAJE EMERGENCIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	3	1.4	36.42	13.84	50.27
UPSS Emergencia	0903123080001817A	TOPICO TRIAJE EMERGENCIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50						
UPSS Emergencia	0903123080001817A	TOPICO TRIAJE EMERGENCIA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12		2.4	62.93		62.93
UPSS Emergencia	0903123080001817A	TOPICO TRIAJE EMERGENCIA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12		2.4	62.93		62.93
UPSS Emergencia	0903123080001F178	S.H	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Cerámico	21.2	m2	R	Resane de juntas y esquíneros	0.57	12.10	12	3	12.1	317.34	549.97	867.31
UPSS Emergencia	0903123080001F178	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.31	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.38						
UPSS Emergencia	0903123080001F178	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.31	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0903123080001F178	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.31	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.06						
UPSS Emergencia	0903123080001F178	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.31	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	4.37						
UPSS Emergencia	0903123080001F178	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.31	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	3	3.4	88.61	45.94	134.55
UPSS Emergencia	0903123080001F178	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.31	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0903123080001F178	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.31	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0903123080001F178	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.31	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0903123080001F178	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.31	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.06						
UPSS Emergencia	0903123080001F178	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.31	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0903123080001F178	S.H	CEM	MP	Pisos	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	3	0.0	0.01			0.0	0.35		0.35
UPSS Emergencia	0903123080001F178	S.H	CEM	MCP	Ventana	Aluminio fijo	0.72	m2	M	Desmontaje de ventana de aluminio fija	0.28	0.20						
UPSS Emergencia	0903123080001F178	S.H	CEM	MCP	Ventana	Aluminio fijo	0.72	m2	M	Reposición de ventana de aluminio fija	0.28	0.20	12	3	0.6	15.86	289.40	305.26
UPSS Emergencia	0903123080001F178	S.H	CEM	MCP	Ventana	Aluminio fijo	0.72	m2	M	Instalación de marcos para ventana de aluminio fija	0.28	0.20						
UPSS Emergencia	0903123080001F178	S.H	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.74	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.33						
UPSS Emergencia	0903123080001F178	S.H	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.74	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.41	12	3	1.2	30.18	11.47	41.65
UPSS Emergencia	0903123080001818A	TOPICO DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/en												

UPSS Emergencia	0903123080001A19A	SALA DE OBSERVACIONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42	m2	M	Picado y resane de fisura	0.27	11.19						
UPSS Emergencia	0903123080001A19A	SALA DE OBSERVACIONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	11.19						
UPSS Emergencia	0903123080001A19A	SALA DE OBSERVACIONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42	m2	M	Demolición de muro de sogá deteriorado (incluye elementos de confinamiento)	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0903123080001A19A	SALA DE OBSERVACIONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42	m2	M	Instalación de muro de albañilería (soga)	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0903123080001A19A	SALA DE OBSERVACIONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42	m2	M	Tarrajeo de muro exterior C.A 1.5, e=1.5 cm	0.92	38.72						
UPSS Emergencia	0903123080001A19A	SALA DE OBSERVACIONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42	m2	M	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)	0.25	10.49						
UPSS Emergencia	0903123080001A19A	SALA DE OBSERVACIONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42	m2	M	Adición de recubrimiento de protección resistente al salitre	0.75	10.49						
UPSS Emergencia	0903123080001A19A	SALA DE OBSERVACIONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42	m2	M	Pintado con látex	0.00	0.00	12	1	97.04	2544.27	884.86	3429.13
UPSS Emergencia	0903123080001A19A	SALA DE OBSERVACIONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42	m2	M	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0903123080001A19A	SALA DE OBSERVACIONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42	m2	M	Picado y resane de fisura	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0903123080001A19A	SALA DE OBSERVACIONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42	m2	M	Pintado con epóxica	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0903123080001A19A	SALA DE OBSERVACIONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42	m2	M	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0903123080001A19A	SALA DE OBSERVACIONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42	m2	M	Picado y resane de fisura	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0903123080001A19A	SALA DE OBSERVACIONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42	m2	M	Pintado con esmalte	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0903123080001A19A	SALA DE OBSERVACIONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42	m2	M	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0903123080001A19A	SALA DE OBSERVACIONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42	m2	M	Picado y resane de fisura	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0903123080001A19A	SALA DE OBSERVACIONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42	m2	M	Pintado con oleo mate	0.24	10.17						
UPSS Emergencia	0903123080001A19A	SALA DE OBSERVACIONES	CEM	MCP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	14.7	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.47	12	1	1.5	38.60		38.60
UPSS Emergencia	0903123080001A19A	SALA DE OBSERVACIONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.08	6	1	0.2	4.25		4.25
UPSS Emergencia	0903123080001A19A	SALA DE OBSERVACIONES	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	3.3	m2	R	Retiro de vinil	0.11	0.38						
UPSS Emergencia	0903123080001A19A	SALA DE OBSERVACIONES	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	3.3	m2	R	Instalación de vinil	0.64	2.11	12	1	3.5	92.95	108.86	201.82
UPSS Emergencia	0903123080001A19A	SALA DE OBSERVACIONES	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	3.3	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	1.06						
UPSS Emergencia	0903123080001A19A	SALA DE OBSERVACIONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40						
UPSS Emergencia	0903123080001A19A	SALA DE OBSERVACIONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	1	1.4	36.42	13.84	50.27
UPSS Emergencia	0903123080001A19A	SALA DE OBSERVACIONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50						
UPSS Emergencia	0903123080001A19A	SALA DE OBSERVACIONES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		0.8	20.98		20.98
UPSS Emergencia	0903123080001A19A	SALA DE OBSERVACIONES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPSS Emergencia	0903123080001F19B	S.H	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	22.4	m2	M	Retiro de cerámico	0.67	14.93						
UPSS Emergencia	0903123080001F19B	S.H	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	22.4	m2	M	Picado y resane de fisura	0.27	5.97	12	1	22.7	595.16	463.21	1,058.37
UPSS Emergencia	0903123080001F19B	S.H	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	22.4	m2	M	Instalación de cerámico	0.08	1.79						
UPSS Emergencia	0903123080001F19B	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.19	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	1	0.0	0.33		0.33
UPSS Emergencia	0903123080001F19B	S.H	CEM	MCP	Pisos	Loseta	3.19	m2	R	Resane de juntas	0.57	1.82	12	1	1.8	47.72	8.07	55.79
UPSS Emergencia	0903123080001F19B	S.H	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.85	m2	M	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.35						
UPSS Emergencia	0903123080001F19B	S.H	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.85	m2	M	Reposición de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.44	12	1	1.2	32.05	271.68	303.73
UPSS Emergencia	0903123080001F19B	S.H	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.85	m2	M	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.44						
UPSS Emergencia	0903123080001D020	BOTADERO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	11	m2	R	Resane de juntas	0.57	6.30	12	1	6.3	165.26	176.48	341.74
UPSS Emergencia	0903123080001D020	BOTADERO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	1	0.0	0.15		0.15
UPSS Emergencia	0903123080001D020	BOTADERO	CEM	MCP	Pisos	Loseta	1.4	m2	R	Resane de juntas	0.57	0.80	12	1	0.8	20.92	3.54	24.45
UPSS Emergencia	0903123080001D020	BOTADERO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36						
UPSS Emergencia	0903123080001D020	BOTADERO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	1	1.3	32.78	12.46	45.24
UPSS Emergencia	0903123080001D020	BOTADERO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45						
UPSS Emergencia	0903123080001F021	S.H	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	22.4	m2	M	Retiro de cerámico	0.67	14.93						
UPSS Emergencia	0903123080001F021	S.H	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	22.4	m2	M	Picado y resane de fisura	0.27	5.97	12	2	22.7	595.16	463.21	1,058.37
UPSS Emergencia	0903123080001F021	S.H	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	22.4	m2	M	Instalación de cerámico	0.08	1.79						
UPSS Emergencia	0903123080001F021	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.19	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	2	0.0	0.33		0.33
UPSS Emergencia	0903123080001F021	S.H	CEM	MCP	Pisos	Loseta	3.19	m2	R	Resane de juntas	0.57	1.82	12	2	1.8	47.72	8.07	55.79
UPSS Emergencia	0903123080001F021	S.H	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.85	m2	M	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.35						
UPSS Emergencia	0903123080001F021	S.H	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.85	m2	M	Reposición de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.44	12	2	1.2	32.05	271.68	303.73
UPSS Emergencia	0903123080001F021	S.H	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.85	m2	M	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.44						
UPSS Emergencia	0903123080001A22A	SALA DE OBSERVACIONES 2	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	5.57						
UPSS Emergencia	0903123080001A22A	SALA DE OBSERVACIONES 2	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	11.19						
UPSS Emergencia	0903123080001A22A	SALA DE OBSERVACIONES 2	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42	m2	R	Pintado con látex	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0903123080001A22A	SALA DE OBSERVACIONES 2	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0903123080001A22A	SALA DE OBSERVACIONES 2	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12	2	26.15	685.67	287.83	973.50
UPSS Emergencia	0903123080001A22A	SALA DE OBSERVACIONES 2	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0903123080001A22A	SALA DE OBSERVACIONES 2	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0903123080001A22A	SALA DE OBSERVACIONES 2	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0903123080001A22A	SALA DE OBSERVACIONES 2	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	10.17						
UPSS Emergencia	0903123080001A22A	SALA DE OBSERVACIONES 2	CEM	MCP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	14.7	m	M	Retiro de contrazocalo	0.32	4.71						
UPSS Emergencia	0903123080001A22A	SALA DE OBSERVACIONES 2	CEM	MCP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	14.7	m	M	Picado y resane de fisura	0.20	2.94	12	2	12.6	329.35	658.75	988.10
UPSS Emergencia	0903123080001A22A	SALA DE OBSERVACIONES 2	CEM	MCP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	14.7	m	M	Instalación de Contrazocalo	0.33	4.91						
UPSS Emergencia	0903123080001A22A	SALA DE OBSERVACIONES 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.08	6	2	0.2	4.06		4.06
UPSS Emergencia	0903123080001A22A	SALA DE OBSERVACIONES 2	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	19.4	m2	M	Retiro de vinil	0.11	2.21						
UPSS Emergencia	0903123080001A22A	SALA DE OBSERVACIONES 2	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	19.4	m2	M	Aplicación de mortero nivelante sobre piso	0.80	15.48						
UPSS Emergencia	0903123080001A22A	SALA DE OBSERVACIONES 2	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	19.4	m2	M	Picado y resane de fisuras en contrapiso o fatigoso	0.27	5.16	12	2	40.4	1059.17	2930.02	3,989.19
UPSS Emergencia	0903123080001A22A	SALA DE OBSERVACIONES 2	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	19.4	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	5.16						
UPSS Emergencia	0903123080001A22A	SALA DE OBSERVACIONES 2	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	19.4	m2	M	Instalación de vinil	0.64	12.38						
UPSS Emergencia	0903123080001A22A	SALA DE OBSERVACIONES 2	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	M	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40						
UPSS Emergencia	0903123080001A22A	SALA DE OBSERVACIONES 2	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	M	Reposición de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.50	12	2	1.4	36.42	308.72	345.15
UPSS Emergencia	0903123080001A22A	SALA DE OBSERVACIONES 2	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	M	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50						
UPSS Emergencia	0903123080001A22A	SALA DE OBSERVACIONES 2	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		0.8	20.98		20.98
UPSS Emergencia	0903123080001A22A	SALA DE OBSERVACIONES 2	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPSS Emergencia	0903123080001F22B	S.H	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	18.1	m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	10.35	12	2	10.3	271.34	289.76	561.10
UPSS Emergencia	0903123080001F22B	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.59	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	2	0.0	0.27		0.27
UPSS Emergencia	0903123080001F22B	S.H	CEM	MCP	Pisos	Loseta	2.59	m2	R	Resane de juntas	0.57	1.48	12	2	1.5	38.81	6.56	45.37
UPSS Emergencia	0903123080001F22B	S.H	CEM	MCP	Ventana													

UPSS Emergencia	0903123080001A24A	U.V.I	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	33	m2	M	Picado y resane de fisuras en contrapiso o falsopiso	0.27	8.80	12	3		68.9	1806.33	4996.94	6,803.27
UPSS Emergencia	0903123080001A24A	U.V.I	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	33	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	8.80							
UPSS Emergencia	0903123080001A24A	U.V.I	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	33	m2	M	Instalación de vinil	0.64	21.12							
UPSS Emergencia	0903123080001A24A	U.V.I	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.85	m2	M	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.92							
UPSS Emergencia	0903123080001A24A	U.V.I	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.85	m2	M	Reposición de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	1.15	12	3			84.12	713.00	797.12
UPSS Emergencia	0903123080001A24A	U.V.I	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.85	m2	M	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.15							
UPSS Emergencia	0903123080001A24A	U.V.I	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	5	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.34	0.40							
UPSS Emergencia	0903123080001A24A	U.V.I	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	5	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	2.00	12		2		4.0	104.88	104.88
UPSS Emergencia	0903123080001F248	SS.HH	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	22.4	m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	12.80	12	4			12.8	335.62	358.40
UPSS Emergencia	0903123080001F248	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.41	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	4			0.0	0.25	0.25
UPSS Emergencia	0903123080001F248	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.41	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	4			0.0	0.25	0.25
UPSS Emergencia	0903123080001F248	SS.HH	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	0.54	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.00	12	4			0.0	0.06	0.06
UPSS Emergencia	0903123080001F248	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.85	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.35							
UPSS Emergencia	0903123080001F248	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.85	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.44	12	4			1.2	32.00	44.16
UPSS Emergencia	0903123080001F25A	SS.HH	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	33.7	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.11	0.85							
UPSS Emergencia	0903123080001F25A	SS.HH	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	33.7	m2	R	Retiro de pintura látex	0.27	8.99							
UPSS Emergencia	0903123080001F25A	SS.HH	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	33.7	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.24	8.17							
UPSS Emergencia	0903123080001F25A	SS.HH	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	33.7	m2	R	Pintado con látex	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0903123080001F25A	SS.HH	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	33.7	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00	12	4			21.0	551.15	329.77
UPSS Emergencia	0903123080001F25A	SS.HH	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	33.7	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00							880.92
UPSS Emergencia	0903123080001F25A	SS.HH	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	33.7	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0903123080001F25A	SS.HH	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	33.7	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0903123080001F25A	SS.HH	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	33.7	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0903123080001F25A	SS.HH	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	33.7	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0903123080001F25A	SS.HH	CEM	MCP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	86	m	R	Pulido de acabado	0.10	8.60	12	4			8.6	225.47	225.47
UPSS Emergencia	0903123080001F25A	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.6	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.98							
UPSS Emergencia	0903123080001F25A	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.6	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0903123080001F25A	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.6	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	2.75							
UPSS Emergencia	0903123080001F25A	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.6	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	2.29							
UPSS Emergencia	0903123080001F25A	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.6	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	4			8.8	230.19	119.36
UPSS Emergencia	0903123080001F25A	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.6	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00							349.55
UPSS Emergencia	0903123080001F25A	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.6	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0903123080001F25A	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.6	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.75							
UPSS Emergencia	0903123080001F25A	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.6	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0903123080001F25A	SS.HH	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	8.6	m2	M	Retiro de pintura de cielo	0.20	1.72							
UPSS Emergencia	0903123080001F25A	SS.HH	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	8.6	m2	M	Picado y resane de fisura	0.27	2.29	12	4			4.7	123.25	334.97
UPSS Emergencia	0903123080001F25A	SS.HH	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	8.6	m2	M	Instalación de cerámico	0.08	0.69							
UPSS Emergencia	0903123080001F25A	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	4			0.0	0.20	0.20
UPSS Emergencia	0903123080001F25A	SS.HH	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12		2		1.6	41.95	41.95
UPSS Emergencia	0903123080001F25A	SS.HH	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80							
UPSS Emergencia	0903123080001F258	SS.HH	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	20.3	m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	11.61	12	4			11.6	304.45	325.12
UPSS Emergencia	0903123080001F258	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.57	m2	R	Retiro de pintura de cielo	0.00	0.00							629.57
UPSS Emergencia	0903123080001F258	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.57	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0903123080001F258	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.57	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.82							
UPSS Emergencia	0903123080001F258	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.57	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.69							
UPSS Emergencia	0903123080001F258	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.57	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	4			1.8	47.23	34.98
UPSS Emergencia	0903123080001F258	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.57	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00							82.21
UPSS Emergencia	0903123080001F258	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.57	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0903123080001F258	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.57	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0903123080001F258	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.57	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0903123080001F258	SS.HH	CEM	MCP	Pisos	Loseta	2.65	m2	R	Resane de juntas	0.57	1.51	12	4			1.5	39.70	6.71
UPSS Emergencia	0903123080001F258	SS.HH	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	0	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	0.00	12	4			0.0	0.00	0.00
UPSS Emergencia	0903123080001F258	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.28	12				1.0	25.50	9.69
UPSS Emergencia	0903123080001F258	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35	12	4					35.19
UPSS Emergencia	0903123080001F026	S.H PUBLICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	33.7	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.57	19.27	12	4			19.3	505.22	539.52
UPSS Emergencia	0903123080001F026	S.H PUBLICO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12	4			0.0	0.90	0.90
UPSS Emergencia	0903123080001F026	S.H PUBLICO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	8.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12	4			0.0	0.90	0.90
UPSS Emergencia	0903123080001F026	S.H PUBLICO	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	1.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	4			0.0	0.19	0.19
UPSS Emergencia	0903123080001F026	S.H PUBLICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	4			0.0	0.26	0.26
UPSS Consulta Externa	0903122240001E27C	DEPOSITO 1	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	3.27	m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	1.87	12		1		1.9	48.99	52.32
UPSS Consulta Externa	0903122240001E27C	DEPOSITO 1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.77	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12				0.0	0.19	0.19
UPSS Consulta Externa	0903122240001E27C	DEPOSITO 1	CEM	MCP	Pisos	Loseta	1.95	m2	R	Resane de juntas	0.57	1.01	12		1		1.0	26.52	4.48
UPSS Consulta Externa	0903122240001E27C	DEPOSITO 1	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.95	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.37							
UPSS Consulta Externa	0903122240001E27C	DEPOSITO 1	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.95	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.46	12	1			1.3	33.82	12.85
UPSS Consulta Externa	0903122240001E27C	DEPOSITO 1	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.95	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.46							
UPSS Consulta Externa	0903122240001E27C	DEPOSITO 1	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		2		0.8	20.98	20.98
UPSS Consulta Externa	0903122240001E27C	DEPOSITO 1	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40							
UPSS Consulta Externa	0903123080001F248	SSHH	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	3.27	m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	1.87	12		1		1.9	48.99	52.32
UPSS Consulta Externa	0903123080001F248	SSHH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12				0.0	0.19	0.19
UPSS Consulta Externa	0903123080001F248	SSHH	CEM	MCP	Pisos	Loseta	1.77	m2	R	Resane de juntas	0.57	1.01	12		1		1.0	26.52	4.48
UPSS Consulta Externa	0903123080001F248	SSHH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.95	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.37							31.00
UPSS Consulta Externa	0903123080001F248	SSHH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.95	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.46	12	1			1.3	33.82	12.85
UPSS Consulta Externa	0903123080001F248	SSHH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.95	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.46							46.67
UPSS Consulta Externa	0903122240001B27A	GINECOBSTERICIA 1	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	29	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.12	12	1			0.1	3.04	3.04
UPSS Consulta Externa																			

UPSS Consulta Externa	0903122240001828A	PLANIFICACION FAMILIAR 1	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.46						
UPSS Consulta Externa	0903122240001828A	PLANIFICACION FAMILIAR 1	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.58	12	2	1.6	42.49	16.15	58.64
UPSS Consulta Externa	0903122240001828A	PLANIFICACION FAMILIAR 1	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.58						
UPSS Consulta Externa	0903122240001828A	PLANIFICACION FAMILIAR 1	CEM	MP Luminaria	Fluorescente	2	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.17	0.33	12	2	0.3	8.74		8.74
UPSS Consulta Externa	0903122240001828B	PLANIFICACION FAMILIAR 2	CEM	MP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	41.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.17	12	2	0.2	4.40		4.40
UPSS Consulta Externa	0903122240001828B	PLANIFICACION FAMILIAR 2	CEM	MP Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	14.7	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.06	12	2	0.1	1.54		1.54
UPSS Consulta Externa	0903122240001828B	PLANIFICACION FAMILIAR 2	CEM	MP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.1	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.23						
UPSS Consulta Externa	0903122240001828B	PLANIFICACION FAMILIAR 2	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.1	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0903122240001828B	PLANIFICACION FAMILIAR 2	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.1	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	3.87						
UPSS Consulta Externa	0903122240001828B	PLANIFICACION FAMILIAR 2	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.1	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	3.22						
UPSS Consulta Externa	0903122240001828B	PLANIFICACION FAMILIAR 2	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.1	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	2	8.5	222.02	164.41	386.43
UPSS Consulta Externa	0903122240001828B	PLANIFICACION FAMILIAR 2	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.1	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0903122240001828B	PLANIFICACION FAMILIAR 2	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.1	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0903122240001828B	PLANIFICACION FAMILIAR 2	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.1	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0903122240001828B	PLANIFICACION FAMILIAR 2	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.1	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0903122240001828B	PLANIFICACION FAMILIAR 2	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.1	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0903122240001828B	PLANIFICACION FAMILIAR 2	CEM	MCP Pisos	Loseta	12.1	m2	R	Resane de juntas	0.57	6.90	12	2	6.9	180.99	30.60	211.60
UPSS Consulta Externa	0903122240001828B	PLANIFICACION FAMILIAR 2	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.46						
UPSS Consulta Externa	0903122240001828B	PLANIFICACION FAMILIAR 2	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.58	12	2	1.6	42.49	16.15	58.64
UPSS Consulta Externa	0903122240001828B	PLANIFICACION FAMILIAR 2	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.58						
UPSS Consulta Externa	0903122240001828B	PLANIFICACION FAMILIAR 2	CEM	MP Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.17	0.33	12	2	0.3	8.74		8.74
UPSS Consulta Externa	0903122240001828B	PLANIFICACION FAMILIAR 2	CEM	MP Muro	Albañilería/Cerámico	13.9	m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	7.95	12	2	7.9	208.41	222.56	430.97
UPSS Consulta Externa	0903122240001828B	DEPOSITO 1	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.94	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	2	0.0	0.20		0.20
UPSS Consulta Externa	0903122240001828B	DEPOSITO 1	CEM	MCP Pisos	Loseta	1.94	m2	R	Resane de juntas	0.57	1.11	12	2	1.1	29.07	4.91	33.98
UPSS Consulta Externa	0903122240001828B	DEPOSITO 1	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.46						
UPSS Consulta Externa	0903122240001828B	DEPOSITO 1	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.58	12	2	1.6	42.49	16.15	58.64
UPSS Consulta Externa	0903122240001828B	DEPOSITO 1	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.58						
UPSS Consulta Externa	0903122240001828B	OTORRINOLARINGOLOGIA	CEM	MP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	36.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.15	0.15	12	2	0.1	3.85		3.85
UPSS Consulta Externa	0903122240001830A	OTORRINOLARINGOLOGIA	CEM	MP Muro	Sanitario terrazo pulido	14.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.07	12	2	0.1	1.35		1.35
UPSS Consulta Externa	0903122240001830A	OTORRINOLARINGOLOGIA	CEM	MP Contrazcalo	Tarrajeo y pintado	12.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.06	12	2	0.1	1.48		1.48
UPSS Consulta Externa	0903122240001830A	OTORRINOLARINGOLOGIA	CEM	MCP Pisos	Loseta	14.1	m2	R	Resane de juntas	0.57	8.05	12	2	8.0	210.96	35.67	246.63
UPSS Consulta Externa	0903122240001830A	OTORRINOLARINGOLOGIA	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.46						
UPSS Consulta Externa	0903122240001830A	OTORRINOLARINGOLOGIA	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.58	12	2	1.6	42.49	16.15	58.64
UPSS Consulta Externa	0903122240001830A	OTORRINOLARINGOLOGIA	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.58						
UPSS Consulta Externa	0903122240001830A	OTORRINOLARINGOLOGIA	CEM	MP Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	2	0.8	20.98		20.98
UPSS Consulta Externa	0903122240001830A	OTORRINOLARINGOLOGIA	CEM	MP Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80						
UPSS Consulta Externa	0903122240001830B	DEPOSITO 1	CEM	MP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	13.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.05	12	2	0.1	1.43		1.43
UPSS Consulta Externa	0903122240001830B	DEPOSITO 1	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.77	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	2	0.0	0.19		0.19
UPSS Consulta Externa	0903122240001830B	DEPOSITO 1	CEM	MCP Pisos	Loseta	1.77	m2	R	Resane de juntas	0.57	1.01	12	2	1.0	26.52	4.48	31.00
UPSS Consulta Externa	0903122240001830B	DEPOSITO 1	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	1.95	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.37						
UPSS Consulta Externa	0903122240001830B	DEPOSITO 1	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	1.95	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.46	12	2	1.3	33.82	12.85	46.68
UPSS Consulta Externa	0903122240001830B	DEPOSITO 1	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	1.95	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.46						
UPSS Consulta Externa	0903122240001830C	DEPOSITO 2	CEM	MP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	1.77	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.05	12	2	0.1	1.43		1.43
UPSS Consulta Externa	0903122240001830C	DEPOSITO 2	CEM	MP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.77	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	2	0.0	0.19		0.19
UPSS Consulta Externa	0903122240001830C	DEPOSITO 2	CEM	MCP Pisos	Loseta	1.77	m2	R	Resane de juntas	0.57	1.01	12	2	1.0	26.52	4.48	31.00
UPSS Consulta Externa	0903122240001830C	DEPOSITO 2	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	1.95	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.37						
UPSS Consulta Externa	0903122240001830C	DEPOSITO 2	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	1.95	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.46	12	2	1.3	33.82	12.85	46.68
UPSS Consulta Externa	0903122240001830C	DEPOSITO 2	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	1.95	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.46						
UPSS Consulta Externa	090312224000183031	CRUGIA GENERAL	CEM	MP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	48.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.19	12	3	0.2	5.08		5.08
UPSS Consulta Externa	090312224000183031	CRUGIA GENERAL	CEM	MCP Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	17	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.70	12	3	1.7	44.55		44.55
UPSS Consulta Externa	090312224000183031	CRUGIA GENERAL	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.5	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.11						
UPSS Consulta Externa	090312224000183031	CRUGIA GENERAL	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.5	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	090312224000183031	CRUGIA GENERAL	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.5	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	5.92						
UPSS Consulta Externa	090312224000183031	CRUGIA GENERAL	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.5	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	4.93						
UPSS Consulta Externa	090312224000183031	CRUGIA GENERAL	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.5	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	3	18.9	494.97	256.64	751.61
UPSS Consulta Externa	090312224000183031	CRUGIA GENERAL	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.5	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	090312224000183031	CRUGIA GENERAL	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.5	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	090312224000183031	CRUGIA GENERAL	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.5	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	090312224000183031	CRUGIA GENERAL	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.5	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	5.92						
UPSS Consulta Externa	090312224000183031	CRUGIA GENERAL	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.5	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	090312224000183031	CRUGIA GENERAL	CEM	MCP Pisos	Loseta	18.5	m2	R	Resane de juntas	0.57	10.57	12	3	10.6	277.18	46.87	324.05
UPSS Consulta Externa	090312224000183031	CRUGIA GENERAL	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	2.65	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.50						
UPSS Consulta Externa	090312224000183031	CRUGIA GENERAL	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	2.65	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.63	12	3	1.8	45.89	17.44	63.33
UPSS Consulta Externa	090312224000183031	CRUGIA GENERAL	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	2.65	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.63						
UPSS Consulta Externa	090312224000183031	CRUGIA GENERAL	CEM	MP Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80						
UPSS Consulta Externa	090312224000183031	CRUGIA GENERAL	CEM	MP Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	2	1.6	41.95		41.95
UPSS Consulta Externa	090312224000183032	OFTALMOLOGIA	CEM	MP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	48.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.19	12	3	0.2	5.08		5.08
UPSS Consulta Externa	090312224000183032	OFTALMOLOGIA	CEM	MCP Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	17	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.70	12	3	1.7	44.55		44.55
UPSS Consulta Externa	090312224000183032	OFTALMOLOGIA	CEM	MP Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.07	12	3	0.1	1.94		1.94
UPSS Consulta Externa	090312224000183032	OFTALMOLOGIA	CEM	MCP Pisos	Loseta	18.5	m2	R	Resane de juntas	0.57	10.57	12	3	10.6	277.18	46.87	324.05
UPSS Consulta Externa	090312224000183032	OFTALMOLOGIA	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	2.65	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.50						
UPSS Consulta Externa	090312224000183032	OFTALMOLOGIA	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	2.65	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.63	12	3	1.8	45.89	17.44	63.33
UPSS Consulta Externa	090312224000183032	OFTALMOLOGIA	CEM	MCP Puerta	Contraplacada una hoja	2.65	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.63						
UPSS Consulta Externa	090312224000183032	OFTALMOLOGIA	CEM	MP Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	2	1.6	41.95		41.95
UPSS Consulta Externa	090312224000183032	OFTALMOLOGIA	CEM	MP Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de								

UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.4	m2	M	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre	0.25	10.59								
UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.4	m2	M	Pintado con látex	0.00	0.00								
UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.4	m2	M	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00		3		58.9	1543.53	639.96		2,183.49
UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.4	m2	M	Picado y resane de fisura	0.00	0.00								
UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.4	m2	M	Pintado con epóxica	0.00	0.00								
UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.4	m2	M	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00								
UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.4	m2	M	Picado y resane de fisura	0.33	4.95								
UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.4	m2	M	Pintado con esmalte	0.00	0.00								
UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.4	m2	M	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00								
UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.4	m2	M	Picado y resane de fisura	0.00	0.00								
UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.4	m2	M	Pintado con oleo mate	0.24	10.27								
UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	14.9	m	M	Retiro de contrazocalo	0.32	4.76								
UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	14.9	m	M	Picado y resane de fisura	0.20	2.97	12	3		12.7	332.48	665.02		997.50
UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	14.9	m	M	Instalación de contrazocalo	0.33	4.95								
UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.7	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.79								
UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.7	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00								
UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.7	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	5.01								
UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.7	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	4.18								
UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.7	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	3		16.0	419.21	217.36		636.57
UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.7	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00								
UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.7	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00								
UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.7	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00								
UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.7	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	5.01								
UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.7	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00								
UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	15.7	m2	M	Retiro de vinil	0.11	1.79								
UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	15.7	m2	M	Aplicación de mortero nivelante sobre piso	0.80	12.53								
UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	15.7	m2	M	Picado y resane de fisuras en contrapiso o falsopiso	0.27	4.18	12	3		32.7	857.19	2371.27		3,228.46
UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	15.7	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.64	10.02								
UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	15.7	m2	M	Instalación de vinil	0.27	4.18								
UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.09	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.77								
UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.09	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.97	12	3		2.7	70.90	26.95		97.85
UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.09	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.97								
UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12							
UPSS Farmacia	0903111000001836A	DEPOSITO DE FARMACIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80		2		1.6	41.95			41.95
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.4	m2	M	Retiro de pintura látex	0.11	1.84								
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.4	m2	M	Picado y resane de fisura	0.27	11.29								
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.4	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	11.29								
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.4	m2	M	Demolición de muro de sogá deteriorado (incluye elementos de confinam	0.00	0.00								
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.4	m2	M	Instalación de muro de albañilería (soga)	0.00	0.00								
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.4	m2	M	Tarrajeo de muro exterior C.A 1:5, e=1.5 cm	0.00	0.00								
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.4	m2	M	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)	0.25	10.59								
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.4	m2	M	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre	0.25	10.59								
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.4	m2	M	Pintado con latex en cielo	0.00	0.00	12	3		70.2	1839.90	640.05		2,479.95
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.4	m2	M	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00								
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.4	m2	M	Picado y resane de fisura	0.27	11.29								
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.4	m2	M	Pintado con epóxica	0.00	0.00								
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.4	m2	M	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00								
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.4	m2	M	Picado y resane de fisura	0.00	0.00								
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.4	m2	M	Pintado con oleo mate	0.00	0.00								
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.4	m2	M	Picado y resane de fisura	0.00	0.00								
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42.4	m2	M	Pintado con oleo mate	0.24	10.27								
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	14.9	m	M	Retiro de contrazocalo	0.32	4.76								
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	14.9	m	M	Picado y resane de fisura	0.20	2.97	12	3		12.7	332.48	665.02		997.50
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	14.9	m	M	Instalación de Contrazocalo	0.33	4.95								
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.9	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.70								
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.9	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00								
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.9	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	4.76								
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.9	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	3.97								
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.9	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	3		15.2	398.06	206.40		604.46
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.9	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00								
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.9	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00								
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.9	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00								
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.9	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.76								
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.9	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00								
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	14.9	m2	M	Retiro de vinil	0.11	1.70								
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	14.9	m2	M	Aplicación de mortero nivelante sobre piso	0.80	11.90								
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	14.9	m2	M	Picado y resane de fisuras en contrapiso o falsopiso	0.27	3.97	12	3		31.0	813.94	2251.65		3,065.60
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	14.9	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	3.97								
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	14.9	m2	M	Instalación de vinil	0.64	9.52								
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.46								
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.51	12	3		1.6	42.49	16.15		58.64
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.58								
UPSS Farmacia	0903111000001836B	FARMACIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.60	12			3.2	83.90			83.90
UPSS Farmacia	0903111000001836B																			

UPSS Emergencia	0903123080001F398	S.H	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	---	---	----	----
UPSS Emergencia	0903123080001F39C	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	25.4	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	14.50	12	1	14.5	380.12
UPSS Emergencia	0903123080001F39C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.68	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.53				405.92
UPSS Emergencia	0903123080001F39C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.68	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00				786.04
UPSS Emergencia	0903123080001F39C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.68	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.50				
UPSS Emergencia	0903123080001F39C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.68	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.25				
UPSS Emergencia	0903123080001F39C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.68	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00	12	1	0.0	
UPSS Emergencia	0903123080001F39C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.68	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00			3.3	86.01
UPSS Emergencia	0903123080001F39C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.68	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00				63.70
UPSS Emergencia	0903123080001F39C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.68	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00				
UPSS Emergencia	0903123080001F39C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.68	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00				
UPSS Emergencia	0903123080001F39C	DEPOSITO	CEM	MCP	Pisos	Loseta	4.68	m2	R	Resane de juntas	0.57	2.67	12	1	2.7	70.12
UPSS Emergencia	0903123080001F39C	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Aluminio fijo	0.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.00		1	0.0	0.09
UPSS Emergencia	0903123080001F39C	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	5.25	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.99				
UPSS Emergencia	0903123080001F39C	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	5.25	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.24	12	1	3.5	91.06
UPSS Emergencia	0903123080001F39C	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	5.25	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.24				34.61
UPSS Emergencia	0903123080001F39C	DEPOSITO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	2	0.8	20.98
UPSS Emergencia	0903123080001F39C	DEPOSITO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40				20.98
UPSS Emergencia	0903123080001A39D	CTO. 21 CIRUGIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	40.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.16	6	1	0.3	8.44
UPSS Emergencia	0903123080001A39D	CTO. 21 CIRUGIA	CEM	MCP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	14.1	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.06	0.06	6	1	0.6	2.96
UPSS Emergencia	0903123080001A39D	CTO. 21 CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.07	6	1	0.1	3.75
UPSS Emergencia	0903123080001A39D	CTO. 21 CIRUGIA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	17.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.07	6	1	0.1	3.75
UPSS Emergencia	0903123080001A39D	CTO. 21 CIRUGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.24	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.61				
UPSS Emergencia	0903123080001A39D	CTO. 21 CIRUGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.24	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.77	12	1	2.1	56.20
UPSS Emergencia	0903123080001A39D	CTO. 21 CIRUGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.24	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.77				21.36
UPSS Emergencia	0903123080001A39D	CTO. 21 CIRUGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.17	0.33	6	1	0.7	17.48
UPSS Emergencia	0903123080001F39E	S.H	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	27	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.11	12	1	0.0	2.83
UPSS Emergencia	0903123080001F39E	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.55	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12	1	0.0	0.79
UPSS Emergencia	0903123080001F39E	S.H	CEM	MCP	Pisos	Loseta	7.55	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12	1	0.0	0.79
UPSS Emergencia	0903123080001F39E	S.H	CEM	MCP	Ventana	Aluminio fijo	0.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.00	12	1	0.0	0.05
UPSS Emergencia	0903123080001F39E	S.H	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.64	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.31				
UPSS Emergencia	0903123080001F39E	S.H	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.64	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.39	12	1	1.1	28.45
UPSS Emergencia	0903123080001F39E	S.H	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.64	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.39				10.81
UPSS Emergencia	0903123080001A040	CTO. 20 CIRUGIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	48.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.19	12	1	0.2	5.07
UPSS Emergencia	0903123080001A040	CTO. 20 CIRUGIA	CEM	MCP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	17.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.07	6	1	0.1	3.56
UPSS Emergencia	0903123080001A040	CTO. 20 CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.07	6	1	0.1	3.75
UPSS Emergencia	0903123080001A040	CTO. 20 CIRUGIA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	17.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.07	6	1	0.1	3.75
UPSS Emergencia	0903123080001A040	CTO. 20 CIRUGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.24	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.61				3.75
UPSS Emergencia	0903123080001A040	CTO. 20 CIRUGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.24	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.77	12	1	2.1	56.20
UPSS Emergencia	0903123080001A040	CTO. 20 CIRUGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.24	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.77				21.36
UPSS Emergencia	0903123080001A040	CTO. 20 CIRUGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.17	0.33	6	1	0.7	17.48
UPSS Emergencia	0903123080001A41A	CTO. 19 CIRUGIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	17	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.07	6	1	0.0	0.08
UPSS Emergencia	0903123080001A41A	CTO. 19 CIRUGIA	CEM	MCP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	17.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.07	6	1	0.1	3.56
UPSS Emergencia	0903123080001A41A	CTO. 19 CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.07	6	1	0.1	3.75
UPSS Emergencia	0903123080001A41A	CTO. 19 CIRUGIA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	17.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.07	6	1	0.1	3.75
UPSS Emergencia	0903123080001A41A	CTO. 19 CIRUGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.24	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.61				
UPSS Emergencia	0903123080001A41A	CTO. 19 CIRUGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.24	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.77	12	1	2.1	56.20
UPSS Emergencia	0903123080001A41A	CTO. 19 CIRUGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.24	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.77				21.36
UPSS Emergencia	0903123080001F418	S.H	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	22.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.09	12	1	0.1	17.48
UPSS Emergencia	0903123080001F418	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.92	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12	1	0.0	0.41
UPSS Emergencia	0903123080001F418	S.H	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	3.92	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12	1	0.0	0.41
UPSS Emergencia	0903123080001F418	S.H	CEM	MCP	Ventana	Aluminio fijo	0.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.00	12	1	0.0	0.04
UPSS Emergencia	0903123080001F418	S.H	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	1	0.0	0.20
UPSS Central de Esterilización	0903102010001A42A	AREA AZUL	CEM	MCP	Muro	Drywall simple/Tarrajeo/enlucido/err	31.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.13	12	1	0.1	3.30
UPSS Central de Esterilización	0903102010001A42A	AREA AZUL	CEM	MCP	Pisos	Loseta	14.4	m2	B	Resane de juntas y esquineros	0.57	0.84	12	1	6.5	171.40
UPSS Central de Esterilización	0903102010001A42A	AREA AZUL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	1	0.0	0.18
UPSS Central de Esterilización	0903102010001A42A	AREA AZUL	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.17	0.17	6	1	0.3	8.74
UPSS Central de Esterilización	0903102010001A428	AREA VERDE	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	29	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.12	12	1	0.1	3.04
UPSS Central de Esterilización	0903102010001A428	AREA VERDE	CEM	MCP	Pisos	Loseta	11	m2	R	Resane de juntas	0.57	6.29	12	1	6.3	164.81
UPSS Central de Esterilización	0903102010001A428	AREA VERDE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	1	0.0	0.18
UPSS Central de Esterilización	0903102010001A428	AREA VERDE	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.17	0.17	6	1	0.3	8.74
UPSS Central de Esterilización	0903102010001A42C	AREA ROJA	CEM	MCP	Muro	Drywall simple/Tarrajeo/enlucido/err	22.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.09	12	1	0.0	2.33
UPSS Central de Esterilización	0903102010001A42C	AREA ROJA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	8.4	m2	R	Resane de juntas	0.57	4.83	12	1	4.8	126.61
UPSS Central de Esterilización	0903102010001A42C	AREA ROJA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	1	0.0	0.18
UPSS Central de Esterilización	0903102010001A42C	AREA ROJA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.17	0.17	6	1	0.3	8.74
UPSS Central de Esterilización	0903102010001A42D	ALMACEN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	4.29	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12	1	0.0	0.45
UPSS Central de Esterilización	0903102010001A42D	ALMACEN	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	2.55	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	1.46	12	1	1.5	38.21
UPSS Central de Esterilización	0903102010001A42D	ALMACEN	CEM	MCP	Ventana	Aluminio fijo	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	1	0.0	0.18
UPSS Central de Esterilización	0903102010001A42D	ALMACEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	1	0.0	0.18
UPSS Central de Esterilización	0903102010001A42D	ALMACEN	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.17	0.17	6	1	0.3	8.74
UPSS Central de Esterilización	090312001000103	PASILLO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Porcelanato	279	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.12	12	1	1.1	29.26
UPSS Central de Esterilización	090312001000103	PASILLO	CEM	MCP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	88.6	m	R	Pulido de acabado	0.10	8.86	12	1	8.9	232.24
UPSS Central de Esterilización	090312001000103	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	101	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.41	12	1	0.4	10.64
UPSS Central de Esterilización	090312001000103	PASILLO	CEM	MCP	Pisos	Loseta	101	m2	R	Resane de juntas	0.57	57.95	12	1	57.9	1519.41
UPSS Central de Esterilización	090312001000103	PASILLO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	13.7	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	3.24		1	9.7	254.96
UPSS Central de Esterilización	090312001000103	PASILLO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	13.7	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	3.24	12			181.60
UPSS Central de Esterilización	090312001000103	PASILLO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	13.7	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	3.24				436.56
UPSS Central de Esterilización	090312001000103	PASILLO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	8	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.17	1.33				

UPSS Central de Esterilización	0903102010001B048	SALA DE RECUPERACION 1	CEM	MP	Muro	Albañilería/Porcelanato	54.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.22	12		1	0.2	5.73		5.73
UPSS Central de Esterilización	0903102010001B048	SALA DE RECUPERACION 1	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	12	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.05	12		1	0.0	1.25		1.25
UPSS Central de Esterilización	0903102010001B048	SALA DE RECUPERACION 1	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	24.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.10	12		1	0.1	2.57		2.57
UPSS Central de Esterilización	0903102010001B048	SALA DE RECUPERACION 1	CEM	MCP	Pisos	Loseta	24.5	m2	R	Resane de juntas	0.57	13.99	12		1	14.0	366.93	62.04	428.97
UPSS Central de Esterilización	0903102010001B048	SALA DE RECUPERACION 1	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.05	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.58							
UPSS Central de Esterilización	0903102010001B048	SALA DE RECUPERACION 1	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.05	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.72	12		1	2.0	52.90	20.10	73.00
UPSS Central de Esterilización	0903102010001B048	SALA DE RECUPERACION 1	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4	und	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.17	0.72							
UPSS Central de Esterilización	0903102010001B048	SALA DE RECUPERACION 1	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.60	12			3.2	83.90		83.90
UPSS Central de Esterilización	0903102010001E049	BOTADERO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	16.7	m2	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	1.60							
UPSS Central de Esterilización	0903102010001E049	BOTADERO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.37	m2	B	Resane de juntas y esquínos	0.57	9.53	12		1	9.5	249.91	266.88	516.79
UPSS Central de Esterilización	0903102010001E049	BOTADERO	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.37	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		1	0.0	0.25		0.25
UPSS Central de Esterilización	0903102010001E049	BOTADERO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		1	0.0	0.25		0.25
UPSS Central de Esterilización	0903102010001B050	MATERIAL ESTERIL	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	35.6	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		1	0.0	0.23		0.23
UPSS Central de Esterilización	0903102010001B050	MATERIAL ESTERIL	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	12.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.14	12		2	0.1	3.73		3.73
UPSS Central de Esterilización	0903102010001B050	MATERIAL ESTERIL	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.05	12		1	0.0	1.31		1.31
UPSS Central de Esterilización	0903102010001B050	MATERIAL ESTERIL	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	9.7	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12		1	0.0	1.02		1.02
UPSS Central de Esterilización	0903102010001B050	MATERIAL ESTERIL	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	9.7	m2	R	Retiro de vinil	0.11	1.11	12		1	4.2	110.45	423.02	533.47
UPSS Central de Esterilización	0903102010001B050	MATERIAL ESTERIL	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	9.7	m2	R	Instalación de vinil	0.32	3.10							
UPSS Central de Esterilización	0903102010001B050	MATERIAL ESTERIL	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		1	0.0	0.26		0.26
UPSS Central de Esterilización	0903102010001B051	LAVADO DE MATERIALES	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.17	0.17	12		1	0.2	4.37		4.37
UPSS Central de Esterilización	0903102010001B051	LAVADO DE MATERIALES	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	27.7	m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	15.80	12		2	15.8	414.28	442.40	856.68
UPSS Central de Esterilización	0903102010001B051	LAVADO DE MATERIALES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12		2	0.0	0.73		0.73
UPSS Central de Esterilización	0903102010001B051	LAVADO DE MATERIALES	CEM	MCP	Pisos	Loseta	6.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12		2	0.0	0.73		0.73
UPSS Central de Esterilización	0903102010001B051	LAVADO DE MATERIALES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		2	0.0	0.26		0.26
UPSS Central de Esterilización	0903102010001B051	LAVADO DE MATERIALES	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.17	0.17	12		2	0.2	4.37		4.37
UPSS Central de Esterilización	0903102010001E052	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	27.7	m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	15.80	12		2	15.8	414.28	442.40	856.68
UPSS Central de Esterilización	0903102010001E052	FARMACIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12		2	0.0	0.73		0.73
UPSS Central de Esterilización	0903102010001E052	FARMACIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	6.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12		2	0.0	0.73		0.73
UPSS Central de Esterilización	0903102010001E052	FARMACIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		2	0.0	0.26		0.26
UPSS Central de Esterilización	0903102010001E052	FARMACIA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.17	0.17	12		2	0.2	4.37		4.37
UPSS Central de Esterilización	0903102010001D053	DEP. LIMPIEZA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	18	m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	10.27	12		2	10.3	269.39	287.68	557.07
UPSS Central de Esterilización	0903102010001D053	DEP. LIMPIEZA	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	6.31	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12		2	0.0	0.66		0.66
UPSS Central de Esterilización	0903102010001D053	DEP. LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.18	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.36							
UPSS Central de Esterilización	0903102010001D053	DEP. LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.18	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Central de Esterilización	0903102010001D053	DEP. LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.18	m2	R	Pintado con látex en cieloraso	0.32	1.02							
UPSS Central de Esterilización	0903102010001D053	DEP. LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.18	m2	R	Picado y resane de fisuras	0.00	0.00	12		2	0.0	0.73		0.73
UPSS Central de Esterilización	0903102010001D053	DEP. LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.18	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Central de Esterilización	0903102010001D053	DEP. LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.18	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00			2	2.2	58.48	43.31	101.79
UPSS Central de Esterilización	0903102010001D053	DEP. LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.18	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Central de Esterilización	0903102010001D053	DEP. LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.18	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00							
UPSS Central de Esterilización	0903102010001D053	DEP. LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.18	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00							
UPSS Central de Esterilización	0903102010001D053	DEP. LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.18	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Central de Esterilización	0903102010001D053	DEP. LIMPIEZA	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.18	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		2	0.0	0.33		0.33
UPSS Central de Esterilización	0903102010001D053	DEP. LIMPIEZA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.18	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		2	0.0	0.18		0.18
UPSS Central de Esterilización	0903102010001D053	DEP. LIMPIEZA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	17.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.07	12		2	0.1	1.88		1.88
UPSS Central de Esterilización	0903102010001J54A	HALL	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	6.08	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12		2	0.0	0.66		0.66
UPSS Central de Esterilización	0903102010001J54A	HALL	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.81	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12		2	0.0	0.50		0.50
UPSS Central de Esterilización	0903102010001J54A	HALL	CEM	MP	Pisos	Cerámico	4.81	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12		2	0.0	0.50		0.50
UPSS Central de Esterilización	0903102010001J54A	HALL	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		2	0.0	0.26		0.26
UPSS Central de Esterilización	0903102010001J54A	HALL	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.17	0.17	12		2	0.2	4.37		4.37
UPSS Central de Esterilización	0903102010001F54B	VESTIDOR DE MEDICOS	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	3.16	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.13	12		2	0.1	3.32		3.32
UPSS Central de Esterilización	0903102010001F54B	VESTIDOR DE MEDICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.61	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12		2	0.0	1.01		1.01
UPSS Central de Esterilización	0903102010001F54B	VESTIDOR DE MEDICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	9.61	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12		2	0.0	1.01		1.01
UPSS Central de Esterilización	0903102010001F54B	VESTIDOR DE MEDICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		2	0.0	0.23		0.23
UPSS Central de Esterilización	0903102010001F54B	VESTIDOR DE MEDICOS	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.17	0.17	12		2	0.2	4.37		4.37
UPSS Central de Esterilización	0903102010001F54C	S.H	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	21.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.08	12		2	0.1	2.23		2.23
UPSS Central de Esterilización	0903102010001F54C	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.18	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		2	0.0	0.33		0.33
UPSS Central de Esterilización	0903102010001F54C	S.H	CEM	MP	Pisos	Cerámico	3.18	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		2	0.0	0.33		0.33
UPSS Central de Esterilización	0903102010001F54C	S.H	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	0.59	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.00	12		2	0.0	0.06		0.06
UPSS Central de Esterilización	0903102010001F54C	S.H	CEM	MCP	Puerta	Aluminopiedra una hoja	2.9	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.55							
UPSS Central de Esterilización	0903102010001F54C	S.H	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.9	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69	12		2	1.9	50.30	19.12	69.41
UPSS Central de Esterilización	0903102010001F54C	S.H	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.9	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69							
UPSS Central de Esterilización	0903102010001F54D	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	31.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.13	12		2	0.1	3.32		3.32
UPSS Central de Esterilización	0903102010001F54D	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.61	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12		2	0.0	1.01		1.01
UPSS Central de Esterilización	0903102010001F54D	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	9.61	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12		2	0.0	1.01		1.01
UPSS Central de Esterilización	0903102010001F54D	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		2	0.0	0.23		0.23
UPSS Central de Esterilización	0903102010001F54D	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.17	0.17	12		2	0.2	4.37		4.37
UPSS Central de Esterilización	0903102010001F54E	S.H	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	21.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.09	12		2	0.1	2.23		2.23
UPSS Central de Esterilización	0903102010001F54E	S.H	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.19	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		2	0			

UPSS Centro Obitérnico	0903107000001J055	PASILLO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	7	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	2.80	12				5.6	146.83		146.83
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001J055	PASILLO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	7	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	2.80	12							
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001JA56A	TOPICO OBSTETRICO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	42	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.17	6			2	0.3	8.81		8.81
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001JA56A	TOPICO OBSTETRICO	CEM	MP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	14.7	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.06	6			2	0.1	3.09		3.09
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001JA56A	TOPICO OBSTETRICO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.05	6				2.1	2.72		2.72
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001JA56A	TOPICO OBSTETRICO	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	13	m2	R	Retiro de vinil	0.11	1.48	12							
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001JA56A	TOPICO OBSTETRICO	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	13	m2	R	Instalación de vinil	0.30	4.15	12			3	5.6	147.69	565.62	713.31
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001JA56A	TOPICO OBSTETRICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12			2	0.0	0.24		0.24
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F568	S.H	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Cerámico	13.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.05	12				1	0.1	1.40	1.40
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F568	S.H	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.64	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12				1	0.0	0.17	0.17
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F568	S.H	CEM	MP	Pisos	Cerámico	1.64	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12				1	0.0	0.17	0.17
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F568	S.H	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12				1	0.0	0.20	0.20
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001JA56C	PUERPERIA INMEDIATO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	44.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.18	12			1	0.2	4.66		4.66
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001JA56C	PUERPERIA INMEDIATO	CEM	MCP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	15.6	m	B	Pulido de acabado	0.15	1.56	12			1	1.6	40.88		40.88
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001JA56C	PUERPERIA INMEDIATO	CEM	MP	Muro	Tarrajeo y pintado	14.4	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.00	6			1	0.1	3.03		3.03
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001JA56C	PUERPERIA INMEDIATO	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	14.4	m2	R	Retiro de vinil	0.11	1.65	12				6.3	164.31	629.29	793.60
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001JA56C	PUERPERIA INMEDIATO	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	14.4	m2	R	Instalación de vinil	0.32	4.62	12			1				
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001JA56C	PUERPERIA INMEDIATO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.88	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.54								
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001JA56C	PUERPERIA INMEDIATO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.88	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.68	12			1	1.9	49.87	18.95	68.82
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001JA56C	PUERPERIA INMEDIATO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.88	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.68								
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F560	S.H	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Cerámico	8.21	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12				1	0.0	0.86	0.86
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F560	S.H	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	0.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12				1	0.0	0.27	0.27
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F560	S.H	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12				1	0.0	0.27	0.27
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F560	S.H	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12				1	0.0	0.15	0.15
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001C57A	ESTAR ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Drywall simple/Tarrajeo/enlucido/err	16.7	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	1.91								
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001C57A	ESTAR ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Drywall simple/Tarrajeo/enlucido/err	16.7	m2	R	Pintado con látex	0.24	4.05								
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001C57A	ESTAR ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Drywall simple/Tarrajeo/enlucido/err	16.7	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00								
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001C57A	ESTAR ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Drywall simple/Tarrajeo/enlucido/err	16.7	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00								
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001C57A	ESTAR ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Drywall simple/Tarrajeo/enlucido/err	16.7	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.01	12			1	6.0	156.15	103.55	259.69
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001C57A	ESTAR ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Drywall simple/Tarrajeo/enlucido/err	16.7	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00								
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001C57A	ESTAR ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Drywall simple/Tarrajeo/enlucido/err	16.7	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00								
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001C57A	ESTAR ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Drywall simple/Tarrajeo/enlucido/err	16.7	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00								
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001C57A	ESTAR ENFERMERAS	CEM	MCP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	5.28	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.53	12			1	0.5	13.84		13.84
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001C57A	ESTAR ENFERMERAS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12			1	0.0	1.10		1.10
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001C57A	ESTAR ENFERMERAS	CEM	MCP	Pisos	Loseta	10.5	m2	R	Resane de juntas	0.00	6.01	12			1	6.0	157.62	26.65	184.27
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F57B	OFICINA OBSTETRICA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	9.88	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12				2	0.1	2.95	2.95
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F57B	OFICINA OBSTETRICA	CEM	MCP	Contrazocalo	Lineal madera	9.88	m	R	Retiro de contrazocalo	0.13	1.32								
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F57B	OFICINA OBSTETRICA	CEM	MCP	Contrazocalo	Lineal madera	9.88	m	R	Fijación de contrazocalo y pintado	0.33	3.29	12				2	4.6	120.89	303.49
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F57B	OFICINA OBSTETRICA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.53	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12				2	0.0	0.68	0.68
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F57B	OFICINA OBSTETRICA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	6.53	m2	R	Resane de juntas	0.57	3.73	12				2	3.7	97.84	114.38
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F57B	OFICINA OBSTETRICA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	M	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36								
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F57B	OFICINA OBSTETRICA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	M	Reposición de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.45								
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F57B	OFICINA OBSTETRICA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	M	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.11	3.23	12			2	1.3	32.78	277.85	310.63
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001C57C	OFICINA MEDICOS Y ENFERMERI	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	28.3	m2	R	Retiro de pintura látex	0.27	7.53								
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001C57C	OFICINA MEDICOS Y ENFERMERI	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	28.3	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.24	6.85								
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001C57C	OFICINA MEDICOS Y ENFERMERI	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	28.3	m2	R	Pintado con látex	0.00	0.00								
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001C57C	OFICINA MEDICOS Y ENFERMERI	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	28.3	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12			3	17.6	461.74	276.28	738.02
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001C57C	OFICINA MEDICOS Y ENFERMERI	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	28.3	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00								
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001C57C	OFICINA MEDICOS Y ENFERMERI	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	28.3	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00								
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001C57C	OFICINA MEDICOS Y ENFERMERI	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	28.3	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00								
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001C57C	OFICINA MEDICOS Y ENFERMERI	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	28.3	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00								
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001C57C	OFICINA MEDICOS Y ENFERMERI	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	28.3	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00								
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001C57C	OFICINA MEDICOS Y ENFERMERI	CEM	MCP	Contrazocalo	Lineal madera	9.95	m	M	Retiro de contrazocalo	0.16	1.59								
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001C57C	OFICINA MEDICOS Y ENFERMERI	CEM	MCP	Contrazocalo	Lineal madera	9.95	m	M	Picado y resane de fisura	0.20	1.99	12			3	6.9	180.88	446.50	627.38
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001C57C	OFICINA MEDICOS Y ENFERMERI	CEM	MCP	Contrazocalo	Lineal madera	9.95	m	M	Instalación de Contrazocalo	0.33	3.32								
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001C57C	OFICINA MEDICOS Y ENFERMERI	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.53	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12			3	0.0	0.68		0.68
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001C57C	OFICINA MEDICOS Y ENFERMERI	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.52				3	3.7	97.84	16.54	114.38
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001C57C	OFICINA MEDICOS Y ENFERMERI	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36								
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001C57C	OFICINA MEDICOS Y ENFERMERI	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12			3	1.3	32.78	12.46	45.24
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001C57C	OFICINA MEDICOS Y ENFERMERI	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45								
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001C57C	OFICINA MEDICOS Y ENFERMERI	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12							
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001C57C	OFICINA MEDICOS Y ENFERMERI	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40				2	0.8	20.98		20.98
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F57D	VESTIDOR	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	28.2	m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	16.09	12			1	16.1	421.92	450.56	872.48
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F57D	VESTIDOR	CEM	MCP	Contrazocalo	Lineal madera	9.88	m	M	Retiro de contrazocalo	0.16	1.58								
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F57D	VESTIDOR	CEM	MCP	Contrazocalo	Lineal madera	9.88	m	M	Picado y resane de fisura	0.20	1.98	12				6.9	179.61	443.36	622.97
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F57D	VESTIDOR	CEM	MCP	Contrazocalo	Lineal madera	9.88	m	M	Instalación de Contrazocalo	0.33	3.29								
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F57D	VESTIDOR	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.56	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12				1	0.0	0.69	0.69
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F57D	VESTIDOR	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	6.56	m2	R	Retiro de vinil	0.11	0.75	12							
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F57D	VESTIDOR	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	6.56	m2	R	Instalación de vinil	0.32	2.10				1	2.8	74.70	286.08	360.78

UPSS Centro Obitérnico	0903107000001B58A	TOPICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	--	--	----	-----
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001B58B	ASIADO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	20.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.08	12	1	0.1	2.13
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001B58B	ASIADO	CEM	MP	Contrazcalo	Lineal madera	7.14	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12	1	0.0	0.75
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001B58B	ASIADO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12	1	0.0	0.47
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001B58B	ASIADO	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	4.52	m2	R	Retiro de vinil	0.11	0.52	12	1	2.0	51.47
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001B58B	ASIADO	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	4.52	m2	R	Instalación de vinil	0.32	1.45			197.12	248.59
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001B58B	ASIADO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.33				
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001B58B	ASIADO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	1	1.3	32.78
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001B58B	ASIADO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45			12.46	45.24
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001B58B	ASIADO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.17	0.17	12	1	0.2	4.37
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001B059	PREMATUROS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	49.9	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	5.71				4.37
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001B059	PREMATUROS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	49.9	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	13.31				
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001B059	PREMATUROS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	49.9	m2	R	Pintado con látex	0.24	12.10				
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001B059	PREMATUROS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	49.9	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	5.71				
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001B059	PREMATUROS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	49.9	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	12.10	12	2	84.6	2217.08
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001B059	PREMATUROS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	49.9	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	5.71			1238.79	3,455.87
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001B059	PREMATUROS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	49.9	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	12.10				
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001B059	PREMATUROS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	49.9	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	5.71				
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001B059	PREMATUROS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	49.9	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	12.10				
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001B059	PREMATUROS	CEM	MCP	Contrazcalo	Lineal madera	17.5	m	R	Retiro de contrazocalo	0.13	2.34	12	2	8.2	214.37
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001B059	PREMATUROS	CEM	MCP	Contrazcalo	Lineal madera	17.5	m	R	Fijación de contrazocalo y pintado	0.33	5.84			538.17	752.54
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001B059	PREMATUROS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.08	12	2	0.1	2.04
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001B059	PREMATUROS	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	19.4	m2	M	Retiro de vinil	0.11	2.22			2.04	
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001B059	PREMATUROS	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	19.4	m2	M	Picado y resane de fisuras en contrapiso o falsopiso	0.32	6.21	12	2	14.6	384.08
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001B059	PREMATUROS	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	19.4	m2	M	Instalación de vinil	0.32	6.21			967.41	1,351.48
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001B059	PREMATUROS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.48				
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001B059	PREMATUROS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60	12	2	1.7	28.82
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001B059	PREMATUROS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60			16.61	45.43
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001B059	PREMATUROS	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.17	0.17	12	2	0.3	8.74
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001A060	PEDIATRIA 3	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	56	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.22	6	2	0.4	11.74
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001A060	PEDIATRIA 3	CEM	MCP	Contrazcalo	Lineal madera	19.6	m	R	Retiro de contrazocalo	0.13	2.62	12	2	9.2	240.19
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001A060	PEDIATRIA 3	CEM	MCP	Contrazcalo	Lineal madera	19.6	m	R	Fijación de contrazocalo y pintado	0.33	6.54			602.98	843.18
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001A060	PEDIATRIA 3	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.08	6	2	0.2	4.02
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001A060	PEDIATRIA 3	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	19.1	m2	M	Retiro de vinil	0.11	2.19				
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001A060	PEDIATRIA 3	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	19.1	m2	M	Picado y resane de fisuras en contrapiso o falsopiso	0.32	6.13	12	2	14.4	378.64
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001A060	PEDIATRIA 3	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	19.1	m2	M	Instalación de vinil	0.32	6.13			953.71	1,332.34
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001A060	PEDIATRIA 3	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	M	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36				
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001A060	PEDIATRIA 3	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	M	Reposición de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.45	12	2	1.3	32.78
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001A060	PEDIATRIA 3	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	M	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45			277.85	310.63
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001A060	PEDIATRIA 3	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40				
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001A060	PEDIATRIA 3	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	2	0.8	20.98
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F061	SH. NIÑOS	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	19	m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	10.87	12	1	10.9	285.12
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F061	SH. NIÑOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.86	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.00	0.00			304.48	589.60
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F061	SH. NIÑOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.86	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00				
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F061	SH. NIÑOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.86	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.92				
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F061	SH. NIÑOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.86	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.76				
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F061	SH. NIÑOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.86	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	1	2.0	52.56
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F061	SH. NIÑOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.86	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00			38.93	91.49
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F061	SH. NIÑOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.86	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00				
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F061	SH. NIÑOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.86	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00				
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F061	SH. NIÑOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.86	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00				
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F061	SH. NIÑOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.86	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00				
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F061	SH. NIÑOS	CEM	MCP	Pisos	Loseta	2.86	m2	R	Resane de juntas	0.57	1.63	12	1	1.6	42.85
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F061	SH. NIÑOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.03	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.38			7.25	50.10
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F061	SH. NIÑOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.03	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.48	12	1	1.3	35.12
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F061	SH. NIÑOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.03	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.48			13.35	48.47
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F061	SH. NIÑOS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.48				
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F061	SH. NIÑOS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.33	12	2	0.7	17.48
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F062	SH. PERSONAL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	19.1	m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	10.89	12	1	10.9	285.42
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F062	SH. PERSONAL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.86	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.33			304.80	590.22
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F062	SH. PERSONAL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.86	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00				
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F062	SH. PERSONAL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.86	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.92				
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F062	SH. PERSONAL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.86	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.76				
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F062	SH. PERSONAL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.86	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	1	2.0	52.56
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F062	SH. PERSONAL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.86	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00			38.93	91.49
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F062	SH. PERSONAL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.86	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00				
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F062	SH. PERSONAL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.86	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00				
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F062	SH. PERSONAL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.86	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00				
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F062	SH. PERSONAL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.86	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00				
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F062	SH. PERSONAL	CEM	MCP	Pisos	Loseta	2.86	m2	R	Resane de juntas	0.57	1.63	12	1	1.6	42.85
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F062	SH. PERSONAL	CEM	MCP	Ventana	Aluminio fijo	2.15	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.26	0.60	12	1	0.6	15.82
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F062	SH. PERSONAL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.03	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.38			21.55	37.37
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F062	SH. PERSONAL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.03	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.48	12	1	1.3	35.12
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F062	SH. PERSONAL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.03	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.48			13.35	48.47
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F062	SH. PERSONAL	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33	12	2	0.7	17.48
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F062	SH. PERSONAL	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.33			79.90	97.38
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F062	SH. PERSONAL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	19.1	m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	11.25	12	2	11.3	295.01
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F062	SH. PERSONAL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.86	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.31			315.04	610.05
UPSS Centro Obitérnico	0903107000001F062	SH. PERSONAL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.86	m2	R	Retiro de recubrimiento de ci						

UPSS Centro Obitérico	090310700001E064	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.69	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00									
UPSS Centro Obitérico	090310700001E064	DEPOSITO	CEM	MCP	Pisos	Loseta	2.69	m2	R	Resane de juntas	0.57	1.54	12			1.5	40.30	6.81		47.12	
UPSS Centro Obitérico	090310700001E064	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.03	m2	M	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.38									
UPSS Centro Obitérico	090310700001E064	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.03	m2	M	Reposición de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.48	12			1.3	35.12	297.70		332.82	
UPSS Centro Obitérico	090310700001E064	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.03	m2	M	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.48									
UPSS Centro Obitérico	090310700001E064	DEPOSITO	CEM	MCP	Luminaria	Vapor de sodio	1	und	M	Desmontaje de luminaria vapor de sodio	0.25	0.25									
UPSS Centro Obitérico	090310700001E064	DEPOSITO	CEM	MCP	Luminaria	Vapor de sodio	1	und	M	Desmontaje de luminaria vapor de sodio	0.00	0.00	12			0.3	6.56	30.00		36.56	
UPSS Centro Obitérico	090310700001A065	PEDIATRIA 2	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	49.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.20	6			1	0.4	10.47		10.47	
UPSS Centro Obitérico	090310700001A065	PEDIATRIA 2	CEM	MCP	Contrazcalo	Lineal madera	17.5	m	R	Retiro de contraazcalo	0.13	2.34									
UPSS Centro Obitérico	090310700001A065	PEDIATRIA 2	CEM	MCP	Contrazcalo	Lineal madera	17.5	m	R	Fijación de contraazcalo y pintado	0.33	5.84					8.2	214.37		538.17	
UPSS Centro Obitérico	090310700001A065	PEDIATRIA 2	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.08	6			1	0.2	4.07		4.07	
UPSS Centro Obitérico	090310700001A065	PEDIATRIA 2	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	19.4	m2	M	Retiro de vinil	0.11	2.22									
UPSS Centro Obitérico	090310700001A065	PEDIATRIA 2	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	19.4	m2	M	Picado y resane de fisuras en contrapiso o falsopiso	0.32	6.22	12			1	14.6	384.08		967.41	
UPSS Centro Obitérico	090310700001A065	PEDIATRIA 2	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	19.4	m2	M	Instalación de vinil	0.11	2.22								1,351.48	
UPSS Centro Obitérico	090310700001A065	PEDIATRIA 2	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.48									
UPSS Centro Obitérico	090310700001A065	PEDIATRIA 2	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60	12			1	1.7	43.71		60.32	
UPSS Centro Obitérico	090310700001A065	PEDIATRIA 2	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60									
UPSS Centro Obitérico	090310700001A065	PEDIATRIA 2	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12				1.6	41.95		41.95	
UPSS Centro Obitérico	090310700001A065	PEDIATRIA 2	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80									
UPSS Centro Obitérico	090310700001A066	PEDIATRIA 1	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	49.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.20	6			2	0.4	10.47		10.47	
UPSS Centro Obitérico	090310700001A066	PEDIATRIA 1	CEM	MCP	Contrazcalo	Lineal madera	17.5	m	R	Retiro de contraazcalo	0.13	2.34	12			2	8.2	214.37		538.17	
UPSS Centro Obitérico	090310700001A066	PEDIATRIA 1	CEM	MCP	Contrazcalo	Lineal madera	17.5	m	R	Fijación de contraazcalo y pintado	0.33	5.84					0.2	2.70		2.70	
UPSS Centro Obitérico	090310700001A066	PEDIATRIA 1	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.08	6			2	0.2	2.70		2.70	
UPSS Centro Obitérico	090310700001A066	PEDIATRIA 1	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	19.5	m2	M	Retiro de vinil	0.11	2.23									
UPSS Centro Obitérico	090310700001A066	PEDIATRIA 1	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	19.5	m2	M	Picado y resane de fisuras en contrapiso o falsopiso	0.32	6.24	12			2	14.7	385.50		970.99	
UPSS Centro Obitérico	090310700001A066	PEDIATRIA 1	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	19.5	m2	M	Instalación de vinil	0.32	6.24								1,356.49	
UPSS Centro Obitérico	090310700001A066	PEDIATRIA 1	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.48									
UPSS Centro Obitérico	090310700001A066	PEDIATRIA 1	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60	12			2	1.7	43.71		60.32	
UPSS Centro Obitérico	090310700001A066	PEDIATRIA 1	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60									
UPSS Centro Obitérico	090310700001A066	PEDIATRIA 1	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12				2	0.8	20.98		20.98
UPSS Centro Obitérico	090310700001A066	PEDIATRIA 1	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40									
UPSS Centro Obitérico	090310700001E067	SALA CONFERENCIA GINECO-PEI	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	49.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.20	12				1	0.2	5.24		5.24
UPSS Centro Obitérico	090310700001E067	SALA CONFERENCIA GINECO-PEI	CEM	MCP	Contrazcalo	Lineal madera	17.6	m	R	Retiro de contraazcalo	0.13	2.34	12				1	8.2	214.74		539.09
UPSS Centro Obitérico	090310700001E067	SALA CONFERENCIA GINECO-PEI	CEM	MCP	Contrazcalo	Lineal madera	17.6	m	R	Fijación de contraazcalo y pintado	0.33	5.85								753.83	
UPSS Centro Obitérico	090310700001E067	SALA CONFERENCIA GINECO-PEI	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.08	12					0.1	2.04		2.04
UPSS Centro Obitérico	090310700001E067	SALA CONFERENCIA GINECO-PEI	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	19.4	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.22	12				1	8.4	221.13		846.90
UPSS Centro Obitérico	090310700001E067	SALA CONFERENCIA GINECO-PEI	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	19.4	m2	R	Instalación de vinil	0.32	6.21								1,068.04	
UPSS Centro Obitérico	090310700001E067	SALA CONFERENCIA GINECO-PEI	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.48									
UPSS Centro Obitérico	090310700001E067	SALA CONFERENCIA GINECO-PEI	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60	12				1	1.7	43.71		60.32
UPSS Centro Obitérico	090310700001E067	SALA CONFERENCIA GINECO-PEI	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60									
UPSS Centro Obitérico	090310700001E067	SALA CONFERENCIA GINECO-PEI	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.60	12				2	3.2	83.90		83.90
UPSS Centro Obitérico	090310700001E067	SALA CONFERENCIA GINECO-PEI	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	1.60									
UPSS Centro Obitérico	090310700001B068	CTO. 16 OBSTETRICIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	50	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.20	12				2	0.2	5.24		5.24
UPSS Centro Obitérico	090310700001B068	CTO. 16 OBSTETRICIA	CEM	MCP	Contrazcalo	Lineal madera	17.6	m	R	Retiro de contraazcalo	0.13	2.34	12					8.2	141.61		539.09
UPSS Centro Obitérico	090310700001B068	CTO. 16 OBSTETRICIA	CEM	MCP	Contrazcalo	Lineal madera	17.6	m	R	Fijación de contraazcalo y pintado	0.33	5.85								680.70	
UPSS Centro Obitérico	090310700001B068	CTO. 16 OBSTETRICIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.08	12				2	0.1	2.04		2.04
UPSS Centro Obitérico	090310700001B068	CTO. 16 OBSTETRICIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	19.4	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.22	12				2	8.4	221.13		846.90
UPSS Centro Obitérico	090310700001B068	CTO. 16 OBSTETRICIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	19.4	m2	R	Instalación de vinil	0.32	6.21								1,068.04	
UPSS Centro Obitérico	090310700001B068	CTO. 16 OBSTETRICIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.48									
UPSS Centro Obitérico	090310700001B068	CTO. 16 OBSTETRICIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60	12				2	1.7	43.71		60.32
UPSS Centro Obitérico	090310700001B068	CTO. 16 OBSTETRICIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60									
UPSS Centro Obitérico	090310700001B068	CTO. 16 OBSTETRICIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	5	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	2.00	12				2	4.0	104.88		104.88
UPSS Centro Obitérico	090310700001B068	CTO. 16 OBSTETRICIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	5	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	2.00									
UPSS Centro Obitérico	090310700001A069	CTO. 14 OBSTETRICIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	49.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.20	6				1	0.4	10.47		10.47
UPSS Centro Obitérico	090310700001A069	CTO. 14 OBSTETRICIA	CEM	MCP	Contrazcalo	Lineal madera	17.5	m	M	Retiro de contraazcalo	0.16	2.80									
UPSS Centro Obitérico	090310700001A069	CTO. 14 OBSTETRICIA	CEM	MCP	Contrazcalo	Lineal madera	17.5	m	M	Picado y resane de fisura	0.20	3.50	12				1	12.1	318.50		1,104.70
UPSS Centro Obitérico	090310700001A069	CTO. 14 OBSTETRICIA	CEM	MCP	Contrazcalo	Lineal madera	17.5	m	M	Fijación de contraazcalo y pintado	0.33	5.84									
UPSS Centro Obitérico	090310700001A069	CTO. 14 OBSTETRICIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.08	6					0.2	4.08		4.08
UPSS Centro Obitérico	090310700001A069	CTO. 14 OBSTETRICIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	19.5	m2	M	Retiro de vinil	0.11	2.22									
UPSS Centro Obitérico	090310700001A069	CTO. 14 OBSTETRICIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	19.5	m2	M	Picado y resane de fisuras en contrapiso o falsopiso	0.32	6.22	12				1	14.7	384.67		968.90
UPSS Centro Obitérico	090310700001A069	CTO. 14 OBSTETRICIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	19.5	m2	M	Instalación de vinil	0.32	6.22								1,353.57	
UPSS Centro Obitérico	090310700001A069	CTO. 14 OBSTETRICIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.48									
UPSS Centro Obitérico	090310700001A069	CTO. 14 OBSTETRICIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60	12				1	1.7	43.71		60.32
UPSS Centro Obitérico	090310700001A069	CTO. 14 OBSTETRICIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60									
UPSS Centro Obitérico	090310700001A069	CTO. 14 OBSTETRICIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	5	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	2.00	12				2	4.0	104.88		104.88
UPSS Centro Obitérico	090310700001A069	CTO. 14 OBSTETRICIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	5	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	2.00									
UPSS Centro Obitérico	090310700001A070	CTO. 12 OBSTETRICIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	49.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.20	6				1	0.4	10.47		10.47
UPSS Centro Obitérico	090310700001A070	CTO. 12 OBSTETRICIA	CEM	MCP	Contrazcalo	Lineal madera	17.5	m	M	Retiro de contraazcalo	0.16	2.80									
UPSS Centro Obitérico	090310700001A070	CTO. 12 OBSTETRICIA	CEM	MCP	Contrazcalo	Lineal madera	17.5	m	M	Picado y resane de fisura	0.20	3.50	12				1	12.1	318.50		1,104.70
UPSS Centro Obitérico	0																				

UPSS Centro Obitérico	0903107000001D074	LAVACHATA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.89	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	2		4.0	104.13	53.99	158.13
UPSS Centro Obitérico	0903107000001D074	LAVACHATA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.89	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Centro Obitérico	0903107000001D074	LAVACHATA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.89	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Centro Obitérico	0903107000001D074	LAVACHATA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.89	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00							
UPSS Centro Obitérico	0903107000001D074	LAVACHATA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.89	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.24							
UPSS Centro Obitérico	0903107000001D074	LAVACHATA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.89	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Centro Obitérico	0903107000001D074	LAVACHATA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	3.89	m2	R	Resane de juntas	0.57	2.22	12	2		2.2	58.28	9.85	68.14
UPSS Centro Obitérico	0903107000001D074	LAVACHATA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.95	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.35							
UPSS Centro Obitérico	0903107000001D074	LAVACHATA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.95	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.46		2		1.3	33.82	12.85	46.68
UPSS Centro Obitérico	0903107000001D074	LAVACHATA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.95	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.46							
UPSS Centro Obitérico	0903107000001F075	S.H	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Cerámico	22.4	m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	12.80	12	1		12.8	335.62	358.40	694.02
UPSS Centro Obitérico	0903107000001F075	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.19	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	1		0.0	0.33		0.33
UPSS Centro Obitérico	0903107000001F075	S.H	CEM	MCP	Pisos	Loseta	3.19	m2	R	Resane de juntas	0.57	1.82	12	1		1.8	47.72	8.07	55.79
UPSS Centro Obitérico	0903107000001F075	S.H	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	0.54	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.00	12	1		0.0	0.06		0.06
UPSS Centro Obitérico	0903107000001F075	S.H	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.85	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.35							
UPSS Centro Obitérico	0903107000001F075	S.H	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.85	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.46		1		1.2	32.16	12.22	44.38
UPSS Centro Obitérico	0903107000001F076	S.H	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Cerámico	22.4	m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	12.80	12	1		12.8	335.62	358.40	694.02
UPSS Centro Obitérico	0903107000001F076	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.19	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	1		0.0	0.33		0.33
UPSS Centro Obitérico	0903107000001F076	S.H	CEM	MCP	Pisos	Loseta	3.19	m2	R	Resane de juntas	0.57	1.82	12	1		1.8	47.72	8.07	55.79
UPSS Centro Obitérico	0903107000001F076	S.H	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	0.54	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.00	12	1		0.0	0.06		0.06
UPSS Centro Obitérico	0903107000001F076	S.H	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.85	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.35							
UPSS Centro Obitérico	0903107000001F076	S.H	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.85	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.46		1		1.2	32.16	12.22	44.38
UPSS Centro Obitérico	0903107000001A077	SALA DE PARTOS	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	49.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.20	12	3		0.2	5.24		5.24
UPSS Centro Obitérico	0903107000001A077	SALA DE PARTOS	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	17.5	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.75	12	3		1.8	45.94		45.94
UPSS Centro Obitérico	0903107000001A077	SALA DE PARTOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.08	6	3		0.2	4.07		4.07
UPSS Centro Obitérico	0903107000001A077	SALA DE PARTOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	19.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.08	12	3		0.1	2.04		2.04
UPSS Centro Obitérico	0903107000001A077	SALA DE PARTOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.24	m2	M	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.61							
UPSS Centro Obitérico	0903107000001A077	SALA DE PARTOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.24	m2	M	Desmontaje de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.77		3		2.1	56.20	476.31	532.51
UPSS Centro Obitérico	0903107000001A077	SALA DE PARTOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.24	m2	M	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.77							
UPSS Centro Obitérico	0903107000001B078	SALA DE TRABAJO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	50	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.20	3						
UPSS Centro Obitérico	0903107000001B078	SALA DE TRABAJO	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	17.6	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.76	12	3		1.8	46.25		46.25
UPSS Centro Obitérico	0903107000001B078	SALA DE TRABAJO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.08	12	3		0.1	2.04		2.04
UPSS Centro Obitérico	0903107000001B078	SALA DE TRABAJO	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	19.5	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.22	12	3		8.4	221.48	848.21	1,069.69
UPSS Centro Obitérico	0903107000001B078	SALA DE TRABAJO	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	19.5	m2	R	Instalación de vinil	0.32	6.22							
UPSS Centro Obitérico	0903107000001B078	SALA DE TRABAJO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.24	m2	M	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.61							
UPSS Centro Obitérico	0903107000001B078	SALA DE TRABAJO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.24	m2	M	Reposición de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.77	12	3		2.1	37.06	476.31	513.37
UPSS Centro Obitérico	0903107000001B078	SALA DE TRABAJO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.24	m2	M	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.77							
UPSS Centro Obitérico	0903107000001B078	SALA DE TRABAJO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12	2		2.4	62.93		62.93
UPSS Centro Obitérico	0903107000001B078	SALA DE TRABAJO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	1.20							
UPSS Nutrición y Dietética	0903120000001B079	REPOSTERO-ALIMENTACION DIA	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Cerámico	25.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.10	12	2		0.1	2.64		2.64
UPSS Nutrición y Dietética	0903120000001B079	REPOSTERO-ALIMENTACION DIA	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	11.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.05	12	2		0.0	1.19		1.19
UPSS Nutrición y Dietética	0903120000001B079	REPOSTERO-ALIMENTACION DIA	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	11.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.05	12	2		0.0	1.19		1.19
UPSS Nutrición y Dietética	0903120000001B079	REPOSTERO-ALIMENTACION DIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	5.46	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12	2		0.0	0.57		0.57
UPS Lavandería	0903102030001E080	ROPERIA - COSTURA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	4.56							
UPS Lavandería	0903102030001E080	ROPERIA - COSTURA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	11.56							
UPS Lavandería	0903102030001E080	ROPERIA - COSTURA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	R	Pintado con látex	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E080	ROPERIA - COSTURA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E080	ROPERIA - COSTURA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12	2		27.0	708.39	297.36	1005.75
UPS Lavandería	0903102030001E080	ROPERIA - COSTURA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E080	ROPERIA - COSTURA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E080	ROPERIA - COSTURA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E080	ROPERIA - COSTURA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.24	10.51							
UPS Lavandería	0903102030001E080	ROPERIA - COSTURA	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal cerámico	15.2	m	R	Resane de juntas y esquínos	0.16	2.44	12	2		2.4	63.89	243.68	307.57
UPS Lavandería	0903102030001E080	ROPERIA - COSTURA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.4	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.34							
UPS Lavandería	0903102030001E080	ROPERIA - COSTURA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.4	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E080	ROPERIA - COSTURA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.4	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	6.54							
UPS Lavandería	0903102030001E080	ROPERIA - COSTURA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.4	m2	R	Picado y resane de fisuras	0.27	6.54							
UPS Lavandería	0903102030001E080	ROPERIA - COSTURA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.4	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E080	ROPERIA - COSTURA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.4	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00	12	2		27.4	718.67	356.68	1,075.35
UPS Lavandería	0903102030001E080	ROPERIA - COSTURA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.4	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E080	ROPERIA - COSTURA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.4	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	6.54							
UPS Lavandería	0903102030001E080	ROPERIA - COSTURA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.4	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	6.54							
UPS Lavandería	0903102030001E080	ROPERIA - COSTURA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.4	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E080	ROPERIA - COSTURA	CEM	MCP	Pisos	Parquet	20.4	m2	R	Retiro de piso parquet	0.16	3.27							
UPS Lavandería	0903102030001E080	ROPERIA - COSTURA	CEM	MCP	Pisos	Parquet	20.4	m2	M	Instalación de parquet	0.40	8.18							
UPS Lavandería	0903102030001E080	ROPERIA - COSTURA	CEM	MCP	Pisos	Parquet	20.4	m2	M	Pulido de piso parquet	0.32	6.54		2		20.3	532.87	879.05	1,411.92
UPS Lavandería	0903102030001E080	ROPERIA - COSTURA	CEM	MCP	Pisos	Parquet	20.4	m2	M	Laqueado de piso parquet	0.11	2.34							
UPS Lavandería	0903102030001E080	ROPERIA - COSTURA	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	7.78	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	2.19	12	2		2.2	57.38	78.17	135.54
UPS Lavandería	0903102030001E080	ROPERIA - COSTURA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.48							
UPS Lavandería	0903102030001E080	ROPERIA - COSTURA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60	12	2		1.7	43.71	16.61	60.32
UPS Lavandería	0903102030001E080	ROPERIA - COSTURA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60							
UPS Lavandería	0903102030001E080	ROPERIA - COSTURA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	2		0.8	20.98		20.98
UPS Lavandería	0903102030001E080	ROPERIA - COSTURA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40							

UPS Lavandería	0903102030001E818	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.95	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.46							
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	3.99	m2	M	Retiro de pintura látex	0.11	0.46							
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	3.99	m2	M	Picado y resane de fisura	0.27	1.06							
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	3.99	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	1.06							
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	3.99	m2	M	Demolición de muro de sogá deteriorado (incluye elementos de confinam	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	3.99	m2	M	Instalación de muro de albañilería (soga)	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	3.99	m2	M	Tarrajeo de muro exterior C.A 1.5, e=1.5 cm	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	3.99	m2	M	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)	0.25	1.00							
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	3.99	m2	M	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre	0.25	1.00							
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	3.99	m2	M	Pintado con látex	0.00	0.00	12		1	5.6	145.53	60.34	205.87
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	3.99	m2	M	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	3.99	m2	M	Picado y resane de fisura	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	3.99	m2	M	Pintado con epóxica	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	3.99	m2	M	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	3.99	m2	M	Picado y resane de fisura	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	3.99	m2	M	Pintado con esmalte	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	3.99	m2	M	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	3.99	m2	M	Picado y resane de fisura	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	3.99	m2	M	Pintado con oleo mate	0.24	0.97							
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	39.9	m	R	Retiro de contrazócalo	0.40	15.97	12		1	35.9	942.27	210.90	1,153.17
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	39.9	m	R	Instalación de Contrazócalo	0.50	19.97							
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	70.7	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de concreto	0.27	18.86							
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	70.7	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	70.7	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	0.00	0.00	12		1	41.5	1088.00	2115.75	3,203.74
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	70.7	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	70.7	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	70.7	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	22.63							
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	70.8	m2	M	Picado y resane de fisura	0.27	18.87	12		1	24.5	643.09	1010.11	1,653.20
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	70.8	m2	M	Instalación de piso	0.08	1.23							
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	7.2	m2	M	Desmontaje de ventana de aluminio oscilobatiente	0.28	2.03							
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	7.2	m2	M	Reposición de ventana de aluminio y accesorios	0.28	2.02	12			6.1	158.81	3598.49	3,757.30
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	7.2	m2	M	Instalación de marcos para ventana de aluminio oscilobatiente	0.28	2.02							
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Puerta	Metálica corrediza	5.75	m2	M	Desmontaje de puerta metálica corrediza	0.24	1.36							
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Puerta	Metálica corrediza	5.75	m2	M	Reposición de puerta metálica corrediza	0.24	1.36	12		1	4.2	108.93	886.18	995.11
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Puerta	Metálica corrediza	5.75	m2	M	Instalación de puerta metálica corrediza	0.25	1.44							
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	5	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	1.67	12		2	3.3	87.40	399.50	486.90
UPS Lavandería	0903102030001E082	CUARTO DE BOMBEO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	5	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	1.67							
UPS Lavandería	0903102030001E083	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	41.1	m2	M	Retiro de pintura látex	0.11	4.69							
UPS Lavandería	0903102030001E083	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	41.1	m2	M	Picado y resane de fisura	0.27	10.95							
UPS Lavandería	0903102030001E083	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	41.1	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	10.95							
UPS Lavandería	0903102030001E083	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	41.1	m2	M	Demolición de muro de sogá deteriorado (incluye elementos de confinam	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E083	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	41.1	m2	M	Instalación de muro de albañilería (soga)	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E083	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	41.1	m2	M	Tarrajeo de muro exterior C.A 1.5, e=1.5 cm	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E083	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	41.1	m2	M	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)	0.25	10.27							
UPS Lavandería	0903102030001E083	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	41.1	m2	M	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre	0.25	10.27							
UPS Lavandería	0903102030001E083	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	41.1	m2	M	Pintado con látex	0.00	0.00	12		1	57.1	1496.88	620.62	2,117.49
UPS Lavandería	0903102030001E083	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	41.1	m2	M	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E083	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	41.1	m2	M	Picado y resane de fisura	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E083	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	41.1	m2	M	Pintado con epóxica	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E083	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	41.1	m2	M	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E083	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	41.1	m2	M	Picado y resane de fisura	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E083	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	41.1	m2	M	Pintado con esmalte	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E083	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	41.1	m2	M	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E083	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	41.1	m2	M	Picado y resane de fisura	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E083	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	41.1	m2	M	Pintado con oleo mate	0.24	9.96							
UPS Lavandería	0903102030001E083	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	13.7	m	R	Retiro de contrazócalo	0.40	5.47	12		1	12.3	322.82	72.25	395.07
UPS Lavandería	0903102030001E083	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	13.7	m	R	Instalación de Contrazócalo	0.50	5.49							
UPS Lavandería	0903102030001E083	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.4	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de concreto	0.27	4.10							
UPS Lavandería	0903102030001E083	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.4	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E083	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.4	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	0.00	0.00	12		1	9.0	236.27	459.46	695.74
UPS Lavandería	0903102030001E083	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.4	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E083	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.4	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00							
UPS Lavandería	0903102030001E083	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.4	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	4.92							
UPS Lavandería	0903102030001E083	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	15.4	m2	M	Picado y resane de fisura	0.27	4.10	12		1	5.3	139.62	219.30	358.92
UPS Lavandería	0903102030001E083	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	15.4	m2	M	Instalación de piso	0.08	1.23							
UPS Lavandería	0903102030001E083	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Puerta	Metálica corrediza	6.9	m2	M	Desmontaje de puerta metálica corrediza	0.24	1.63							
UPS Lavandería	0903102030001E083	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Puerta	Metálica corrediza	6.9	m2	M	Reposición de puerta metálica corrediza	0.24	1.63	12		1	5.0	130.71	1063.42	1,194.13
UPS Lavandería	0903102030001E083	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Puerta	Metálica corrediza	6.9	m2	M	Instalación de puerta metálica corrediza	0.25	1.73							
UPS Lavandería	0903102030001E083	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.67	12		2	1.3	34.96	159.80	194.76
UPS Lavandería	0903102030001E083	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.67							
UPS Mantenimiento	0903102170003E084	DEP. DE PATRIMONIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	M	Retiro de pintura látex	0.11	4.95							
UPS Mantenimiento	0903102170003E084	DEP. DE PATRIMONIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	M	Picado y resane de fisura	0.27	11.56							
UPS Mantenimiento	0903102170003E084	DEP. DE PATRIMONIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	11.56							
UPS Mantenimiento	0903102170003E084	DEP. DE PATRIMONIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m											

UPS Mantenimiento	0903102170003E085	DEP. DE PATRIMONIO 2	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	M	Pintado con látex	0.00	0.00	12					
UPS Mantenimiento	0903102170003E085	DEP. DE PATRIMONIO 2	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	M	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00		1	60.2	1579.61	654.92	2,234.53
UPS Mantenimiento	0903102170003E085	DEP. DE PATRIMONIO 2	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	M	Picado y resane de fisura	0.00	0.00						
UPS Mantenimiento	0903102170003E085	DEP. DE PATRIMONIO 2	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	M	Pintado con epóxica	0.00	0.00						
UPS Mantenimiento	0903102170003E085	DEP. DE PATRIMONIO 2	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	M	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00						
UPS Mantenimiento	0903102170003E085	DEP. DE PATRIMONIO 2	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	M	Picado y resane de fisura	0.00	0.00						
UPS Mantenimiento	0903102170003E085	DEP. DE PATRIMONIO 2	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	M	Pintado con esmalte	0.00	0.00						
UPS Mantenimiento	0903102170003E085	DEP. DE PATRIMONIO 2	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	M	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00						
UPS Mantenimiento	0903102170003E085	DEP. DE PATRIMONIO 2	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	M	Picado y resane de fisura	0.00	0.00						
UPS Mantenimiento	0903102170003E085	DEP. DE PATRIMONIO 2	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	M	Pintado con oleo mate	0.24	10.51						
UPS Mantenimiento	0903102170003E085	DEP. DE PATRIMONIO 2	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	15.2	m	M	Retiro de contrazocalo	0.40	6.08						
UPS Mantenimiento	0903102170003E085	DEP. DE PATRIMONIO 2	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	15.2	m	M	Picado y resane de fisura	0.20	3.04	12			545.04	248.04	793.08
UPS Mantenimiento	0903102170003E085	DEP. DE PATRIMONIO 2	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	15.2	m	M	Instalación de Contrazocalo	0.50	7.61		1	20.8			
UPS Mantenimiento	0903102170003E085	DEP. DE PATRIMONIO 2	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	15.2	m	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	4.06						
UPS Mantenimiento	0903102170003E085	DEP. DE PATRIMONIO 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.4	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de concreto	0.27	5.45						
UPS Mantenimiento	0903102170003E085	DEP. DE PATRIMONIO 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.4	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	16.35						
UPS Mantenimiento	0903102170003E085	DEP. DE PATRIMONIO 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.4	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	24.53	12			1729.29	947.25	2,676.54
UPS Mantenimiento	0903102170003E085	DEP. DE PATRIMONIO 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.4	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	6.54		1	66.0			
UPS Mantenimiento	0903102170003E085	DEP. DE PATRIMONIO 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.4	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	6.54						
UPS Mantenimiento	0903102170003E085	DEP. DE PATRIMONIO 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.4	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	6.54						
UPS Mantenimiento	0903102170003E085	DEP. DE PATRIMONIO 2	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	20.5	m2	M	Picado y resane de fisura	0.27	5.45	12		7.1	185.88	291.97	477.85
UPS Mantenimiento	0903102170003E085	DEP. DE PATRIMONIO 2	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	20.5	m2	M	Instalación de piso	0.08	1.64						
UPS Mantenimiento	0903102170003E085	DEP. DE PATRIMONIO 2	CEM	MCP	Puerta	Reforzada dos hojas	4.15	m2	M	Desmontaje de puerta reforzada dos hojas	0.19	0.78						
UPS Mantenimiento	0903102170003E085	DEP. DE PATRIMONIO 2	CEM	MCP	Puerta	Reforzada dos hojas	4.15	m2	M	Confección de puerta reforzada de dos hojas	0.24	0.98	12		2.7	71.98	2025.79	2,097.77
UPS Mantenimiento	0903102170003E085	DEP. DE PATRIMONIO 2	CEM	MCP	Puerta	Reforzada dos hojas	4.15	m2	M	Instalación de puerta reforzada dos hojas	0.24	0.98		1				
UPS Mantenimiento	0903102170003E085	DEP. DE PATRIMONIO 2	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.67	12			34.96	159.80	194.76
UPS Mantenimiento	0903102170003E085	DEP. DE PATRIMONIO 2	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.67				1.3		
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	M	Retiro de pintura látex	0.11	4.95						
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	M	Picado y resane de fisura	0.27	11.55						
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	11.56						
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	M	Demolición de muro de sogá deteriorado (incluye elementos de confinam	0.00	0.00						
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	M	Instalación de muro de albañilería (soga)	0.00	0.00						
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	M	Tarrajeo de muro exterior C.A 1.5, e=1.5 cm	0.00	0.00						
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	M	Aplicación de recubrimiento impermeabilizante (humedad)	0.25	10.84						
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	M	Aplicación de recubrimiento de protección resistente al salitre	0.25	10.84						
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	M	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00	12	2	60.3	1579.79	654.99	2,234.79
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	M	Picado y resane de fisura	0.00	0.00						
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	M	Pintado con epóxica	0.00	0.00						
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	M	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00						
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	M	Picado y resane de fisura	0.00	0.00						
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	M	Pintado con esmalte	0.00	0.00						
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	M	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00						
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	M	Picado y resane de fisura	0.00	0.00						
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	M	Pintado con oleo mate	0.24	10.51						
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	15.3	m	M	Retiro de contrazocalo	0.40	6.10						
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	15.3	m	M	Picado y resane de fisura	0.20	3.05	12			546.47	248.69	795.16
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	15.3	m	M	Instalación de Contrazocalo	0.50	7.63		2	20.8			
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	15.3	m	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	4.07						
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.5	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de concreto	0.27	5.45						
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.5	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	16.36						
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.5	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	24.54	12			1730.14	947.71	2,677.85
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.5	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	6.54		2	66.0			
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.5	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	6.54						
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.5	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	6.54						
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	20.5	m2	M	Picado y resane de fisura	0.27	5.45		2	7.1	185.88	291.97	477.85
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	20.5	m2	M	Instalación de piso	0.08	1.64	12					
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Puerta	Reforzada dos hojas	4.15	m2	M	Desmontaje de puerta reforzada dos hojas	0.19	0.78						
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Puerta	Reforzada dos hojas	4.15	m2	M	Confección de puerta reforzada de dos hojas	0.24	0.98	12		2.7	71.98	2025.79	2,097.77
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Puerta	Reforzada dos hojas	4.15	m2	M	Instalación de puerta reforzada dos hojas	0.24	0.98		2				
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.67	12			34.96	159.80	194.76
UPS Mantenimiento	0903102170003E086	TALLER DE MANT. ELECTRIC. Y IN	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.67				1.3		
UPS Mantenimiento	0903102170003E87A	OF. DE INGENIERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	37	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	4.23						
UPS Mantenimiento	0903102170003E87A	OF. DE INGENIERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	37	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	9.86						
UPS Mantenimiento	0903102170003E87A	OF. DE INGENIERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	37	m2	R	Pintado con látex	0.24	8.97						
UPS Mantenimiento	0903102170003E87A	OF. DE INGENIERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	37	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00						
UPS Mantenimiento	0903102170003E87A	OF. DE INGENIERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	37	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12	2	23.1	604.60	361.75	966.35
UPS Mantenimiento	0903102170003E87A	OF. DE INGENIERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	37	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00						
UPS Mantenimiento	0903102170003E87A	OF. DE INGENIERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	37	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00						
UPS Mantenimiento	0903102170003E87A	OF. DE INGENIERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	37	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00						
UPS Mantenimiento	0903102170003E87A	OF. DE INGENIERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	37	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00						
UPS Mantenimiento	0903102170003E87A	OF. DE INGENIERIA	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	13	m	M	Retiro de contrazocalo	0.40	5.14						
UPS Mantenimiento	0903102170003E87A	OF. DE INGENIERIA	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	13	m	M	Picado y resane de fisura	0.20	2.60	12	2	17.7	465.13	211.67	676.80
UPS Mantenimiento	0903102170003E87A	OF. DE INGENIERIA	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	13	m	M	Instalación de Contrazocalo	0.50	6.49						
UPS Mantenimiento	0903102170003E87A	OF. DE INGENIERIA	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	13	m	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	3.46						
UPS Mantenimiento	0903102170003E87A	OF. DE INGENIERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.6	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.55						

UPS Mantenimiento	0903102170003E878	TALLER DE EQ. BIOMEDICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.78	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.17							
UPS Mantenimiento	0903102170003E878	TALLER DE EQ. BIOMEDICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.78	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0903102170003E878	TALLER DE EQ. BIOMEDICOS	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	6.78	m2	M	Picado y resane de fisura	0.27	1.81	12		2	2.4	61.63	96.80	158.43
UPS Mantenimiento	0903102170003E878	TALLER DE EQ. BIOMEDICOS	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	6.78	m2	M	Instalación de piso	0.08	0.54							
UPS Mantenimiento	0903102170003E878	TALLER DE EQ. BIOMEDICOS	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.45	m2	M	Desmontaje de puerta reforzada una hoja	0.19	0.46							
UPS Mantenimiento	0903102170003E878	TALLER DE EQ. BIOMEDICOS	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.45	m2	M	Confección de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.58	12		2	1.6	42.49	385.35	427.84
UPS Mantenimiento	0903102170003E878	TALLER DE EQ. BIOMEDICOS	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.45	m2	M	Instalación de puerta reforzada una hoja	0.24	0.58							
UPS Mantenimiento	0903102170003E878	TALLER DE EQ. BIOMEDICOS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40					0.8	20.98	20.98
UPS Mantenimiento	0903102170003E878	TALLER DE EQ. BIOMEDICOS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40			2				
UPS Mantenimiento	0903102170003C88A	S.H PERSONAL DE MANT.	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	32.4	m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	18.49	12		2	18.5	484.70	517.60	1,002.30
UPS Mantenimiento	0903102170003C88A	S.H PERSONAL DE MANT.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.68	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de concreto	0.27	2.58							
UPS Mantenimiento	0903102170003C88A	S.H PERSONAL DE MANT.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.68	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0903102170003C88A	S.H PERSONAL DE MANT.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.68	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	0.00	0.00	12		2	5.7	148.87	289.50	438.37
UPS Mantenimiento	0903102170003C88A	S.H PERSONAL DE MANT.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.68	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0903102170003C88A	S.H PERSONAL DE MANT.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.68	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0903102170003C88A	S.H PERSONAL DE MANT.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.68	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	3.10							
UPS Mantenimiento	0903102170003C88A	S.H PERSONAL DE MANT.	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	9.68	m2	M	Picado y resane de fisura	0.27	2.58	12		2	3.4	87.97	138.17	226.14
UPS Mantenimiento	0903102170003C88A	S.H PERSONAL DE MANT.	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	9.68	m2	M	Instalación de piso	0.08	0.77							
UPS Mantenimiento	0903102170003C88A	S.H PERSONAL DE MANT.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	M	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.46							
UPS Mantenimiento	0903102170003C88A	S.H PERSONAL DE MANT.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	M	Reposición de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.58	12		2	1.6	42.49	360.18	402.67
UPS Mantenimiento	0903102170003C88A	S.H PERSONAL DE MANT.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	M	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.58							
UPS Mantenimiento	0903102170003C88A	S.H PERSONAL DE MANT.	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33	12		2		0.7	17.48	79.90
UPS Mantenimiento	0903102170003C88A	S.H PERSONAL DE MANT.	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.33							97.38
UPS Mantenimiento	0903102170003E888	VESTIDOR	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	32.4	m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	18.49	12		3	18.5	484.70	517.60	1,002.30
UPS Mantenimiento	0903102170003E888	VESTIDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.68	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de concreto	0.27	2.58							
UPS Mantenimiento	0903102170003E888	VESTIDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.68	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0903102170003E888	VESTIDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.68	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	0.00	0.00	12		3	5.7	148.89	289.53	438.41
UPS Mantenimiento	0903102170003E888	VESTIDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.68	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0903102170003E888	VESTIDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.68	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0903102170003E888	VESTIDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.68	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	3.10							
UPS Mantenimiento	0903102170003E888	VESTIDOR	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	9.68	m2	M	Picado y resane de fisura	0.27	2.58	12		3	3.4	87.98	138.19	226.17
UPS Mantenimiento	0903102170003E888	VESTIDOR	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	9.68	m2	M	Instalación de piso	0.08	0.77							
UPS Mantenimiento	0903102170003E888	VESTIDOR	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.45	m2	M	Desmontaje de puerta reforzada una hoja	0.19	0.46							
UPS Mantenimiento	0903102170003E888	VESTIDOR	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.45	m2	M	Confección de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.58	12		3	1.6	42.49	385.35	427.84
UPS Mantenimiento	0903102170003E888	VESTIDOR	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.45	m2	M	Instalación de puerta reforzada una hoja	0.24	0.58							
UPS Mantenimiento	0903102170003E888	VESTIDOR	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33	12		2		0.7	17.48	79.90
UPS Mantenimiento	0903102170003E888	VESTIDOR	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.33							97.38
UPS Mantenimiento	0903102170003E89A	PERSONAL DE COCINA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	32.4	m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	18.49	12		3	18.5	484.70	517.60	1,002.30
UPS Mantenimiento	0903102170003E89A	PERSONAL DE COCINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.72	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.11							
UPS Mantenimiento	0903102170003E89A	PERSONAL DE COCINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.72	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0903102170003E89A	PERSONAL DE COCINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.72	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	3.11							
UPS Mantenimiento	0903102170003E89A	PERSONAL DE COCINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.72	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	2.59							
UPS Mantenimiento	0903102170003E89A	PERSONAL DE COCINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.72	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12		3	9.9	260.06	134.85	394.91
UPS Mantenimiento	0903102170003E89A	PERSONAL DE COCINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.72	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0903102170003E89A	PERSONAL DE COCINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.72	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0903102170003E89A	PERSONAL DE COCINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.72	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0903102170003E89A	PERSONAL DE COCINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.72	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	3.11							
UPS Mantenimiento	0903102170003E89A	PERSONAL DE COCINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.72	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0903102170003E89A	PERSONAL DE COCINA	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	9.72	m2	M	Picado y resane de fisura	0.27	2.59	12		3	3.4	88.31	138.70	227.01
UPS Mantenimiento	0903102170003E89A	PERSONAL DE COCINA	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	9.72	m2	M	Instalación de piso	0.08	0.77							
UPS Mantenimiento	0903102170003E89A	PERSONAL DE COCINA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.46							
UPS Mantenimiento	0903102170003E89A	PERSONAL DE COCINA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.58	12		3	1.6	42.49	16.15	58.64
UPS Mantenimiento	0903102170003E89A	PERSONAL DE COCINA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.58							
UPS Mantenimiento	0903102170003E89A	PERSONAL DE COCINA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33	12		2		0.7	17.48	79.90
UPS Mantenimiento	0903102170003E89A	PERSONAL DE COCINA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.33							97.38
UPS Mantenimiento	0903102170003E898	VESTIDOR	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	32.4	m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	18.49	12		3	18.5	484.70	517.60	1,002.30
UPS Mantenimiento	0903102170003E898	VESTIDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.7	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.11							
UPS Mantenimiento	0903102170003E898	VESTIDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.7	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0903102170003E898	VESTIDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.7	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	3.10							
UPS Mantenimiento	0903102170003E898	VESTIDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.7	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	2.59							
UPS Mantenimiento	0903102170003E898	VESTIDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.7	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12		3	9.9	259.66	134.64	394.30
UPS Mantenimiento	0903102170003E898	VESTIDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.7	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0903102170003E898	VESTIDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.7	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0903102170003E898	VESTIDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.7	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0903102170003E898	VESTIDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.7	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	3.10							
UPS Mantenimiento	0903102170003E898	VESTIDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.7	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0903102170003E898	VESTIDOR	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	9.71	m2	M	Picado y resane de fisura	0.27	2.59	12		3	3.4	88.26	138.63	226.89
UPS Mantenimiento	0903102170003E898	VESTIDOR	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	9.71	m2	M	Instalación de piso	0.08	0.78							
UPS Mantenimiento	0903102170003E898	VESTIDOR	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.45	m2	M	Desmontaje de puerta reforzada una hoja	0.19	0.46							
UPS Mantenimiento	0903102170003E898	VESTIDOR	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.45	m2	M	Confección de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.58	12		3	1.6	42.49	385.35	427.84
UPS Mantenimiento	0903102170003E898	VESTIDOR	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.45	m2	M	Instalación de puerta reforzada una hoja	0.24	0.58							
UPS Mantenimiento	0903102170003E898	VESTIDOR	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33	12		2		0.7	17.48	79.90
UPS Mantenimiento	0903102170003E898	VESTIDOR	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.33							97.38
UPS Mantenimiento	0903102170003E090	TALLER DE MANT. INFRAESTRUC	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	4.95							
UPS Mantenimiento	0903102170003E090	TALLER DE MANT. INFRAESTRUC	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	43.3	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	11.56							
UPS Mantenimiento	0903102170003E090	TALLER DE MANT. INFRAESTRUC	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/emp													

[illegible]

UPSS Consulta Externa	090312224000180998	SS.HH.	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	28.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.11	12			2		0.1	2.96		2.96
UPSS Consulta Externa	090312224000180998	SS.HH.	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12			2		0.0	0.18		0.18
UPSS Consulta Externa	090312224000180998	SS.HH.	CEM	MP	Pisos	Cerámico	1.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12			2		0.0	0.18		0.18
UPSS Consulta Externa	090312224000180998	SS.HH.	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.86	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12			2		0.0	0.20		0.20
UPSS Consulta Externa	09031222400018099A	CTO. 2 MEDICINA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	48.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.19	12			2		0.2	5.07		5.07
UPSS Consulta Externa	09031222400018099A	CTO. 2 MEDICINA	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	17	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.07	12			2		0.1	1.78		1.78
UPSS Consulta Externa	09031222400018099A	CTO. 2 MEDICINA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.07	12			2		0.1	1.87		1.87
UPSS Consulta Externa	09031222400018099A	CTO. 2 MEDICINA	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	17.9	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.04	12			2		7.8	203.37		203.37
UPSS Consulta Externa	09031222400018099A	CTO. 2 MEDICINA	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	17.9	m2	R	Instalación de vinil	0.32	5.72	12								
UPSS Consulta Externa	09031222400018099A	CTO. 2 MEDICINA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.53	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12			2		0.0	0.26		0.26
UPSS Consulta Externa	09031222400018099A	CTO. 2 MEDICINA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12			2		1.6	41.95		41.95
UPSS Consulta Externa	09031222400018099A	CTO. 2 MEDICINA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80									
UPSS Diagnóstico por imágenes	09031013157010101	PASILLO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	81.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.33	12			2		0.3	8.54		8.54
UPSS Diagnóstico por imágenes	09031013157010101	PASILLO	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	28.6	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.11	12			2		0.1	3.00		3.00
UPSS Diagnóstico por imágenes	09031013157010101	PASILLO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.09	12			2		0.1	2.46		2.46
UPSS Diagnóstico por imágenes	09031013157010101	PASILLO	CEM	MP	Pisos	Loseta	23.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.09	12			2		0.1	2.46		2.46
UPSS Diagnóstico por imágenes	09031013157010101	PASILLO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.32	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	1.20									
UPSS Diagnóstico por imágenes	09031013157010101	PASILLO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.32	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.49	12			2		4.2	109.70	41.69	151.40
UPSS Diagnóstico por imágenes	09031013157010101	PASILLO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.32	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.49									
UPSS Diagnóstico por imágenes	09031013157010101	PASILLO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	3	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.17	0.50	12			2		0.5	13.11		13.11
UPSS Diagnóstico por imágenes	09031013157018102A	HALL	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	24.6	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	2.81									
UPSS Diagnóstico por imágenes	09031013157018102A	HALL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	24.6	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	6.55									
UPSS Diagnóstico por imágenes	09031013157018102A	HALL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	24.6	m2	R	Pintado con látex	0.24	5.96									
UPSS Diagnóstico por imágenes	09031013157018102A	HALL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	24.6	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	2.81									
UPSS Diagnóstico por imágenes	09031013157018102A	HALL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	24.6	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	5.96	12			3		41.6	1091.00	609.59	1,700.59
UPSS Diagnóstico por imágenes	09031013157018102A	HALL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	24.6	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	2.81									
UPSS Diagnóstico por imágenes	09031013157018102A	HALL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	24.6	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	5.96									
UPSS Diagnóstico por imágenes	09031013157018102A	HALL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	24.6	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	2.81									
UPSS Diagnóstico por imágenes	09031013157018102A	HALL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	24.6	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	5.96									
UPSS Diagnóstico por imágenes	09031013157018102A	HALL	CEM	MCP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	8.62	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.86	12			3		0.9	22.60		22.60
UPSS Diagnóstico por imágenes	09031013157018102A	HALL	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.55	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12			3		0.0	0.69		0.69
UPSS Diagnóstico por imágenes	09031013157018102A	HALL	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	6.55	m2	R	Retiro de vinil	0.11	0.75	12			3		2.8	0.69		0.69
UPSS Diagnóstico por imágenes	09031013157018102A	HALL	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	6.55	m2	R	Instalación de vinil	0.32	2.10				3		8.8	74.58	285.64	360.23
UPSS Diagnóstico por imágenes	09031013157018102A	HALL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.2	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.42									
UPSS Diagnóstico por imágenes	09031013157018102A	HALL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.72	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.52	12			3		1.5	38.16	14.50	52.66
UPSS Diagnóstico por imágenes	09031013157018102B	SALA DE RAYOS "X"	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	60.7	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	6.93									
UPSS Diagnóstico por imágenes	0903101315701A102B	SALA DE RAYOS "X"	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	60.7	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	16.17									
UPSS Diagnóstico por imágenes	0903101315701A102B	SALA DE RAYOS "X"	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	60.7	m2	R	Pintado con látex	0.24	14.70									
UPSS Diagnóstico por imágenes	0903101315701A102B	SALA DE RAYOS "X"	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	60.7	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00									
UPSS Diagnóstico por imágenes	0903101315701A102B	SALA DE RAYOS "X"	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	60.7	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12			3		37.8	991.32	593.14	1584.46
UPSS Diagnóstico por imágenes	0903101315701A102B	SALA DE RAYOS "X"	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	60.7	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00									
UPSS Diagnóstico por imágenes	0903101315701A102B	SALA DE RAYOS "X"	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	60.7	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00									
UPSS Diagnóstico por imágenes	0903101315701A102B	SALA DE RAYOS "X"	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	60.7	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00									
UPSS Diagnóstico por imágenes	0903101315701A102B	SALA DE RAYOS "X"	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	60.7	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00									
UPSS Diagnóstico por imágenes	0903101315701A102B	SALA DE RAYOS "X"	CEM	MCP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	21.7	m	R	Pulido de acabado	0.10	2.17	12			3		2.2	56.84		56.84
UPSS Diagnóstico por imágenes	0903101315701A102B	SALA DE RAYOS "X"	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.09	6			3		0.2	4.96		4.96
UPSS Diagnóstico por imágenes	0903101315701A102B	SALA DE RAYOS "X"	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	23.7	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.70	12			3		10.3	269.42	1031.81	1,301.22
UPSS Diagnóstico por imágenes	0903101315701A102B	SALA DE RAYOS "X"	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	23.7	m2	R	Instalación de vinil	0.32	7.57									
UPSS Diagnóstico por imágenes	0903101315701A102B	SALA DE RAYOS "X"	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.88	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.92									
UPSS Diagnóstico por imágenes	0903101315701A102B	SALA DE RAYOS "X"	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.88	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.15	12			3		3.2	84.55	32.13	116.69
UPSS Diagnóstico por imágenes	0903101315701A102B	SALA DE RAYOS "X"	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.88	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.15									
UPSS Diagnóstico por imágenes	0903101315701A102B	SALA DE RAYOS "X"	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	1.33	12			2		2.7	69.92	319.60	389.52
UPSS Diagnóstico por imágenes	0903101315701A102B	SALA DE RAYOS "X"	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	1.33									
UPSS Diagnóstico por imágenes	0903101315701A102C	SS.HH.	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	16.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.07	6			3		0.1	3.45		3.45
UPSS Diagnóstico por imágenes	0903101315701A102C	SS.HH.	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.53	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	6			3		0.0	0.21		0.21
UPSS Diagnóstico por imágenes	0903101315701A102C	SS.HH.	CEM	MP	Pisos	Cerámico	1.53	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	6			3		0.0	0.21		0.21
UPSS Diagnóstico por imágenes	0903101315701A102C	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.98	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.37									
UPSS Diagnóstico por imágenes	0903101315701A102C	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.98	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.47	12			3		1.3	34.34	13.05	47.39
UPSS Diagnóstico por imágenes	0903101315701A102C	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.98	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.47									
UPSS Diagnóstico por imágenes	0903101315701A102C	CTO OSCURO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	21.3	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	2.43									
UPSS Diagnóstico por imágenes	0903101315701A102C	CTO OSCURO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	21.3	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	5.68									
UPSS Diagnóstico por imágenes	0903101315701A102C	CTO OSCURO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	21.3	m2	R	Pintado con látex	0.24	5.16									
UPSS Diagnóstico por imágenes	0903101315701A102C	CTO OSCURO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	21.3	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00									
UPSS Diagnóstico por imágenes	0903101315701A102C	CTO OSCURO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	21.3	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12			3		13.3	347.98	208.21	556.19
UPSS Diagnóstico por imágenes	0903101315701A102C	CTO OSCURO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	21.3	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00									
UPSS Diagnóstico por imágenes	0903101315701A102C	CTO OSCURO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	21.3	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00									
UPSS Diagnóstico por imágenes	0903101315701A102C	CTO OSCURO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	21.3	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00									
UPSS Diagnóstico por imágenes	0903101315701A102C	CTO OSCURO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	21.3	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00			</						

UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001B104A	BIOQUIMICA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	--	--	----	----
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001F104B	S.H	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	16.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.07	12	2	0.01	1.72
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001F104B	S.H	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajao y pintado	2.34	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	2	0.00	0.25
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001F104B	S.H	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.35	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	2	0.00	0.25
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001F104B	S.H	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	0.49	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.00	12	2	0.00	0.05
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001F104B	S.H	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	2	0.00	0.22
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001F104B	S.H	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.32	0.51	12	2	0.40	0.40
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001F104B	S.H	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	2	0.08	20.98
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001B104C	MICROBIOLOGIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajao/enlucido/empas	40.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.16	12	3	0.2	4.21
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001B104C	MICROBIOLOGIA	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	14.1	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.06	12	3	0.1	1.48
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001B104C	MICROBIOLOGIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajao y pintado	14.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.06	12	3	0.1	1.48
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001B104C	MICROBIOLOGIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	14.1	m2	M	Retiro de vinil	0.11	1.61	12	3	10.6	278.86
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001B104C	MICROBIOLOGIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	14.1	m2	M	Instalación de vinil	0.32	4.51	12	3	702.39	981.25
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001B104C	MICROBIOLOGIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	3	0.0	0.20
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001B104C	MICROBIOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	2	1.6	41.95
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001B104C	MICROBIOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	2	1.6	41.95
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001B104C	MICROBIOLOGIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajao/enlucido/empas	43.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.18	12	3	0.2	4.59
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001B104C	MICROBIOLOGIA	CEM	MCP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	15.4	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.54	12	3	1.5	40.25
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001B104C	MICROBIOLOGIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajao y pintado	16.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.06	12	3	0.1	1.70
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001B104C	MICROBIOLOGIA	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	16.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.06	12	3	0.1	1.70
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001B104C	MICROBIOLOGIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.18	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	3	0.0	0.23
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001B104C	MICROBIOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12	2	2.4	62.93
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001B104C	MICROBIOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12	2	2.4	62.93
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001B104E	BASIOSCOPIA DE T8C-BK	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	10.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12	3	0.0	1.11
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001B104E	BASIOSCOPIA DE T8C-BK	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	10.6	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12	3	0.0	1.11
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001B104E	BASIOSCOPIA DE T8C-BK	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajao y pintado	7.85	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12	3	0.0	0.82
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001B104E	BASIOSCOPIA DE T8C-BK	CEM	MP	Pisos	Loseta	7.85	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12	3	0.0	0.82
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001B104E	BASIOSCOPIA DE T8C-BK	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	3	0.0	0.20
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001B104E	BASIOSCOPIA DE T8C-BK	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	2	1.6	41.95
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001B104E	BASIOSCOPIA DE T8C-BK	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	2	1.6	41.95
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001C105A	VESTIDOR	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	23.9	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	13.66	12	3	13.7	358.24
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001C105A	VESTIDOR	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	8.39	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12	3	0.0	0.88
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001C105A	VESTIDOR	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajao y pintado	5.84	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12	3	0.0	0.61
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001C105A	VESTIDOR	CEM	MP	Pisos	Loseta	5.84	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12	3	0.0	0.61
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001C105A	VESTIDOR	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.08	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	3	0.0	0.22
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001C105A	VESTIDOR	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	2	0.8	20.98
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001C105A	VESTIDOR	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	2	0.8	20.98
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001B105B	ECOGRAFIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajao/enlucido/empas	41.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.17	12	3	0.2	4.34
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001B105B	ECOGRAFIA	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	14.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.06	12	3	0.1	1.52
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001B105B	ECOGRAFIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajao y pintado	14.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.06	12	3	0.1	1.55
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001B105B	ECOGRAFIA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	14.8	m2	R	Resane de juntas	0.57	8.45	12	3	8.4	221.45
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001B105B	ECOGRAFIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.08	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	3	0.0	0.22
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001B105B	ECOGRAFIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12	2	2.4	62.93
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001B105B	ECOGRAFIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12	2	2.4	62.93
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001J106A	PASILLO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	102	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.41	12	2	0.4	10.74
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001J106A	PASILLO	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	36	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.14	12	2	0.1	3.77
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001J106A	PASILLO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajao y pintado	21.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.09	12	2	0.1	2.25
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001J106A	PASILLO	CEM	MP	Pisos	Loseta	21.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.09	12	2	0.1	2.25
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001J106A	PASILLO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.92	m2	B	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.24	0.69	12	2	0.5	13.25
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001J106A	PASILLO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.92	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69	12	2	1.9	50.73
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001J106A	PASILLO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	M	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69	12	2	1.9	50.73
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001J106A	PASILLO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	1.00	12	2	2.0	52.44
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001J106A	PASILLO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	1.00	12	2	2.0	52.44
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001F106B	VESTIDOR	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	21.6	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	12.36	12	3	12.4	324.08
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001F106B	VESTIDOR	CEM	MP	Contrazcalo	Lineal cerámico	7.59	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12	3	0.0	0.80
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001F106B	VESTIDOR	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajao y pintado	4.25	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12	3	0.0	0.45
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001F106B	VESTIDOR	CEM	MP	Pisos	Cerámico	4.25	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12	3	0.0	0.45
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001F106B	VESTIDOR	CEM	MCP	Ventana	Aluminio fijo	1.08	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	0.30	12	3	0.3	7.96
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001F106B	VESTIDOR	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	3	0.0	0.20
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001F106B	VESTIDOR	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33	12	2	0.7	17.48
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001F106B	VESTIDOR	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.33	12	2	0.7	17.48
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001F106C	S.H. HOMBRES	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	21.6	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	12.36	12	3	12.4	324.08
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001F106C	S.H. HOMBRES	CEM	MP	Contrazcalo	Lineal cerámico	7.59	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12	3	0.0	0.80
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001F106C	S.H. HOMBRES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajao y pintado	4.25	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12	3	0.0	0.45
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001F106C	S.H. HOMBRES	CEM	MP	Pisos	Cerámico	4.25	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12	3	0.0	0.45
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001F106C	S.H. HOMBRES	CEM	MCP	Ventana	Aluminio fijo	1.08	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	0.30	12	3	0.3	7.96
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001F106C	S.H. HOMBRES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	3	0.0	0.20
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001F106C	S.H. HOMBRES	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.17	0.17	12	3	0.2	4.37
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001F106D	S.H. MUJERES	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajao/enlucido/empas	20	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.08	12	3	0.1	2.10
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001F106D	S.H. MUJERES	CEM	MCP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	7	m	M	Retiro de contrazcalo	0.32	2.24	12	3	6.0	156.62
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001F106D	S.H. MUJERES	CEM	MCP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	7	m	M	Picado y resane de fisuras	0.33	2.33	12	3	6.0	156.62
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001F106D	S.H. MUJERES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajao y pintado	3.16	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	3	0.0	0.33
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001F106D	S.H. MUJERES	CEM	MP	Pisos	Cerámico	3.16	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	1.80	12	3	1.8	47.27
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001F106D	S.H. MUJERES	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	0.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.00	12	3	0.0	0.06
UPSS Centro de hemoterapia y ba	0903112000001F106D															

[illegible]

UPS Residencia para Personal	0903201070203F0120	MEDICO DE CONTROL	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajao y pintado	13.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.06	12				3	0.1	1.45		1.45
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0120	MEDICO DE CONTROL	CEM	MP	Pisos	Loseta	13.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.06	12				3	0.1	1.45		1.45
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0120	MEDICO DE CONTROL	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12				3	0.0	0.22		0.22
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0120	MEDICO DE CONTROL	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12			2		0.8	20.98		20.98
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0120	MEDICO DE CONTROL	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40									
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0121	OFICINA CUERPO MEDICO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajao/enlucido/empas	40	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.16	12			4		0.2	4.20		4.20
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0121	OFICINA CUERPO MEDICO	CEM	MP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	14.1	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.06	12			4		0.1	1.47		1.47
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0121	OFICINA CUERPO MEDICO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajao y pintado	13.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.06	12			3		0.1	1.45		1.45
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0121	OFICINA CUERPO MEDICO	CEM	MP	Pisos	Loseta	13.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.06	12			4		0.1	1.45		1.45
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0121	OFICINA CUERPO MEDICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40									
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0121	OFICINA CUERPO MEDICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12			4		1.4	36.42	13.84	50.27
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0121	OFICINA CUERPO MEDICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50									
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0122	OFICINA DE CUERPO MEDICO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajao/enlucido/empas	49.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.20	12			4		0.2	5.16		5.16
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0122	OFICINA DE CUERPO MEDICO	CEM	MP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	14.1	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.06	12			4		0.1	1.47		1.47
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0122	OFICINA DE CUERPO MEDICO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajao y pintado	20.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.08	12			4		0.18	2.18		2.18
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0122	OFICINA DE CUERPO MEDICO	CEM	MP	Pisos	Loseta	20.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.08	12			3		0.1	1.18		1.18
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0122	OFICINA DE CUERPO MEDICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12			4		0.0	0.22		0.22
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0123	SS.HH MUJERES	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	38.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.16	12			3		0.2	4.07		4.07
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0123	SS.HH MUJERES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajao y pintado	12.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.05	12			3		0.0	1.27		1.27
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0123	SS.HH MUJERES	CEM	MP	Pisos	Cerámico	12.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.05	12			3		0.0	1.27		1.27
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0123	SS.HH MUJERES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12			3		0.0	0.20		0.20
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0124	SS.HH HOMBRES	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	34.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.14	12			3		0.1	3.59		3.59
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0124	SS.HH HOMBRES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajao y pintado	8.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12			3		0.0	0.91		0.91
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0124	SS.HH HOMBRES	CEM	MP	Pisos	Cerámico	8.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12			3		0.0	0.91		0.91
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0124	SS.HH HOMBRES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12			3		0.0	0.20		0.20
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0125	OFICINA DE PLANEAMIENTO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajao/enlucido/empas	49.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.20	12			3		0.2	5.16		5.16
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0125	OFICINA DE PLANEAMIENTO	CEM	MP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	17.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.07	12			3		0.1	1.81		1.81
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0125	OFICINA DE PLANEAMIENTO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajao y pintado	20.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.08	12			3		0.1	2.18		2.18
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0125	OFICINA DE PLANEAMIENTO	CEM	MP	Pisos	Loseta	20.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.08	12			3		0.1	2.18		2.18
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0125	OFICINA DE PLANEAMIENTO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12			3		0.0	0.22		0.22
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0125	OFICINA DE PLANEAMIENTO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80				2		1.6	41.95		41.95
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0125	OFICINA DE PLANEAMIENTO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80									
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0126	CUARTO DE INTERNOS	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajao/enlucido/empas	36.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.15	12			4		0.1	3.86		3.86
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0126	CUARTO DE INTERNOS	CEM	MP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	12.9	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.05	12			4		0.1	1.35		1.35
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0126	CUARTO DE INTERNOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajao y pintado	10.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12			4		0.0	1.13		1.13
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0126	CUARTO DE INTERNOS	CEM	MP	Pisos	Loseta	10.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12			4		0.0	1.13		1.13
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0126	CUARTO DE INTERNOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12			4		0.0	1.13		1.13
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0126	CUARTO DE INTERNOS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40				2		0.8	20.98		20.98
UPS Residencia para Personal	0903201070203F0126	CUARTO DE INTERNOS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40									
UPS Administración	0903201070201F0127	ALMACEN ADMINISTRATIVO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajao/enlucido/empas	29.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.12	12			4		0.1	3.14		3.14
UPS Administración	0903201070201F0127	ALMACEN ADMINISTRATIVO	CEM	MP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	12	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.05	12			4		0.0	1.26		1.26
UPS Administración	0903201070201F0127	ALMACEN ADMINISTRATIVO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajao y pintado	5.19	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12			4		0.0	0.54		0.54
UPS Administración	0903201070201F0127	ALMACEN ADMINISTRATIVO	CEM	MP	Pisos	Loseta	5.19	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12			4		0.0	0.54		0.54
UPS Administración	0903201070201F0127	ALMACEN ADMINISTRATIVO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12			4		0.0	0.18		0.18
UPS Administración	0903201070201F0128	CONTROL EPIDEMIOLOGICO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajao/enlucido/empas	36.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.15	12			4		0.1	3.86		3.86
UPS Administración	0903201070201F0128	CONTROL EPIDEMIOLOGICO	CEM	MP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	12.9	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.05	12			4		0.1	1.35		1.35
UPS Administración	0903201070201F0128	CONTROL EPIDEMIOLOGICO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajao y pintado	10.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12			4		0.0	1.13		1.13
UPS Administración	0903201070201F0128	CONTROL EPIDEMIOLOGICO	CEM	MP	Pisos	Loseta	10.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12			4		0.0	1.13		1.13
UPS Administración	0903201070201F0128	CONTROL EPIDEMIOLOGICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.15	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12			4		0.0	0.23		0.23
UPS Administración	0903201070201F0128	CONTROL EPIDEMIOLOGICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.67	12			2		1.3	34.96	159.80	194.76
UPS Administración	0903201070201F0128	CONTROL EPIDEMIOLOGICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.67									
UPS Administración	0903201070201F0129	COSTOS Y SERVICIOS	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajao/enlucido/empas	36.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.15	12			4		0.1	3.86		3.86
UPS Administración	0903201070201F0129	COSTOS Y SERVICIOS	CEM	MP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	12.9	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.05	12			4		0.1	1.35		1.35
UPS Administración	0903201070201F0129	COSTOS Y SERVICIOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajao y pintado	10.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12			4		0.0	1.13		1.13
UPS Administración	0903201070201F0129	COSTOS Y SERVICIOS	CEM	MP	Pisos	Loseta	10.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12			4		0.0	1.13		1.13
UPS Administración	0903201070201F0129	COSTOS Y SERVICIOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.15	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12			4		0.0	0.23		0.23
UPS Administración	0903201070201F0129	COSTOS Y SERVICIOS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12			2		0.8	20.98		20.98
UPS Administración	0903201070201F0129	COSTOS Y SERVICIOS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40									
UPS Administración	0903201070201F0130	OFICINA DE SEGURO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajao/enlucido/empas	44.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.16	12			4		0.1	3.86		3.86
UPS Administración	0903201070201F0130	OFICINA DE SEGURO	CEM	MP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	12.9	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.05	12			4		0.1	1.35		1.35
UPS Administración	0903201070201F0130	OFICINA DE SEGURO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajao y pintado	10.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12			4		0.0	1.13		1.13
UPS Administración	0903201070201F0130	OFICINA DE SEGURO	CEM	MP	Pisos	Loseta	10.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12			4		0.0	1.13		1.13
UPS Administración	0903201070201F0130	OFICINA DE SEGURO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12			4		0.0	0.22		0.22
UPS Administración	0903201070201F0130	OFICINA DE SEGURO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12			2		1.6	41.95		41.95
UPS Administración	0903201070201F0130	OFICINA DE SEGURO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80									
UPS Administración	0903201070201F0131	OFICINA PERSONAL	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajao/enlucido/empas	44.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.16	12			4		0.2	4.68		4.68
UPS Administración	0903201070201F0131	OF																			

UPS Sala de Usos Múltiples	0903010170202E1340	S.H	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	8.94	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12				3	0.0	0.94		0.94
UPS Sala de Usos Múltiples	0903010170202E1340	S.H	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	42.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12				3	0.0	0.44		0.44
UPS Sala de Usos Múltiples	0903010170202E1340	S.H	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.23	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12				3	0.0	0.44		0.44
UPS Sala de Usos Múltiples	0903010170202E1340	S.H	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12				3	0.0	0.22		0.22
UPS Sala de Usos Múltiples	0903010170202E1340	S.H	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33	12				2	0.7	17.48	79.90	97.38
UPS Sala de Usos Múltiples	0903010170202E1340	S.H	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.33									
UPS Diagnóstico por imágenes	09030101315701A135A	TOMOGRAFO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	58.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.23	6				3	0.0	12.26		12.26
UPS Diagnóstico por imágenes	09030101315701A135A	TOMOGRAFO	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal cerámico	58.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.23	6				3	0.5	12.26		12.26
UPS Diagnóstico por imágenes	09030101315701A135A	TOMOGRAFO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	34.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.14	6				3	0.3	7.25		7.25
UPS Diagnóstico por imágenes	09030101315701A135A	TOMOGRAFO	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	34.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.14	6				3	0.3	7.25		7.25
UPS Diagnóstico por imágenes	09030101315701A135A	TOMOGRAFO	CEM	MP	Puerta	Hermética dos hojas	5.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	6				3	0.0	1.24		1.24
UPS Diagnóstico por imágenes	09030101315701A1358	SALA DE COMANDO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	28	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.11	6				3	0.2	5.86		5.86
UPS Diagnóstico por imágenes	09030101315701A1358	SALA DE COMANDO	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal cerámico	11.2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	6				3	0.1	2.35		2.35
UPS Diagnóstico por imágenes	09030101315701A1358	SALA DE COMANDO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	9.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	6				3	0.0	1.90		1.90
UPS Diagnóstico por imágenes	09030101315701A1358	SALA DE COMANDO	CEM	MP	Pisos	Loseta	9.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	6				3	0.1	1.90		1.90
UPS Diagnóstico por imágenes	09030101315701A1358	SALA DE COMANDO	CEM	MP	Ventana	Metálica corredera	0	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.00	6				3	0.0	0.00		-
UPS Diagnóstico por imágenes	09030101315701A1358	SALA DE COMANDO	CEM	MP	Puerta	Hermética una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	6				3	0.0	0.40		0.40
UPS Diagnóstico por imágenes	09030101315701A135C	SS.HH/VESTIDOR	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	31.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.13	6				3	0.3	6.56		6.56
UPS Diagnóstico por imágenes	09030101315701A135C	SS.HH/VESTIDOR	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	7.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	6				3	0.1	1.49		1.49
UPS Diagnóstico por imágenes	09030101315701A135C	SS.HH/VESTIDOR	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	7.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	6				3	0.1	1.49		1.49
UPS Diagnóstico por imágenes	09030101315701A135C	SS.HH/VESTIDOR	CEM	MP	Puerta	Hermética una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	6				3	0.0	0.40		0.40
UPS Consulta Externa	0903012224000I136A	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	29.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.12	12								3.07
UPS Consulta Externa	0903012224000I136A	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	12.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.05	12				3	0.1	1.31		1.31
UPS Consulta Externa	0903012224000I136A	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1285	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	5.14	12				3	5.1	134.77		134.77
UPS Consulta Externa	0903012224000I136A	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Pisos	Loseta	1285	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	5.14	12				3	5.1	134.77		134.77
UPS Consulta Externa	0903012224000I136A	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.06	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12				3	0.0	0.22		0.22
UPS Consulta Externa	0903012224000I1368	CONSULTORIO DE ADULTO MAY	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	29.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.12	12				4	0.1	3.05		3.05
UPS Consulta Externa	0903012224000I1368	CONSULTORIO DE ADULTO MAY	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	12.4	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.05	12				4	0.0	1.30		1.30
UPS Consulta Externa	0903012224000I1368	CONSULTORIO DE ADULTO MAY	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.05	12				4	0.0	1.34		1.34
UPS Consulta Externa	0903012224000I1368	CONSULTORIO DE ADULTO MAY	CEM	MP	Pisos	Loseta	12.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.05	12				4	0.1	1.34		1.34
UPS Consulta Externa	0903012224000I1368	CONSULTORIO DE ADULTO MAY	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12				4	0.0	0.19		0.19
UPS Consulta Externa	0903012224000I1368	CONSULTORIO DE ADULTO MAY	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12				2	0.8	20.98		20.98
UPS Consulta Externa	0903012224000I1368	CONSULTORIO DE ADULTO MAY	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12								
UPS Consulta Externa	0903012224000I136C	REFORMA DE VIDA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	29.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.12	12				4	0.1	3.07		3.07
UPS Consulta Externa	0903012224000I136C	REFORMA DE VIDA	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	12.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.05	12				4	0.1	1.31		1.31
UPS Consulta Externa	0903012224000I136C	REFORMA DE VIDA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.9	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.05	12				4	0.1	1.35		1.35
UPS Consulta Externa	0903012224000I136C	REFORMA DE VIDA	CEM	MP	Pisos	Loseta	12.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.05	12				4	0.1	1.35		1.35
UPS Consulta Externa	0903012224000I136C	REFORMA DE VIDA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12				4	0.0	0.19		0.19
UPS Consulta Externa	0903012224000I136C	REFORMA DE VIDA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.17	0.17	12				4	0.2	4.37		4.37
UPS Consulta Externa	0903012224000I136D	S.H	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Cerámico	24.4	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	0.39	12				4	13.9	365.13	389.92	755.05
UPS Consulta Externa	0903012224000I136D	S.H	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.52	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12				4	0.0	0.37		0.37
UPS Consulta Externa	0903012224000I136D	S.H	CEM	MP	Pisos	Cerámico	3.52	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12				4	0.0	0.37		0.37
UPS Consulta Externa	0903012224000I136D	S.H	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12				4	0.0	0.17		0.17
UPS Consulta Externa	0903012224000I136D	S.H	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40									
UPS Consulta Externa	0903012224000I136D	S.H	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40					2	0.8	20.98		20.98
UPS Consulta Externa	0903012224000I180137	T8C	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	34.5	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	3.94									
UPS Consulta Externa	0903012224000I180137	T8C	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	34.5	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	9.19									
UPS Consulta Externa	0903012224000I180137	T8C	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	34.5	m2	R	Pintado con látex	0.24	8.35									
UPS Consulta Externa	0903012224000I180137	T8C	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	34.5	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00									
UPS Consulta Externa	0903012224000I180137	T8C	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	34.5	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12				4	21.5	563.08	336.91	899.99
UPS Consulta Externa	0903012224000I180137	T8C	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	34.5	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00									
UPS Consulta Externa	0903012224000I180137	T8C	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	34.5	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00									
UPS Consulta Externa	0903012224000I180137	T8C	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	34.5	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00									
UPS Consulta Externa	0903012224000I180137	T8C	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal cerámico	11.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.05	12				4	0.0	1.20		1.20
UPS Consulta Externa	0903012224000I180137	T8C	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.64	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12				4	0.0	1.01		1.01
UPS Consulta Externa	0903012224000I180137	T8C	CEM	MP	Pisos	Cerámico	9.64	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12				4	0.0	1.01		1.01
UPS Consulta Externa	0903012224000I180137	T8C	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12				4	0.0	0.31		0.31
UPS Consulta Externa	0903012224000I180137	T8C	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12				4	0.0	0.22		0.22
UPS Consulta Externa	0903012224000I180137	T8C	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40									
UPS Consulta Externa	0903012224000I180137	T8C	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12				2	0.8	20.98		20.98
UPS Consulta Externa	0903012224000I180138	VIH	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	34.5	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	3.94									
UPS Consulta Externa	0903012224000I180138	VIH	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	34.5	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	9.19									
UPS Consulta Externa	0903012224000I180138	VIH	CEM	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	34.5	m2	R	Pintado con látex	0.24	8.35										
UPS Consulta Externa	0903012224000I180138	VIH	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	34.5	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00									
UPS Consulta Externa	0903012224000I180138	VIH	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	34.5	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12				4	21.5	563.08	336.91	899.99
UPS Consulta Externa	0903012224000I180138	VIH	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	34.5	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00									
UPS Consulta Externa	0903012224000I180138	VIH	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	34.5	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00									
UPS Consulta Externa	0903012224000I180138	VIH	CEM	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	34.5	m2														

UPS Residencia para Personal	0903101070203F141A	ALMACEN PROVISIONAL	CEM	MP	Pisos	Cerámico	35.5	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.14	12		4	0.1	3.72		3.72
UPS Residencia para Personal	0903101070203F141A	ALMACEN PROVISIONAL	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		4	0.0	0.31		0.31
UPS Residencia para Personal	0903101070203F141A	ALMACEN PROVISIONAL	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12						
UPS Residencia para Personal	0903101070203F141A	ALMACEN PROVISIONAL	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12		2	1.6	41.95		41.95
UPS Residencia para Personal	0903101070203F141B	S.H	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	12.8	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.05	12						
UPS Residencia para Personal	0903101070203F141B	S.H	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.38	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		4	0.1	1.34		1.34
UPS Residencia para Personal	0903101070203F141B	S.H	CEM	MP	Pisos	Cerámico	1.38	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		4	0.0	0.14		0.14
UPS Residencia para Personal	0903101070203F141B	S.H	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		4	0.0	0.15		0.15
UPS Residencia para Personal	0903101070203F141C	VIGILANCIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	20	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.08	12		4	0.1	2.10		2.10
UPS Residencia para Personal	0903101070203F141C	VIGILANCIA	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	7	m	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12		4	0.0	0.73		0.73
UPS Residencia para Personal	0903101070203F141C	VIGILANCIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.16	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		4	0.0	0.33		0.33
UPS Residencia para Personal	0903101070203F141C	VIGILANCIA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	3.16	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		4	0.0	0.33		0.33
UPS Residencia para Personal	0903101070203F141C	VIGILANCIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		4	0.0	0.22		0.22
UPS Residencia para Personal	0903101070203F141C	VIGILANCIA	MCP	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12						
UPS Residencia para Personal	0903101070203F141C	VIGILANCIA	MCP	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		2	0.8	20.98		20.98
UPS Administración	0903101070201F0142	GARITA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	20.2	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.08	12		4	0.1	2.12		2.12
UPS Administración	0903101070201F0142	GARITA	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	7.21	m	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12		4	0.0	0.76		0.76
UPS Administración	0903101070201F0142	GARITA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.95	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12		4	0.0	0.41		0.41
UPS Administración	0903101070201F0142	GARITA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	3.95	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12		4	0.0	0.41		0.41
UPS Administración	0903101070201F0142	GARITA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.72	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		4	0.0	0.18		0.18
UPS Administración	0903101070201F0142	GARITA	MCP	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12						
UPS Administración	0903101070201F0142	GARITA	MCP	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12		2	1.6	41.95		41.95
UPS Central de Gases	0903102170002E143A	PLANTA DE OXIGENO	CEM	MP	Muro	Mixto (albañilería y rejas metálicas)/T	85.4	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.34	12		4	0.3	8.96		8.96
UPS Central de Gases	0903102170002E143A	PLANTA DE OXIGENO	CEM	MP	Contrazcalo	Cemento pulido	34.9	m	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.14	12		4	0.1	3.66		3.66
UPS Central de Gases	0903102170002E143A	PLANTA DE OXIGENO	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	69.5	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.28	12		4	0.3	7.29		7.29
UPS Central de Gases	0903102170002E143A	PLANTA DE OXIGENO	CEM	MP	Puerta	Metálica batiente	4.5	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12		4	0.0	0.47		0.47
UPS Central de Gases	0903102170002E143B	GRUPO ELECTROGENO DE HOSP	CEM	MP	Contrazcalo	Cemento pulido	24.9	m	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.10	12		4	0.1	2.61		2.61
UPS Central de Gases	0903102170002E143B	GRUPO ELECTROGENO DE HOSP	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	38.5	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.15	12		4	0.2	4.04		4.04
UPS Central de Gases	0903102170002E143B	GRUPO ELECTROGENO DE HOSP	CEM	MP	Puerta	Metálica batiente	4.5	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12		4	0.0	0.47		0.47
UPS Administración	0903101070201D0144	DEP. LIMPIEZA	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Cerámico	34.4	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.14	12		4	0.1	3.61		3.61
UPS Administración	0903101070201D0144	DEP. LIMPIEZA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	9.21	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12		4	0.0	0.97		0.97
UPS Administración	0903101070201D0144	DEP. LIMPIEZA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		4	0.0	0.20		0.20
UPS Administración	0903101070201D0145	DEP. LIMPIEZA	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Cerámico	34.4	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.14	12		4	0.1	3.61		3.61
UPS Administración	0903101070201D0145	DEP. LIMPIEZA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	9.21	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12		4	0.0	0.97		0.97
UPS Administración	0903101070201D0145	DEP. LIMPIEZA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		4	0.0	0.20		0.20
UPS Administración	0903101070201F0146	SS.IH HOMBRES	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Cerámico	69.2	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.28	12		4	0.3	7.26		7.26
UPS Administración	0903101070201F0146	SS.IH HOMBRES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.05	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12		4	0.0	0.42		0.42
UPS Administración	0903101070201F0147	SS.IH MUJERES	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Cerámico	69.2	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.28	12		4	0.3	7.26		7.26
UPS Administración	0903101070201F0147	SS.IH MUJERES	CEM	MP	Pisos	Cerámico	21.7	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.09	12		4	0.1	2.28		2.28
UPS Administración	0903101070201F0147	SS.IH MUJERES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.05	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12		4	0.0	0.42		0.42
UPSS Consulta Externa	0903122240001C0148	SALA ESPERA 1 Y 2	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	142	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.57	12		1	0.6	14.92		14.92
UPSS Consulta Externa	0903122240001C0148	SALA ESPERA 1 Y 2	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	49.3	m	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.19	12		1	0.2	5.24		5.24
UPSS Consulta Externa	0903122240001C0148	SALA ESPERA 1 Y 2	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	47.3	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.19	12		1	0.2	4.96		4.96
UPSS Consulta Externa	0903122240001C0148	SALA ESPERA 1 Y 2	CEM	MP	Pisos	Loseta	47.3	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.19	12		1	0.2	4.96		4.96
UPSS Consulta Externa	0903122240001C0148	SALA ESPERA 1 Y 2	CEM	MP	Puerta	Metálica batiente	13.9	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.06	12		1	0.1	1.46		1.46
UPSS Consulta Externa	0903122240001C0148	SALA ESPERA 1 Y 2	MCP	MCP	Luminaria	Fluorescente	5	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	2.00	12						
UPSS Consulta Externa	0903122240001C0148	SALA ESPERA 1 Y 2	MCP	MCP	Luminaria	Fluorescente	5	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	2.00	12		2	4.0	104.88		104.88
UPSS Consulta Externa	0903122240001F0149	S.H	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	23.5	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.09	12		1	0.1	2.46		2.46
UPSS Consulta Externa	0903122240001F0149	S.H	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.83	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12		1	0.0	0.51		0.51
UPSS Consulta Externa	0903122240001F0149	S.H	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.83	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12		1	0.0	0.51		0.51
UPSS Consulta Externa	0903122240001F0149	S.H	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	2.4	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	0.68	12		1	0.7	17.70		17.70
UPSS Consulta Externa	0903122240001F0149	S.H	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.95	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		1	0.0	0.20		0.20
UPSS Consulta Externa	0903122240001B0150	VACUNA INMUNIZACIONES	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	24	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.10	12		2	0.1	2.52		2.52
UPSS Consulta Externa	0903122240001B0150	VACUNA INMUNIZACIONES	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	8.45	m	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12		2	0.0	0.89		0.89
UPSS Consulta Externa	0903122240001B0150	VACUNA INMUNIZACIONES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.97	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12		2	0.0	0.74		0.74
UPSS Consulta Externa	0903122240001B0150	VACUNA INMUNIZACIONES	CEM	MP	Pisos	Loseta	7.97	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12		2	0.0	0.74		0.74
UPSS Consulta Externa	0903122240001B0150	VACUNA INMUNIZACIONES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.95	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		2	0.0	0.20		0.20
UPSS Consulta Externa	0903122240001B0150	VACUNA INMUNIZACIONES	MCP	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12						
UPSS Consulta Externa	0903122240001B0150	VACUNA INMUNIZACIONES	MCP	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12		2	1.6	41.95		41.95
UPSS Consulta Externa	0903122240001C151A	HALL	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	38.3	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.15	12		2	0.2	4.01		4.01
UPSS Consulta Externa	0903122240001C151A	HALL	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	38.3	m	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.15	12		2	0.2	4.01		4.01
UPSS Consulta Externa	0903122240001C151A	HALL	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.8	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.09	12		2	0.1	2.39		2.39
UPSS Consulta Externa	0903122240001C151A	HALL	CEM	MP	Pisos	Loseta	22.8	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.09	12		2	0.1	2.39		2.39
UPSS Consulta Externa	0903122240001C151A	HALL	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.45	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12		2	0.0	0.48		0.48
UPSS Consulta Externa	0903122240001C151A	HALL	MCP	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12						
UPSS Consulta Externa	0903122240001C151A	HALL	MCP	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		2	0.8	20.98		20.98
UPSS Consulta Externa	0903122240001B151B	CADENA DE FRIO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	30.6	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.12	12		2	0.1	3.20		3.20
UPSS Consulta Externa	0903122240001B151B	CADENA DE FRIO	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	9.06	m	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12		2	0.0	0.95		0.95
UPSS Consulta Externa	0903122240001B151B	CADENA DE FRIO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.11	m2	8	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12		2	0.0	0.85		0.85
UPSS Consulta Externa	0903122240001B151B	CADENA DE																	

UPSS Consulta Externa	0903122240001F154A	OFICINA 1	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12				0.0	0.20		0.20
UPS Administración	0903101070201F1548	INGRESO VEHICULAR	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	93	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.37	12			4	0.4	9.75		9.75
UPS Administración	0903101070201F1548	INGRESO VEHICULAR	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	80.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.32	12				4	0.3	8.46	8.46
UPS Administración	0903101070201F1548	INGRESO VEHICULAR	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	10.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12			4	0.0	1.11		1.11
UPS Administración	0903101070201F154C	ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	24	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.10	12				4	0.1	2.52	2.52
UPS Administración	0903101070201F154C	ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICA	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	6.42	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12				4	0.0	0.67	0.67
UPS Administración	0903101070201F154C	ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICA	CEM	MP	Pisos	Tarrajeo y pintado	1.63	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12				4	0.0	0.85	0.85
UPS Administración	0903101070201F154C	ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICA	CEM	MP	Pisos	Loseta	8.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12				4	0.0	0.85	0.85
UPS Administración	0903101070201F154C	ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12				4	0.0	0.20	0.20
UPS Administración	0903101070201F154C	ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICA	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12			2		1.6	41.95	41.95	
UPS Administración	0903101070201F154C	ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICA	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12								
UPS Administración	0903101070201F155	CAFETIN ADULTO MAYOR	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.36	12			4	0.4	9.33		9.33
UPS Administración	0903101070201F155	CAFETIN ADULTO MAYOR	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	58.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.23	12				4	0.2	6.14	6.14
UPS Administración	0903101070201F155	CAFETIN ADULTO MAYOR	MCP	Pisos	Cerámico	28.5	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	33.43	12						876.65	1519.31	
UPS Administración	0903101070201F155	CAFETIN ADULTO MAYOR	MCP	Puerta	Aluminio batiente	1.63	m2	B	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	0.46	12					0.5	12.17	28.74	
UPS Administración	0903101070201F155	CAFETIN ADULTO MAYOR	CEM	MP	Ventana	Contraplacada dos hojas	2.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12				4	0.0	0.26	0.26
UPS Central de Gases	0903102170002E0156	TANQUE DE 10 TON. DE OXIGEN	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	60	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.24	12				4	0.2	6.29	6.29
UPS Casa de Fuerza	0903102170001E0157	CUARTO ELECTRICO	CEM	MP	Puerta	Metalica batiente	6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12				4	0.0	0.63	0.63
UPSS Hospitalización	0903124190001F158A	PASADIZOS	CEM	MP	Contrazcalo	Lineal madera	88.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.35	12			3		9.26		9.26
UPSS Hospitalización	0903124190001F158A	PASADIZOS	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	272	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	1.09	12				3	1.1	28.57	28.57
UPSS Hospitalización	0903124190001F158A	PASADIZOS	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido baldosa	272	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	1.09	12			3		28.57		28.57
UPSS Hospitalización	0903124190001F158A	PASADIZOS	CEM	MP	Puerta	Hermética dos hojas	9.24	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12					0.1	0.97	0.97
UPSS Hospitalización	0903124190001F1588	ESTACION	CEM	MP	Contrazcalo	Lineal madera	3.15	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12					0.0	0.33	0.33
UPSS Hospitalización	0903124190001F1588	ESTACION	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	9.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12					0.0	1.02	1.02
UPSS Hospitalización	0903124190001F1588	ESTACION	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	9.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12					0.0	1.02	1.02
UPSS Hospitalización	0903124190001F158C	ESTACION	CEM	MP	Contrazcalo	Lineal madera	3.15	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12					0.0	0.33	0.33
UPSS Hospitalización	0903124190001F158C	ESTACION	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	9.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12					0.0	1.02	1.02
UPSS Hospitalización	0903124190001F158C	ESTACION	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	9.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12					0.0	1.02	1.02
UPSS Hospitalización	0903124190001D0159	CTO. LIMPIO	CEM	MP	Contrazcalo	Lineal madera	3.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12					0.0	0.64	0.64
UPSS Hospitalización	0903124190001D0159	CTO. LIMPIO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12					0.0	0.32	0.32
UPSS Hospitalización	0903124190001D0159	CTO. LIMPIO	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	3.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12					0.0	0.32	0.32
UPSS Hospitalización	0903124190001D0159	CTO. LIMPIO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12					0.0	0.22	0.22
UPSS Hospitalización	0903124190001D0160	CTO. SUCIO	CEM	MP	Contrazcalo	Lineal madera	5.7	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12					0.0	0.60	0.60
UPSS Hospitalización	0903124190001D0160	CTO. SUCIO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12					0.0	0.32	0.32
UPSS Hospitalización	0903124190001D0160	CTO. SUCIO	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	3.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12					0.0	0.32	0.32
UPSS Hospitalización	0903124190001D0160	CTO. SUCIO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12					0.0	0.22	0.22
UPSS Hospitalización	0903124190001D0161	CTO. LIMPIO	CEM	MP	Contrazcalo	Lineal madera	6.09	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12					0.0	0.64	0.64
UPSS Hospitalización	0903124190001D0161	CTO. LIMPIO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12					0.0	0.32	0.32
UPSS Hospitalización	0903124190001D0161	CTO. LIMPIO	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	3.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12					0.0	0.32	0.32
UPSS Hospitalización	0903124190001D0161	CTO. LIMPIO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12					0.0	0.22	0.22
UPSS Hospitalización	0903124190001D0162	CTO. SUCIO	CEM	MP	Contrazcalo	Lineal madera	5.7	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12					0.0	0.60	0.60
UPSS Hospitalización	0903124190001D0162	CTO. SUCIO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12					0.0	0.32	0.32
UPSS Hospitalización	0903124190001D0162	CTO. SUCIO	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	3.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12					0.0	0.32	0.32
UPSS Hospitalización	0903124190001D0162	CTO. SUCIO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12					0.0	0.44	0.44
UPSS Hospitalización	0903124190001D0163	CTO. BIOCONTAMINADO	CEM	MP	Contrazcalo	Lineal madera	5.7	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12					0.0	0.60	0.60
UPSS Hospitalización	0903124190001D0163	CTO. BIOCONTAMINADO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12					0.0	0.32	0.32
UPSS Hospitalización	0903124190001D0163	CTO. BIOCONTAMINADO	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	3.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12					0.0	0.32	0.32
UPSS Hospitalización	0903124190001D0163	CTO. BIOCONTAMINADO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12					0.0	0.44	0.44
UPSS Hospitalización	0903124190001F164A	ESTAR MEDICO	CEM	MP	Contrazcalo	Lineal madera	10.4	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12					0.0	1.09	1.09
UPSS Hospitalización	0903124190001F164A	ESTAR MEDICO	CEM	MP	Puerta	Baldosa/ plancha de fibra	13.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.05	12					0.1	1.43	1.43
UPSS Hospitalización	0903124190001F164A	ESTAR MEDICO	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	13.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.05	12					0.1	1.43	1.43
UPSS Hospitalización	0903124190001F164A	ESTAR MEDICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12					0.0	0.22	0.22
UPSS Hospitalización	0903124190001F1648	SS.HH	CEM	MP	Contrazcalo	Lineal madera	6.18	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12					0.0	0.65	0.65
UPSS Hospitalización	0903124190001F1648	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	2.85	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12					0.0	0.30	0.30
UPSS Hospitalización	0903124190001F1648	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	2.85	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12					0.0	0.30	0.30
UPSS Hospitalización	0903124190001F1648	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12					0.0	0.22	0.22
UPSS Hospitalización	0903124190001F1648	SS.HH	CEM	MP	Contrazcalo	Lineal madera	10.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12					0.0	1.10	1.10
UPSS Hospitalización	0903124190001F1648	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	10	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12					0.0	1.05	1.05
UPSS Hospitalización	0903124190001F1648	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	10	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12					0.0	1.05	1.05
UPSS Hospitalización	0903124190001F1648	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12					0.0	0.22	0.22
UPSS Hospitalización	0903124190001F1648	SS.HH	CEM	MP	Contrazcalo	Lineal madera	10.6	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12					0.0	1.11	1.11
UPSS Hospitalización	0903124190001F1648	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	17.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.07	12					0.1	1.82	1.82
UPSS Hospitalización	0903124190001F1648	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	17.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.07	12					0.1	1.82	1.82
UPSS Hospitalización	0903124190001F1648	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	5.04	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12					0.0	0.53	0.53
UPSS Hospitalización	0903124190001F1648	SS.HH	CEM	MP	Contrazcalo	Lineal madera	10.6	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12					0.0	1.11	1.11
UPSS Hospitalización	0903124190001F1648	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	17.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.07	12					0.1	1.82	1.82
UPSS Hospitalización	0903124190001F1648	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	17.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.07	12					0.1	1.82	1.82
UPSS Hospitalización	0903124190001F1648	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja</														

UPSS Consulta Externa	090312224000180176	MEDICINA FISICA Y REHABILITAC	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	82.3	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	090312224000180176	MEDICINA FISICA Y REHABILITAC	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	82.3	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12		2	51.3	1344.70	804.58
UPSS Consulta Externa	090312224000180176	MEDICINA FISICA Y REHABILITAC	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	82.3	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	090312224000180176	MEDICINA FISICA Y REHABILITAC	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	82.3	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	090312224000180176	MEDICINA FISICA Y REHABILITAC	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	82.3	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	090312224000180176	MEDICINA FISICA Y REHABILITAC	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	82.3	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	090312224000180176	MEDICINA FISICA Y REHABILITAC	CEM	MCP	Contrazcalo	Lineal cerámico	0.52	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.12	12			0.1	3.21	
UPSS Consulta Externa	090312224000180176	MEDICINA FISICA Y REHABILITAC	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	59.1	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00						3.21
UPSS Consulta Externa	090312224000180176	MEDICINA FISICA Y REHABILITAC	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	59.1	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	090312224000180176	MEDICINA FISICA Y REHABILITAC	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	59.1	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	11.83	12		2	78.1	2046.51	4157.64
UPSS Consulta Externa	090312224000180176	MEDICINA FISICA Y REHABILITAC	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	59.1	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	47.30						6,204.15
UPSS Consulta Externa	090312224000180176	MEDICINA FISICA Y REHABILITAC	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	59.1	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	18.92						
UPSS Consulta Externa	090312224000180176	MEDICINA FISICA Y REHABILITAC	CEM	MCP	Pisos	Porcelanato	59.3	m2	R	Resane de juntas	0.57	33.86	12		2	33.9	887.73	150.10
UPSS Consulta Externa	090312224000180176	MEDICINA FISICA Y REHABILITAC	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	0.6	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.17	0.28	12			0.2	4.42	6.03
UPSS Consulta Externa	090312224000180176	MEDICINA FISICA Y REHABILITAC	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.48						10.45
UPSS Consulta Externa	090312224000180176	MEDICINA FISICA Y REHABILITAC	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60			2	1.7	43.71	16.61
UPSS Consulta Externa	090312224000180176	MEDICINA FISICA Y REHABILITAC	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60						
UPSS Consulta Externa	090312224000180176	MEDICINA FISICA Y REHABILITAC	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.60	12					
UPSS Consulta Externa	090312224000180176	MEDICINA FISICA Y REHABILITAC	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	1.60			2	3.2	83.90	83.90
UPSS Administración	0903101070201F0177	OFICINA SINDICATO CUT	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	66.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.26	12		3	0.3	6.94	6.94
UPSS Administración	0903101070201F0177	OFICINA SINDICATO CUT	CEM	MP	Contrazcalo	Lineal cerámico	21	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.08	12		3	0.0	0.17	2.21
UPSS Administración	0903101070201F0177	OFICINA SINDICATO CUT	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	29.3	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.12	12		3	0.1	3.07	3.07
UPSS Administración	0903101070201F0177	OFICINA SINDICATO CUT	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	29.3	m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	16.74	12			16.7	439.00	1,199.82
UPSS Administración	0903101070201F0177	OFICINA SINDICATO CUT	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	5.08	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12		3	0.0	0.53	0.53
UPSS Administración	0903101070201F0177	OFICINA SINDICATO CUT	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36						
UPSS Administración	0903101070201F0177	OFICINA SINDICATO CUT	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12		3	1.3	32.78	12.46
UPSS Administración	0903101070201F0177	OFICINA SINDICATO CUT	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45						45.24
UPSS Administración	0903101070201F0177	OFICINA SINDICATO CUT	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80			2	1.6	41.95	41.95
UPSS Administración	0903101070201F0177	OFICINA SINDICATO CUT	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12					
UPSS Administración	0903101070201F178A	HALL	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	20.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.08	12		3	0.1	2.16	2.16
UPSS Administración	0903101070201F178A	HALL	CEM	MP	Contrazcalo	Cemento pulido	7.35	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12		3	0.0	0.77	0.77
UPSS Administración	0903101070201F178A	HALL	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	7.45	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00						
UPSS Administración	0903101070201F178A	HALL	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	7.45	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00						
UPSS Administración	0903101070201F178A	HALL	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	7.45	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	1.49	12		3	9.8	257.85	523.84
UPSS Administración	0903101070201F178A	HALL	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	7.45	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	5.96						781.68
UPSS Administración	0903101070201F178A	HALL	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	7.45	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	2.38						
UPSS Administración	0903101070201F178A	HALL	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	7.45	m2	R	Retiro de acabado	0.32	2.38	12		3	3.0	78.14	62.67
UPSS Administración	0903101070201F178A	HALL	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	7.45	m2	R	Instalación de piso	0.08	0.60						140.81
UPSS Administración	0903101070201F178A	HALL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32						
UPSS Administración	0903101070201F178A	HALL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12		3	1.1	29.14	11.07
UPSS Administración	0903101070201F178A	HALL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40						40.21
UPSS Administración	0903101070201F1788	CAI	CEM	MP	Muro	Triplay/Tarrajeo/enlucido/empastado	13.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.05	12		3	0.1	1.38	1.38
UPSS Administración	0903101070201F1788	CAI	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	7.43	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00						
UPSS Administración	0903101070201F1788	CAI	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	7.43	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00						
UPSS Administración	0903101070201F1788	CAI	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	7.43	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	1.49	12		3	9.8	257.16	522.43
UPSS Administración	0903101070201F1788	CAI	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	7.43	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	5.94						779.58
UPSS Administración	0903101070201F1788	CAI	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	7.43	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	2.38						
UPSS Administración	0903101070201F1788	CAI	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	7.43	m2	R	Retiro de acabado	0.32	2.38	12		3	3.0	77.93	62.50
UPSS Administración	0903101070201F1788	CAI	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	7.43	m2	R	Instalación de piso	0.08	0.59						140.42
UPSS Administración	09031010702018178C	TRIAIE	CEM	MP	Muro	Triplay/Tarrajeo/enlucido/empastado	9.51	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.05	12		3	0.0	0.98	0.98
UPSS Administración	09031010702018178C	TRIAIE	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	9.51	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00						
UPSS Administración	09031010702018178C	TRIAIE	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	9.51	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00						
UPSS Administración	09031010702018178C	TRIAIE	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	9.51	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	1.90	12		3	12.6	329.18	668.75
UPSS Administración	09031010702018178C	TRIAIE	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	9.51	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	7.61						997.93
UPSS Administración	09031010702018178C	TRIAIE	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	9.51	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	3.04						
UPSS Administración	09031010702018178C	TRIAIE	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	9.51	m2	R	Retiro de acabado	0.32	3.04	12		3	3.8	99.75	80.00
UPSS Administración	09031010702018178C	TRIAIE	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	9.51	m2	R	Instalación de piso	0.08	0.12						179.75
UPSS Administración	0903101070201F178D	ADMISION	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	30.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.14			4	0.1	3.18	3.18
UPSS Administración	0903101070201F178D	ADMISION	CEM	MP	Contrazcalo	Cemento pulido	10.8	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.04	12		4	0.0	1.14	1.14
UPSS Administración	0903101070201F178D	ADMISION	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	5.01	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00						
UPSS Administración	0903101070201F178D	ADMISION	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	5.01	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.00	0.00						
UPSS Administración	0903101070201F178D	ADMISION	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	5.01	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	1.00	12		4	6.6	173.40	352.27
UPSS Administración	0903101070201F178D	ADMISION	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	5.01	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	4.01						525.67
UPSS Administración	0903101070201F178D	ADMISION	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	5.01	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	1.60						
UPSS Administración	0903101070201F178D	ADMISION	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	5.01	m2	R	Retiro de acabado	0.32	1.60	12		4	2.0	52.54	42.14
UPSS Administración	0903101070201F178D	ADMISION	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	5.01	m2	R	Instalación de piso	0.08	0.40						94.68
UPSS Administración	0903101070201F178D	ADMISION	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12		4	0.0	0.20	0.20
UPSS Administración	0903101070201F0179	GARITA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	21.2	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	2.42						
UPSS Administración	0903101070201F0179	GARITA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	21.2	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	5.66						
UPSS Administración	0903101070201F0179	GARITA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	21.2	m2	R	Pintado con látex	0.24	5.14						
UPSS Administración	0903101070201F0179	GARITA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	21.2	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.24	5.14						
UPSS Administración	0903101070201F0179	GARITA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	21.2	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12		4	13.2	346.68	207.43
UPSS Administración	0903101070201F0179	GARITA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	21.2	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00						554.10
UPSS Administración	0903101070201F0179	GARITA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	21.2	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00						
UPSS Administración	0903101070201F0179	GARITA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/												

UPS Administración	0903101070201E1808	CTO MORGUE	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	20.2	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	2.30						
UPS Administración	0903101070201E1808	CTO MORGUE	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	20.2	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	5.37						
UPS Administración	0903101070201E1808	CTO MORGUE	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	20.2	m2	R	Pintado con látex	0.24	4.88						
UPS Administración	0903101070201E1808	CTO MORGUE	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	20.2	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00	12					
UPS Administración	0903101070201E1808	CTO MORGUE	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	20.2	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00		4		12.6	329.35	197.06
UPS Administración	0903101070201E1808	CTO MORGUE	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	20.2	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00						526.41
UPS Administración	0903101070201E1808	CTO MORGUE	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	20.2	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00						
UPS Administración	0903101070201E1808	CTO MORGUE	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	20.2	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00						
UPS Administración	0903101070201E1808	CTO MORGUE	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	20.2	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00						
UPS Administración	0903101070201E1808	CTO MORGUE	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal cerámico	9.42	m	R	Resane de juntas y esquíneros	0.16	1.51	12					150.72
UPS Administración	0903101070201E1808	CTO MORGUE	CEM	MP	Pisos	Cerámico	15.8	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.06	12		4	0.1	1.66	190.24
UPS Administración	0903101070201E1808	CTO MORGUE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	M	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36						1.66
UPS Administración	0903101070201E1808	CTO MORGUE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	M	Reposición de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.45	12		4	1.3	32.78	277.85
UPS Administración	0903101070201E1808	CTO MORGUE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	M	Reposición de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45						310.63
UPS Administración	0903101070201E1808	CTO MORGUE	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPS Administración	0903101070201E1808	CTO MORGUE	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12			2	0.8	20.98
UPS Administración	0903101070201E181A	HALL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	20.4	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	2.33						
UPS Administración	0903101070201E181A	HALL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	20.4	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	5.45						
UPS Administración	0903101070201E181A	HALL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	20.4	m2	R	Pintado con látex	0.24	4.95						
UPS Administración	0903101070201E181A	HALL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	20.4	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00						
UPS Administración	0903101070201E181A	HALL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	20.4	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00	12			4	12.7	333.93
UPS Administración	0903101070201E181A	HALL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	20.4	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00						199.80
UPS Administración	0903101070201E181A	HALL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	20.4	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00						533.73
UPS Administración	0903101070201E181A	HALL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	20.4	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00						
UPS Administración	0903101070201E181A	HALL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	20.4	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00						
UPS Administración	0903101070201E181A	HALL	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	6.81	m	R	Retiro de contrazócalo	0.40	2.72	12					
UPS Administración	0903101070201E181A	HALL	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	6.81	m	R	Instalación de Contrazócalo	0.50	3.41		4		6.1	160.70	35.97
UPS Administración	0903101070201E181A	HALL	CEM	MP	Pisos	Cerámico	4.83	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12				0.51	0.51
UPS Administración	0903101070201E181A	HALL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	M	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36						
UPS Administración	0903101070201E181A	HALL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	M	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12			4	0.3	32.78
UPS Administración	0903101070201E181A	HALL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45						45.24
UPS Administración	0903101070201E181B	DEP. DE SILSA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	31.6	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	3.61						
UPS Administración	0903101070201E181B	DEP. DE SILSA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	31.6	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	8.42						
UPS Administración	0903101070201E181B	DEP. DE SILSA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	31.6	m2	R	Pintado con látex	0.24	7.66						
UPS Administración	0903101070201E181B	DEP. DE SILSA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	31.6	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00						
UPS Administración	0903101070201E181B	DEP. DE SILSA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	31.6	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12			4	19.7	516.34
UPS Administración	0903101070201E181B	DEP. DE SILSA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	31.6	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00						308.94
UPS Administración	0903101070201E181B	DEP. DE SILSA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	31.6	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00						825.28
UPS Administración	0903101070201E181B	DEP. DE SILSA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	31.6	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00						
UPS Administración	0903101070201E181B	DEP. DE SILSA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	31.6	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00						
UPS Administración	0903101070201E181B	DEP. DE SILSA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	31.6	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00						
UPS Administración	0903101070201E181B	DEP. DE SILSA	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	10.5	m	R	Retiro de contrazócalo	0.40	4.21	12			4	9.5	248.49
UPS Administración	0903101070201E181B	DEP. DE SILSA	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	10.5	m	R	Instalación de Contrazócalo	0.50	5.27						55.62
UPS Administración	0903101070201E181B	DEP. DE SILSA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	6.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12			4	0.0	0.70
UPS Administración	0903101070201E181B	DEP. DE SILSA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	M	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36						0.70
UPS Administración	0903101070201E181B	DEP. DE SILSA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	M	Reposición de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.45	12			4	1.3	32.78
UPS Administración	0903101070201E181B	DEP. DE SILSA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	M	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45						277.85
UPS Administración	0903101070201E181C	S.H	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	11.1	m2	R	Resane de juntas y esquíneros	0.57	6.34	12					310.63
UPS Administración	0903101070201E181C	S.H	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12			4	6.3	166.13
UPS Administración	0903101070201E181C	S.H	CEM	MCP	Ventana	Aluminio fijo	0.36	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	0.10	12					177.41
UPS Administración	0903101070201E181C	S.H	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36					0.7	19.05
UPS Administración	0903101070201E181C	S.H	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35	12			4	1.0	25.50
UPS Administración	0903101070201E181C	S.H	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35						9.69
UPS Administración	0903101070201E181D	PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	40	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	4.57						
UPS Administración	0903101070201E181D	PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	40	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	10.66						
UPS Administración	0903101070201E181D	PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	40	m2	R	Pintado con látex	0.24	9.69						
UPS Administración	0903101070201E181D	PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	40	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00						
UPS Administración	0903101070201E181D	PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	40	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12			4	24.9	653.14
UPS Administración	0903101070201E181D	PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	40	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00						390.80
UPS Administración	0903101070201E181D	PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	40	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00						1,043.94
UPS Administración	0903101070201E181D	PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	40	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00						
UPS Administración	0903101070201E181D	PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	40	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00						
UPS Administración	0903101070201E181D	PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	40	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00						
UPS Administración	0903101070201E181D	PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	13.3	m	M	Retiro de contrazócalo	0.40	5.33						
UPS Administración	0903101070201E181D	PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	13.3	m	M	Picado y resane de fisura	0.20	2.66	12			4	18.2	477.31
UPS Administración	0903101070201E181D	PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	13.3	m	M	Instalación de Contrazócalo	0.50	6.66						217.22
UPS Administración	0903101070201E181D	PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	13.3	m	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	3.53						694.53
UPS Administración	0903101070201E181D	PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	12.1	m2	M	Picado y resane de fisura	0.27	3.23	12			4	4.2	109.98
UPS Administración	0903101070201E181D	PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	12.1	m2	M	Instalación de piso	0.08	0.97						172.75
UPS Administración	0903101070201E181D	PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.3	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	1.19						
UPS Administración	0903101070201E181D	PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.3	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.49	12			4	4.2	109.27
UPS Administración	0903101070201E181D	PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.3	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.49						41.53
UPS Administración	0903101070201E181D	PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Montaje de equipo fluorescente	0.33	0.33						150.80
UPS Administración	0903101070201E181D	PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.33	12			2	0.7	17.48
UPS Administración	0903101070201F0182	CTO. CHOFERES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	38	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	4.34						79.90
UPS Administración	0903101070201F0182	CTO. CHOFERES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	38	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	10.12						97.38
UPS Administración	0903101070201F0182	CTO. CHOFERES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	38	m2	R	Pintado con látex	0.24	9.20</						

UPS Residencia para Personal	0903101070203F185A	CTO. MEDICOS 2	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal cerámico	6.91	m	M	Instalación de cerámico	0.27	1.84							
UPS Residencia para Personal	0903101070203F185A	CTO. MEDICOS 2	CEM	MP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	8.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12	4	0.0	0.87		0.87	
UPS Residencia para Personal	0903101070203F185A	CTO. MEDICOS 2	CEM	MP	Pisos	Cerámico	8.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12	4	0.0	0.87		0.87	
UPS Residencia para Personal	0903101070203F185A	CTO. MEDICOS 2	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	4.35	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12	4	0.0	0.46		0.46	
UPS Residencia para Personal	0903101070203F185A	CTO. MEDICOS 2	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	4	0.0	0.19		0.19	
UPS Residencia para Personal	0903101070203F185A	CTO. MEDICOS 2	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.17	0.17	12	4	0.2	4.37		4.37	
UPS Residencia para Personal	0903101070203F185B	S.H	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	8.16	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12	4	0.0	0.86		0.86	
UPS Residencia para Personal	0903101070203F185B	S.H	CEM	MP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	1.32	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	4	0.0	0.14		0.14	
UPS Residencia para Personal	0903101070203F185B	S.H	CEM	MP	Pisos	Cerámico	1.32	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	4	0.0	0.14		0.14	
UPS Residencia para Personal	0903101070203F185B	S.H	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	4	0.0	0.17		0.17	
UPS Residencia para Personal	0903101070203F186A	CTO. MEDICOS 3	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	20.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.08		4					
UPS Residencia para Personal	0903101070203F186A	CTO. MEDICOS 3	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal cerámico	6.91	m	M	Retiro de cerámico	0.20	1.38							
UPS Residencia para Personal	0903101070203F186A	CTO. MEDICOS 3	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal cerámico	6.91	m	M	Picado y resane de fisura	0.20	1.38	12	4	4.6	120.79	142.89	263.68	
UPS Residencia para Personal	0903101070203F186A	CTO. MEDICOS 3	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal cerámico	6.91	m	M	Instalación de cerámico	0.27	1.84							
UPS Residencia para Personal	0903101070203F186A	CTO. MEDICOS 3	CEM	MP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	8.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12	4	0.0	0.87		0.87	
UPS Residencia para Personal	0903101070203F186A	CTO. MEDICOS 3	CEM	MP	Pisos	Cerámico	8.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12	4	0.0	0.87		0.87	
UPS Residencia para Personal	0903101070203F186A	CTO. MEDICOS 3	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	4.35	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.02	12	4	0.0	0.46		0.46	
UPS Residencia para Personal	0903101070203F186A	CTO. MEDICOS 3	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	4	0.0	0.19		0.19	
UPS Residencia para Personal	0903101070203F186A	CTO. MEDICOS 3	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.17	0.17	12	4	0.2	4.37		4.37	
UPS Residencia para Personal	0903101070203F186B	S.H	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	8.16	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.03	12	4	0.0	0.86		0.86	
UPS Residencia para Personal	0903101070203F186B	S.H	CEM	MP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	1.32	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	4	0.0	0.14		0.14	
UPS Residencia para Personal	0903101070203F186B	S.H	CEM	MP	Pisos	Cerámico	1.32	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	4	0.0	0.14		0.14	
UPS Residencia para Personal	0903101070203F186B	S.H	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.00	0.01	12	4	0.0	0.17		0.17	
UPS Administración	0903101070201J003	PASILLO	CEM	MP	Tablero de metálico adosado	Tablero metálico	1	und	M	Desmontaje de termomagneticas y diferenciales del tablero	0.50	0.50							
UPS Administración	0903101070201J004	PASILLO	CEM	MP	Tablero de metálico adosado	Interruptor Termomagnético 3x60A	1	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Termomagnético 3x60A	0.27	0.27							
UPS Administración	0903101070201J005	PASILLO	CEM	MP	Tablero de metálico adosado	Interruptor Termomagnético 2x32A	10	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Termomagnético 2x30A	0.27	2.70							
UPS Administración	0903101070201J006	PASILLO	CEM	MP	Tablero de metálico adosado	Interruptor Termomagnético 2x20A	10	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Termomagnético 2x20A	0.27	2.70							
UPS Administración	0903101070201J007	PASILLO	CEM	MP	Tablero de metálico adosado	Interruptor Diferencial 2x25A	13	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Diferencial 2x25A	1.23	16.00	12		2	86.2	2259.38	6750.63	9,010.01
UPS Administración	0903101070201J007	PASILLO	CEM	MP	Tablero de metálico adosado	Luminarias	500	m	M	Actividad de instalación de cable LSOH de luminarias de 2.5mm2	0.03	16.00							
UPS Administración	0903101070201J008	PASILLO	CEM	MP	Tablero de metálico adosado	Tomacorrientes	500	m	M	Actividad de instalación de cable LSOH de tomacorrientes de 4mm2	0.03	16.00							
UPS Administración	0903101070201J009	PASILLO	CEM	MP	Tablero de metálico adosado	Tomacorrientes	200	m	M	Actividad de instalación de cable LSOH de línea a tierra verde/ amarillo 4mm2	0.08	16.00							
UPS Administración	0903101070201J009	PASILLO	CEM	MP	Tablero de metálico adosado	Tablero metálico	1	und	M	Instalación de tablero metálico	16.00	16.00							
UPS Emergencia	0903123080001F14A	PASILLO	CEM	MP	Tablero de metálico adosado	Tablero metálico	1	und	M	Desmontaje de termomagneticas y diferenciales del tablero	0.50	0.50							
UPS Emergencia	0903123080001F14A	PASILLO	CEM	MP	Tablero de metálico adosado	Interruptor Termomagnético 3x60A	2	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Termomagnético 3x60A	0.27	0.54							
UPS Emergencia	0903123080001F14A	PASILLO	CEM	MP	Tablero de metálico adosado	Interruptor Termomagnético 2x32A	14	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Termomagnético 2x32A	0.27	3.78							
UPS Emergencia	0903123080001F14A	PASILLO	CEM	MP	Tablero de metálico adosado	Interruptor Termomagnético 2x20A	10	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Termomagnético 2x20A	0.27	2.70							
UPS Emergencia	0903123080001F14A	PASILLO	CEM	MP	Tablero de metálico adosado	Interruptor Diferencial 2x25A	7	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Diferencial 2x25A	2.29	16.00	12		2	87.5	2294.77	6892.62	9,187.39
UPS Emergencia	0903123080001F14A	PASILLO	CEM	MP	Tablero de metálico adosado	Luminarias	500	m	M	Actividad de instalación de cable LSOH de luminarias de 2.5mm2	0.03	16.00							
UPS Emergencia	0903123080001F14A	PASILLO	CEM	MP	Tablero de metálico adosado	Tomacorrientes	500	m	M	Actividad de instalación de cable LSOH de tomacorrientes de 4mm2	0.03	16.00							
UPS Emergencia	0903123080001F14A	PASILLO	CEM	MP	Tablero de metálico adosado	Tomacorrientes	200	m	M	Actividad de instalación de cable LSOH de línea a tierra verde/ amarillo 4mm2	0.08	16.00							
UPS Emergencia	0903123080001F14A	PASILLO	CEM	MP	Tablero de metálico adosado	Tablero metálico	1	und	M	Instalación de tablero metálico de 72 polos Metalico Adosado	16.00	16.00							
											9055.79				9062.76	S/ 237,233.16	S/ 266,705.37	S/ 503,938.53	