
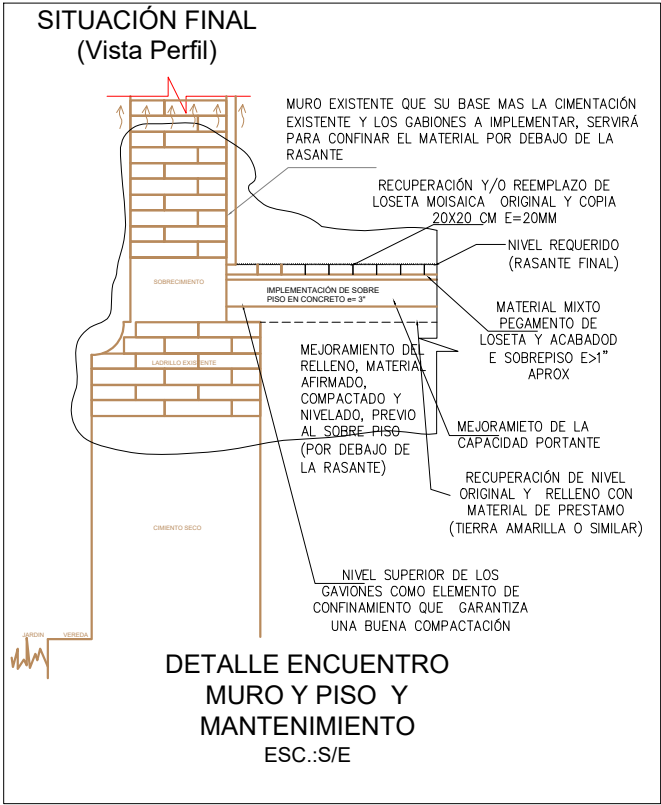
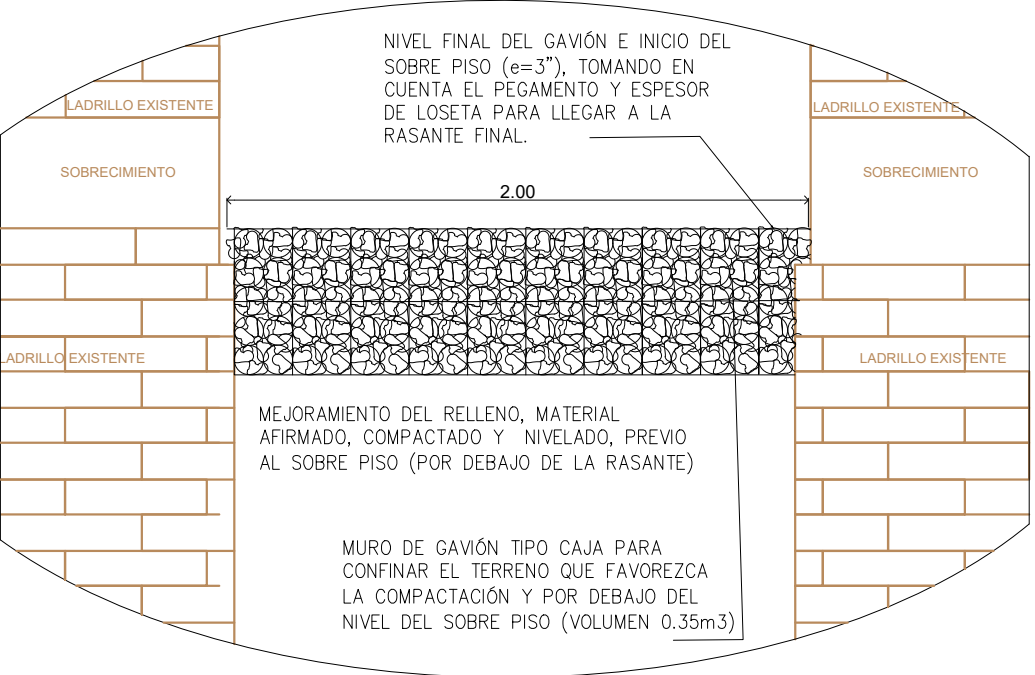


ESTADO ACTUAL - ZONA 01
(102.79 m2)

DETALLE DE LA COLOCACIÓN
DE GAVIÓN ENTRE Z01 Y EL
PATIO CENTRAL DEL PAB. 25
ESC.:S/E

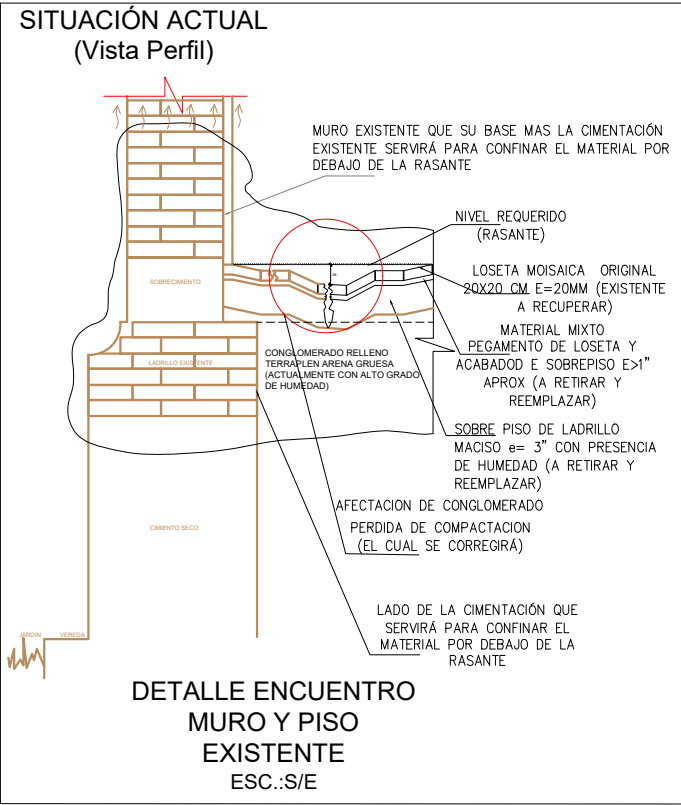


- Nota: Posterior a la acción de remoción y clasificación de las losetas (tipo mosaico o similar), se procede con las siguientes tareas o actividades:
- 1.- Retiro del material existente (mixto, sobre piso de ladrillo y relleno con presencia de excesiva humedad, incluyendo la tubería de drenaje, cajas de registros y demás existentes en el volumen de terreno intervenido.
 - 2.- Retiro de material de relleno y colocación de gaviones en sectores estratégicos que faciliten el afirmado y/o compactación.
 - 3.- Reposición de relleno recuperado, el cual previamente se elimino restos de impurezas, mediante acción de tamizado (operación mecánica y/o manual de tamizar).
 - 4.- Primera acción de compactación (manual o mecánica) del área a intervenir (garantizando su confinamiento).
 - 5.- Suministro y colocación del sistema de drenaje, incluye las cajas de registro y los acoplamientos respectivos de las tuberías y tramos existentes.
 - 6.- Suministro y colocación de material de préstamo (tierra amarilla o relleno con mejores características del existente) para favorecer la compactación del terreno y/o cama de apoyo para tuberías.
 - 7.- Segunda acción de compactación (manual y/o mecánica) del área a intervenir, con precaución del volumen de tierra sobre el sistema de drenaje y el nivel de la rasante final (previo al sobre piso).
 - 8.- Implementación de sobrepiso de concreto (e=3") con malla electrosoldada de 15x15 (e=6mm), tomar en cuenta el nivel de la rasante previo a la colocación de las losetas.

AREA TOTAL DEL CORREDOR (zona 01 a intervenir)	103.35 m2
UBICACIÓN DE LOS GAVIONES (para confinar la zona 01)	3.62 m3

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Calle 1 de Mayo N° 600, Magdalena del Mar, Lima - Lima
Ing. Elsa Janet Rivera Del Rio
Santiago Paredes Reg. 1018
Directora Ejecutiva

Ing. Raúl Oblitas Vargas
Ingeniero Civil
Reg. CIP N° 187116

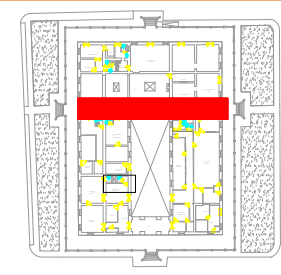

SERVICIO: "MANTENIMIENTO Y RESTITUCION DE LOS PISOS Y BAÑOS DEL PABELLON N° 25- ADMINISTRACION DEL HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA"			
UBICACIÓN: Av. EL EJERCITO N°600, MAGDALENA DEL MAR, LIMA-LIMA		FECHA: ENE 2024	
PROYECTO: MANTENIMIENTO CORREDOR PRINCIPAL- ZONA 01		ENTIDAD: "HVLH - MINSA"	
PLANO: ESTADO SITUACIONAL, CORRECTIVOS Y FINAL DEL CORREDOR PRINCIPAL (ZONA01)		UBICACIÓN EN EL PAB. 25: ZONA 01	
REALIZADO: ING. RAÚL OBLITAS VARGAS (CIP 187116)		RESPONSABLE: OSGYM - HVLH	
		ESCALA: 1/100	
Rs-01			