

SS.HH. PRIMARIA
PLANTA INTEVENCIÓN
ESC: 1/50

INTERVENCIÓN ARQUITECTURA			
SS.HH	AMBIENTE	CODIGO	INFRAESTRUCTURA
01 / 02	M01, LAV. EXTERIOR	01A	CAMBIO DE GRIFERIA EXTERIOR
02	M02, LAV. INTERIOR	01B	CAMBIO DE GRIFERIA INTERIOR
SS.HH	AMBIENTE	CODIGO	ACABADOS
01 / 02	M01, M02,M03,M04	01	LIJADO, EMPASTADO Y PINTADO DE MUROS EXTERIORES (INCLUYE DERRAMES, BRUNAS Y OTROS)
01 / 02	M01, M02,M03,M04	02	LIJADO, EMPASTADO Y PINTADO DE MUROS INTERIORES (INCLUYE DERRAMES, BRUNAS Y OTROS)
SS.HH	AMBIENTE	CODIGO	PUERTAS Y VENTANAS
01 / 02	M01, M02,M03,M04	03	MANTENIMIENTO A PUERTAS DE INGRESO DE MADERA , INCLUYE PINTURA, CAMBIO DE BISAGRAS Y CHAPA
01	M01, M02	04	MANTENIMIENTO A PUERTAS DE CUBICULOS DE MADERA , INCLUYE PINTURA, CAMBIO DE BISAGRAS Y PESTILLO
02	M03, M04	05	INST. DE PUERTAS DE CUBICULOS CON HOJA DE MELAMINE TROPICAL DE 18MM, MARCOS CON TUBOS DE ALUMINIO DE 1 1/2" X 4"
01 / 02	M01, M02,M03,M04	06	MANTENIMIENTO DE REJAS EN VANOS DE VENTANA, INCLUYE LIJADO, ZINCROMATO Y PINTURA ESMALTE
SS.HH	AMBIENTE	CODIGO	ACCESORIOS
01 / 02	M01, M02,M03,M04	07	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE DRENAJE EN PISO
SS.HH	AMBIENTE	CODIGO	ACCESORIOS
01 / 02	M01, M02,M03,M04	08	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED

CUADRO DE VANOS - SS.HH. SECUNDARIA					
TIPO	CODIGO	ALFEIZER	ALTO	ANCHO	MATERIAL
PUERTA	P1	—	2.01m	1.00m	MADERA
PUERTA	P2	—	2.01m	0.80m	MADERA
PUERTA	PB3	—	1.60m	0.60m	MDF TROPICALIZADO Y ALUMINIO
VENTANA	V1	3.65m	0.75m	2.11m	FIERRO
VENTANA	V2	3.55m	0.75m	2.11m	FIERRO
VENTANA	V3	1.75m	0.75m	2.11m	FIERRO
VENTANA	V4	1.70m	0.75m	2.11m	FIERRO
VENTANA	V5	1.20m	0.75m	2.11m	FIERRO



PERÚMinisterio de Educación



PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRURA EDUCATIVA

PLANO CLAVE:

PROFESIONALES RESPONSABLES:



ING° CIRO MONTES DE OCA ARCE
CIP N°98796



ARQ° CLAUDIA S. LINARES VALVERDE
CAP N°11778

SERVICIO :
"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019 MARIANO MELGAR COD. LOCAL 346544"

DEPARTAMENTO : LIMA

PROVINCIA : LIMA

DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO

CENTRO POBLADO : TUPAC AMARU

DIRECCIÓN : AV. LA UNION 1115


LOCAL EDUCATIVO:
I.E. N°6019 MARIANO MELGAR
COD. LOCAL 346544

PLANO:
ARQUITECTURA
PLANTA DE INTERVENCIÓN
SS.HH.02-SECUNDARIA

LAMINA:
I.SS.HH.-02

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
OCTUBRE-2023

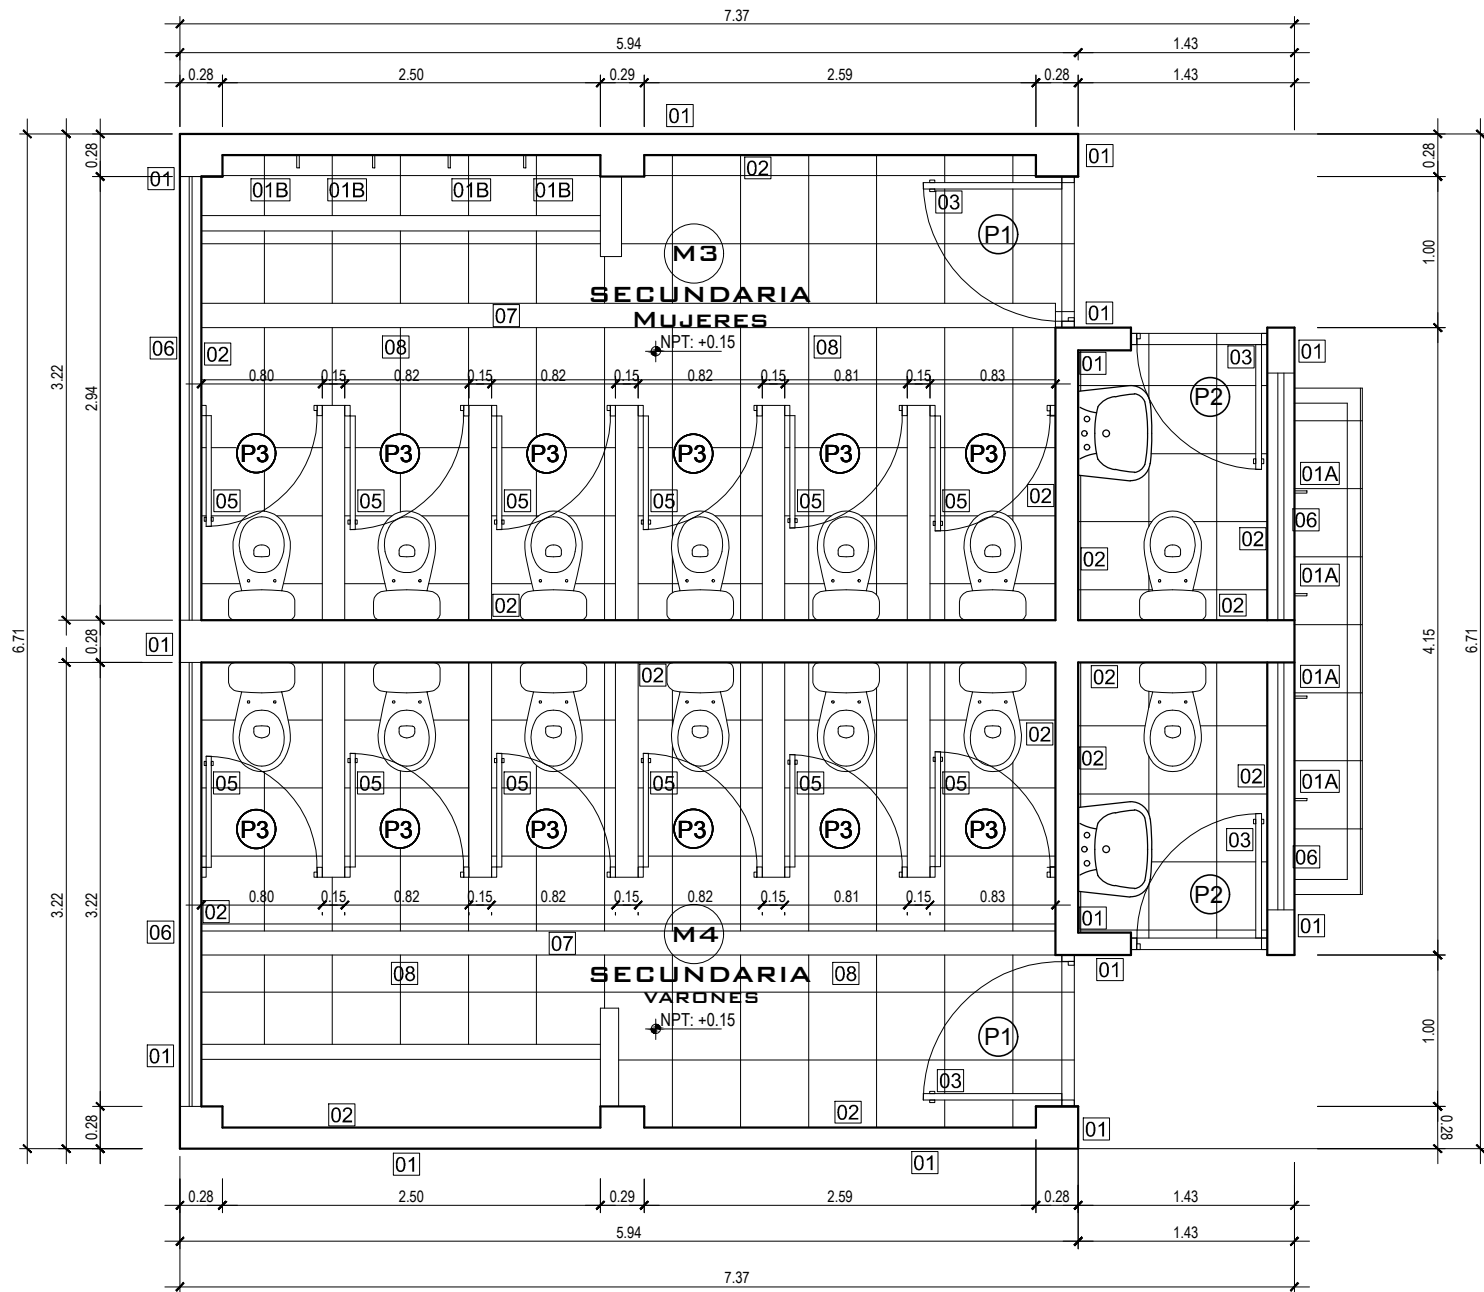

SS.HH. SECUNDARIA
PLANTA LEVANTAMIENTO
ESC: 1/50

LEVANTAMIENTO ARQUITECTURA

SS.HH	AMBIENTE	CODIGO	INFRAESTRUCTURA
01 / 02	M01, LAV. EXTERIOR	01A	GRIFERIA EXTERIOR EN MAL ESTADO
02	M02, LAV. INTERIOR	01B	GRIFERIA INTERIOR EN MAL ESTADO
SS.HH	AMBIENTE	CODIGO	ACABADOS
01 / 02	M01, M02,M03,M04	01	PINTURA DE MUROS EXTERIORES EN MAL ESTADO (INCLUYE DERRAMES, BRUÑAS Y OTROS)
01 / 02	M01, M02,M03,M04	02	PINTURA DE MUROS INTERIORES EN MAL ESTADO (INCLUYE DERRAMES, BRUÑAS Y OTROS)
SS.HH	AMBIENTE	CODIGO	PUERTAS Y VENTANAS
01 / 02	M01, M02,M03,M04	03	PUERTAS DE INGRESO DE MADERA , FALTA MANTENIMIENTO DE PINTURA, CAMBIO DE BISAGRAS Y CHAPA
01	M01, M02	04	PUERTAS DE CUBICULOS DE MADERA , FALTA MANTENIMIENTO EN PINTURA, CAMBIO DE BISAGRAS Y PESTILLO
02	M03, M04	05	PUERTAS DE CUBICULOS MAL INSTALADAS Y EN MAL ESTADO
01 / 02	M01, M02,M03,M04	06	REJAS EN VANOS DE VENTANA , FALTA MANTENIMIENTO
SS.HH	AMBIENTE	CODIGO	ACCESORIOS
01 / 02	M01, M02,M03,M04	07	AUSENCIA / DETERIORO DE REJILLAS DE DRENAJE EN PISO
SS.HH	AMBIENTE	CODIGO	ACCESORIOS
01 / 02	M01, M02,M03,M04	08	LUMINARIAS EN MAL ESTADO

CUADRO DE VANOS - SS.HH. SECUNDARIA

TIPO	CODIGO	ALFEIZER	ALTO	ANCHO	MATERIAL
PUERTA	P1	—	2.01m	1.00m	MADERA
PUERTA	P2	—	2.01m	0.80m	MADERA
PUERTA	P3	—	1.60m	0.80 - 0.83m	MADERA
VENTANA	V1	3.65m	0.75m	2.11m	FIERRO
VENTANA	V2	3.55m	0.75m	2.11m	FIERRO
VENTANA	V3	1.75m	0.75m	2.11m	FIERRO
VENTANA	V4	1.70m	0.75m	2.11m	FIERRO
VENTANA	V5	1.20m	0.75m	2.11m	FIERRO

PLANO CLAVE:

PROFESIONALES RESPONSABLES:


ING° CIRO MONTES DE OCA ARCE
CIP N°98796

ARQ° CLAUDIA S. LINARES VALVERDE
CAP N°11778

SERVICIO:

"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019 MARIANO MELGAR COD. LOCAL 346544"


DEPARTAMENTO : LIMA
PROVINCIA : LIMA
DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO
CENTRO POBLADO : TÚPAC AMARU
DIRECCIÓN : AV. LA UNION 1115

LOCAL EDUCATIVO:
I.E. N°6019 MARIANO MELGAR
COD. LOCAL 346544

PLANO:
ARQUITECTURA
PLANTA DE LEVANTAMIENTO
SS.HH.02-SECUNDARIA

LAMINA:
L.SS.HH.-02

ESCALA:
INDICADA
FECHA:
OCTUBRE-2023

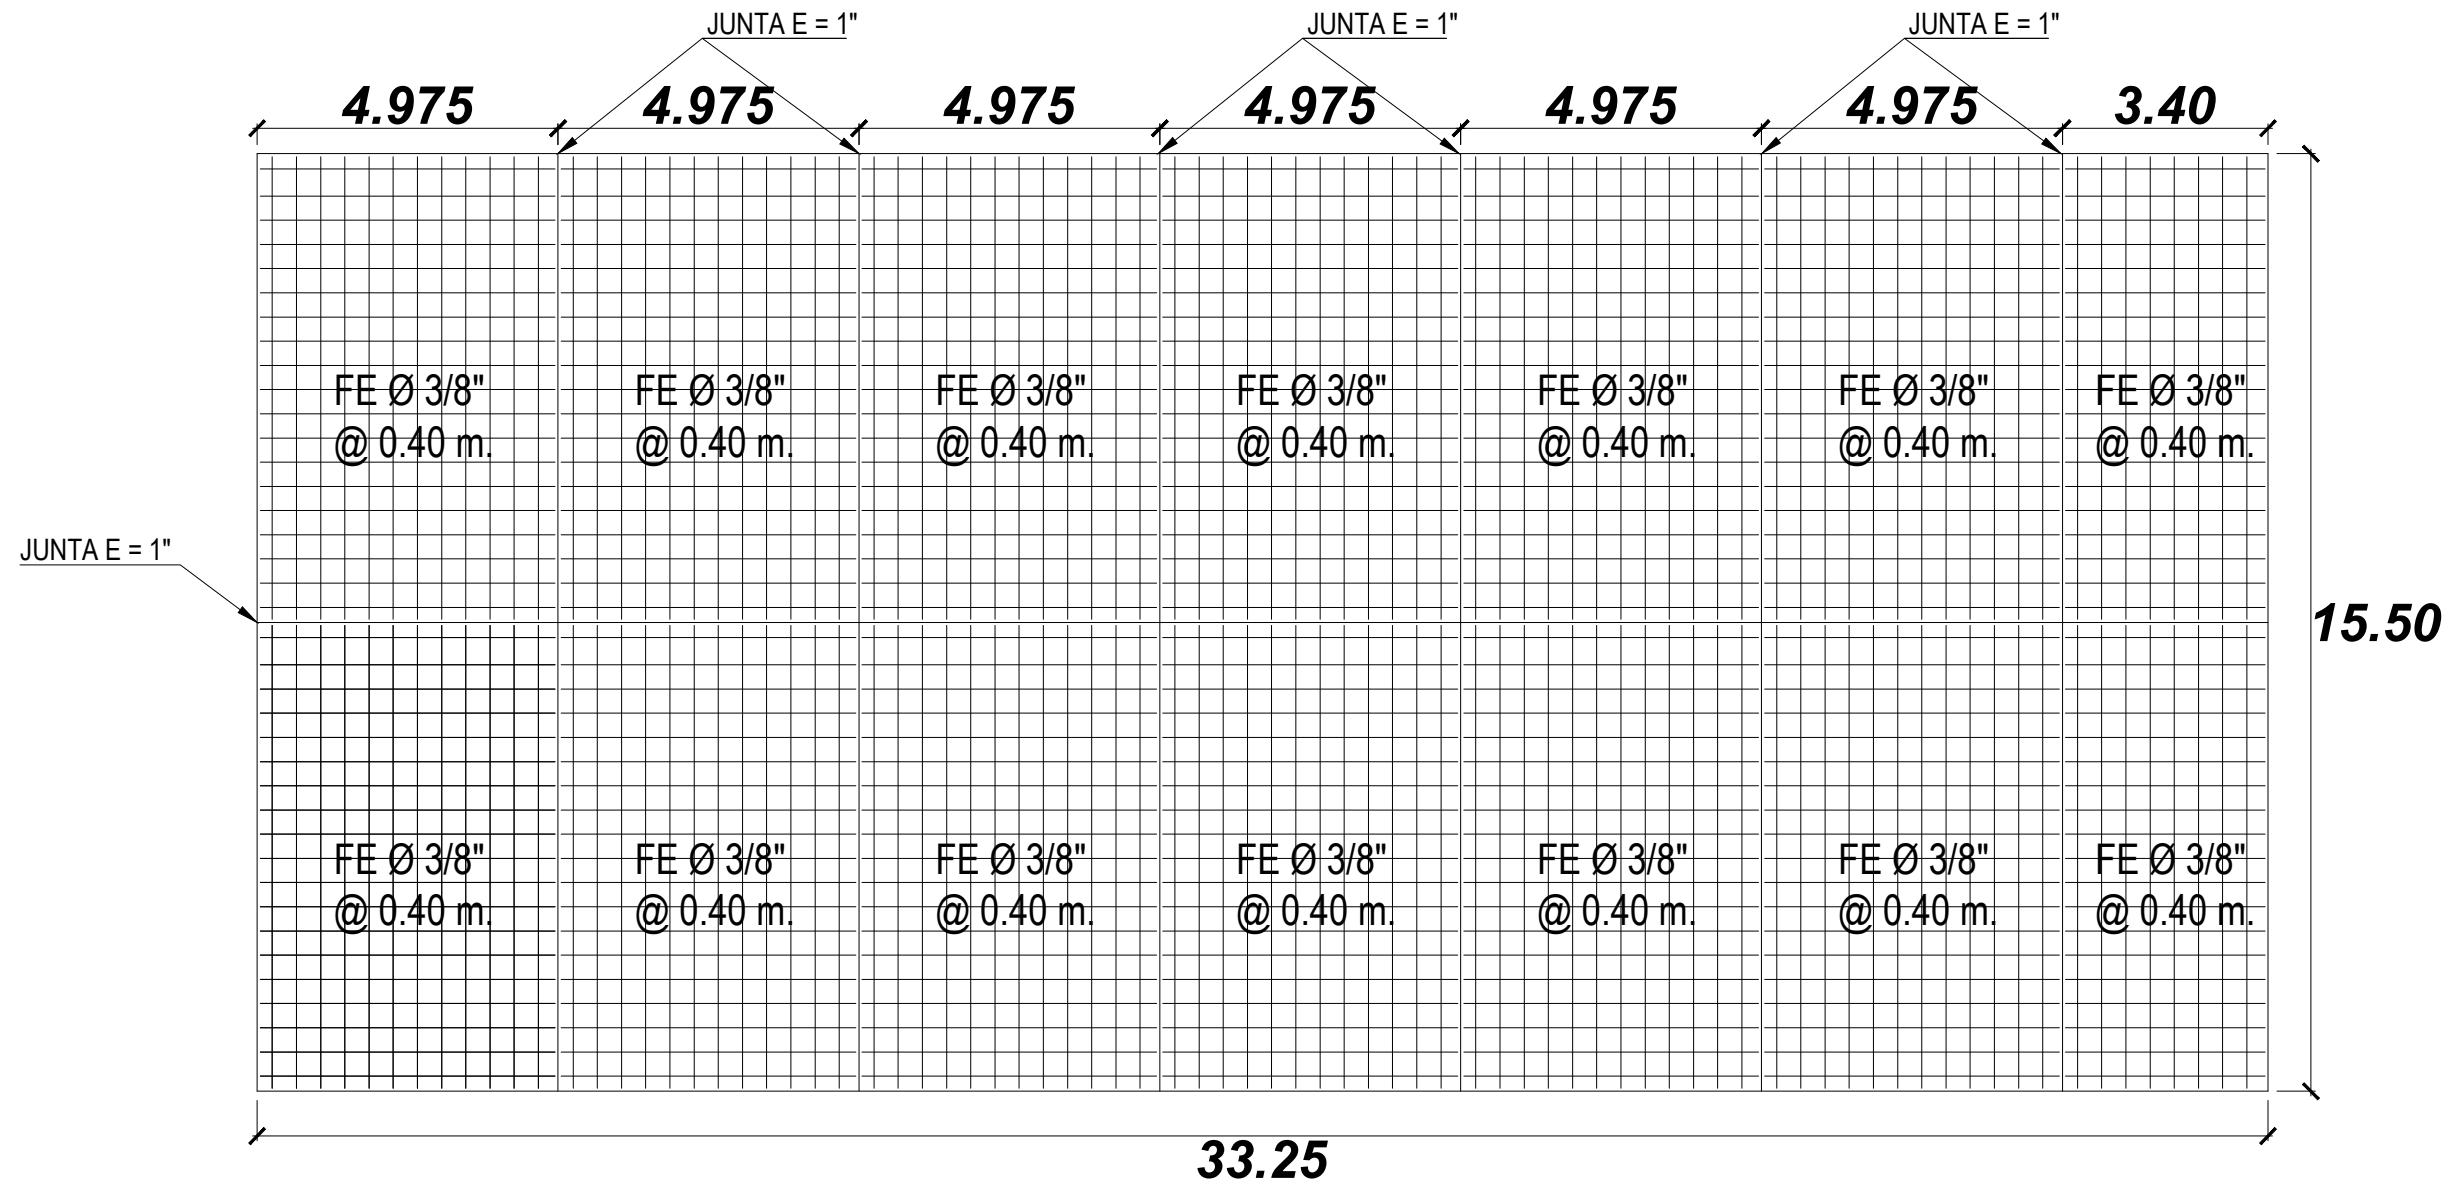

LOSA DE CONCRETO E"= 0.20 M.
F'C=175 KG/CM2

PLATAFORMA DEPORTIVA
DISEÑO DE LOSAS
ESC: 1/125

PLANO CLAVE:

PROFESIONALES RESPONSABLES:

ING° CIRO MONTES DE OCA ARCE
CIP N°98796
ARQ° CLAUDIA S. LINARES VALVERDE
CAP N°11778

SERVICIO:

"SERVICIO DE
ACONDICIONAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019
MARIANO MELGAR COD. LOCAL
346544"

DEPARTAMENTO : LIMA
PROVINCIA : LIMA
DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO
CENTRO POBLADO : TÚPAC AMARU
DIRECCIÓN : AV. LA UNION 1115


LOCAL EDUCATIVO:
I.E. N°6019 MARIANO MELGAR
COD. LOCAL 346544

PLANO:
ESTRUCTURAS
PLANTA DE INTERVENCIÓN
PAÑOS EN PLATAFORMA DEPORTIVA

LAMINA:
EPD - 01

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
OCTUBRE-2023

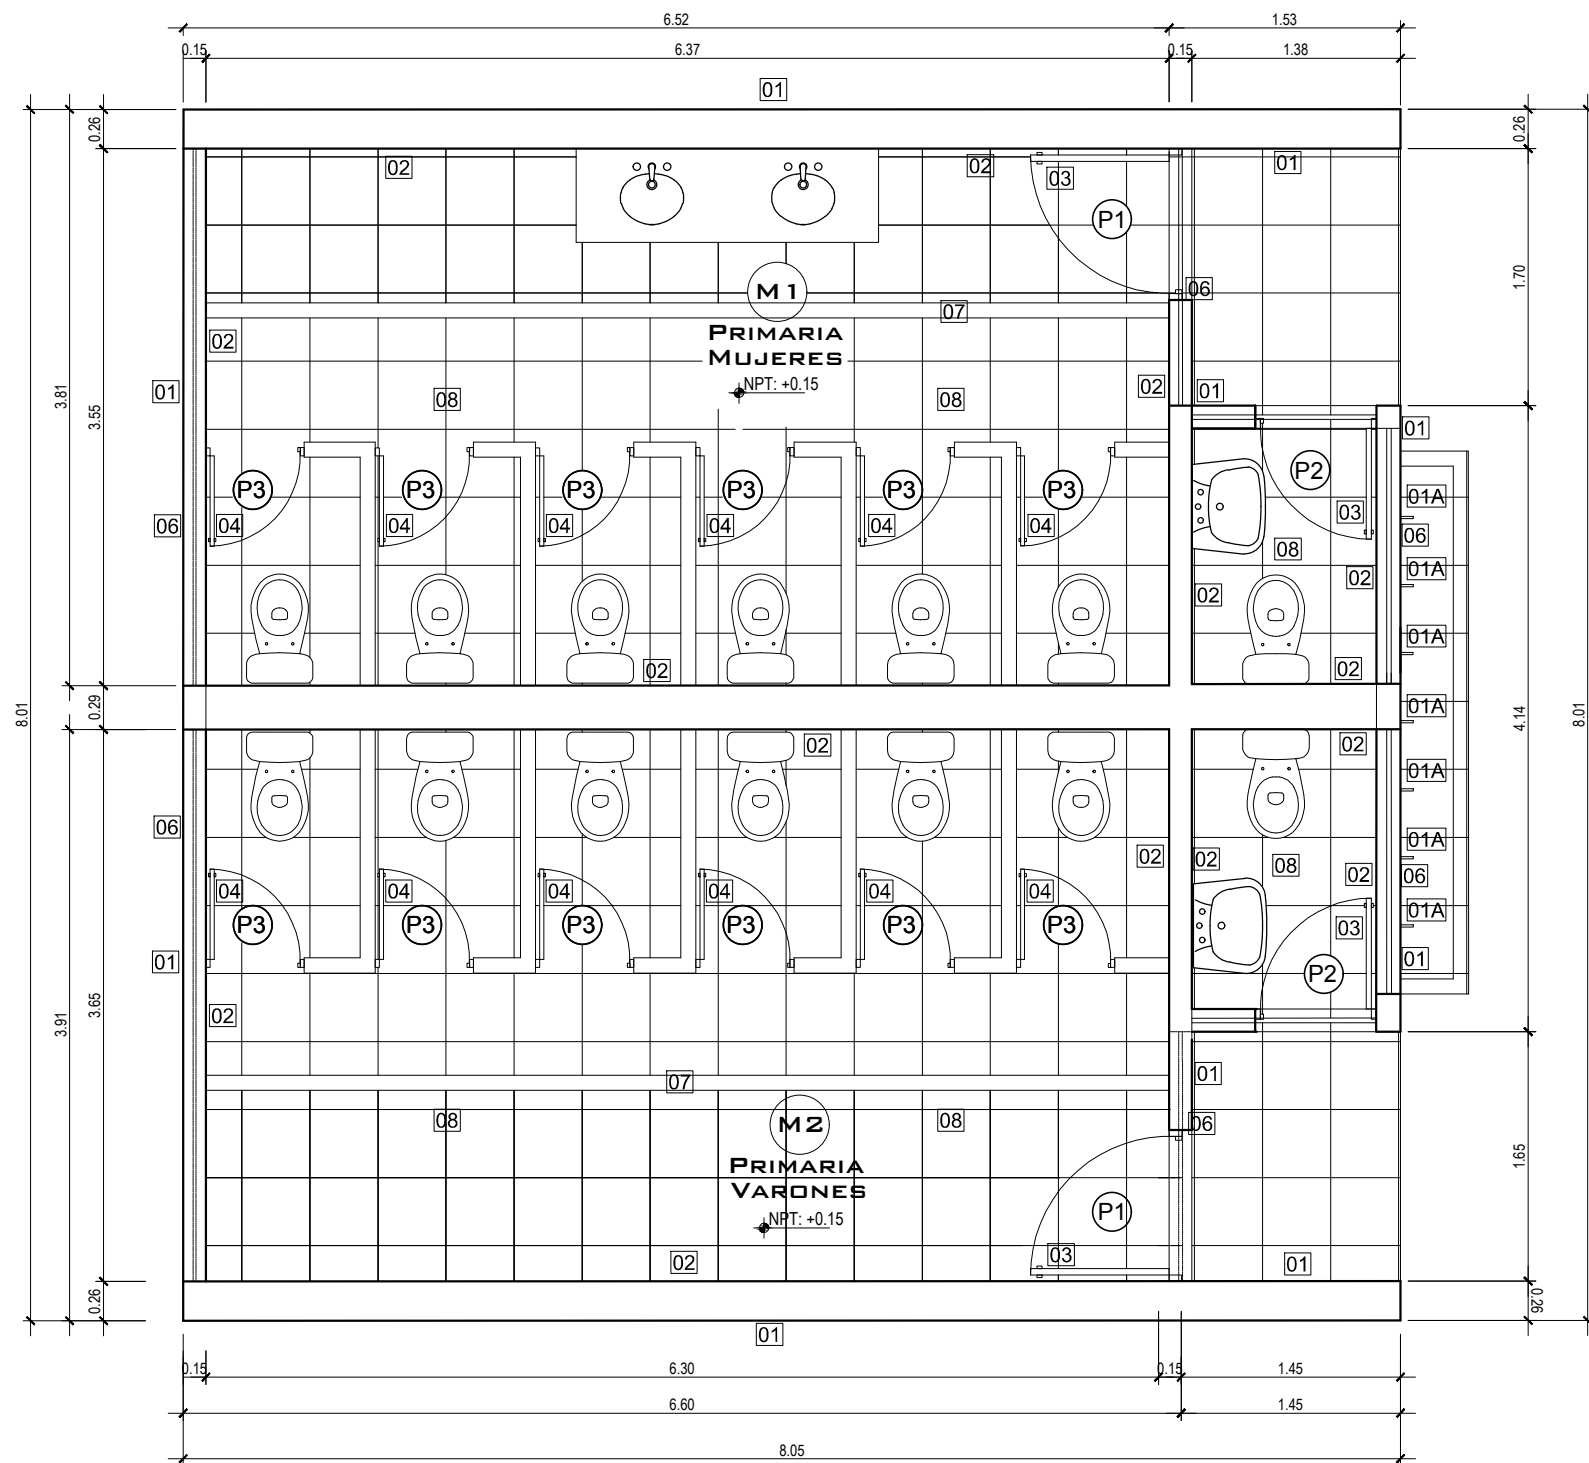

SS.HH. PRIMARIA

PLANTA

ESC: 1/50

LEVANTAMIENTO ARQUITECTURA			
SS.HH	AMBIENTE	CODIGO	INFRAESTRUCTURA
01 / 02	M01, LAV. EXTERIOR	01A	GRIFERIA EXTERIOR EN MAL ESTADO
02	M02, LAV. INTERIOR	01B	GRIFERIA INTERIOR EN MAL ESTADO
SS.HH	AMBIENTE	CODIGO	ACABADOS
01 / 02	M01, M02,M03,M04	01	PINTURA DE MUROS EXTERIORES EN MAL ESTADO (INCLUYE DERRAMES, BRUÑAS Y OTROS)
01 / 02	M01, M02,M03,M04	02	PINTURA DE MUROS INTERIORES EN MAL ESTADO (INCLUYE DERRAMES, BRUÑAS Y OTROS)
SS.HH	AMBIENTE	CODIGO	PUERTAS Y VENTANAS
01 / 02	M01, M02,M03,M04	03	PUERTAS DE INGRESO DE MADERA , FALTA MANTENIMIENTO DE PINTURA, CAMBIO DE BISAGRAS Y CHAPA
01	M01, M02	04	PUERTAS DE CUBICULOS DE MADERA , FALTA MANTENIMIENTO EN PINTURA, CAMBIO DE BISAGRAS Y PESTILLO
02	M03, M04	05	PUERTAS DE CUBICULOS MAL INSTALADAS Y EN MAL ESTADO
01 / 02	M01, M02,M03,M04	06	REJAS EN VANOS DE VENTANA , FALTA MANTENIMIENTO
SS.HH	AMBIENTE	CODIGO	ACCESORIOS
01 / 02	M01, M02,M03,M04	07	AUSENCIA / DETERIORO DE REJILLAS DE DRENAJE EN PISO
SS.HH	AMBIENTE	CODIGO	ACCESORIOS
01 / 02	M01, M02,M03,M04	08	LUMINARIAS EN MAL ESTADO

CUADRO DE VANOS - SS.HH. PRIMARIA					
TIPO	CODIGO	ALFEIZER	ALTO	ANCHO	MATERIAL
PUERTA	P1	—	2.01m	1.00m	MADERA
PUERTA	P2	—	2.01m	0.80m	MADERA
PUERTA	P3	—	1.60m	0.65m	MADERA
VENTANA	V1	3.65m	0.75m	2.11m	FIERRO
VENTANA	V2	3.55m	0.75m	2.11m	FIERRO
VENTANA	V3	1.75m	0.75m	2.11m	FIERRO
VENTANA	V4	1.70m	0.75m	2.11m	FIERRO
VENTANA	V5	1.20m	0.75m	2.11m	FIERRO



PERÚMinisterio de Educación



PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PLANO CLAVE:

PROFESIONALES RESPONSABLES:



ING° CIRO MONTES DE OCA ARCE
CIP Nº98796



ARQ° CLAUDIA S. LINARES VALVERDE
CAP Nº11778

SERVICIO :
"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019 MARIANO MELGAR COD. LOCAL 346544"

DEPARTAMENTO : LIMA

PROVINCIA : LIMA

DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO

CENTRO POBLADO : TÚPAC AMARU

DIRECCIÓN : AV. LA UNION 1115


LOCAL EDUCATIVO:
I.E. N°6019 MARIANO MELGAR
COD. LOCAL 346544

PLANO:
ARQUITECTURA
PLANTA DE LEVANTAMIENTO
SS.HH.01-PRIMARIA

LAMINA:
L.SS.HH.-01

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
OCTUBRE-2023

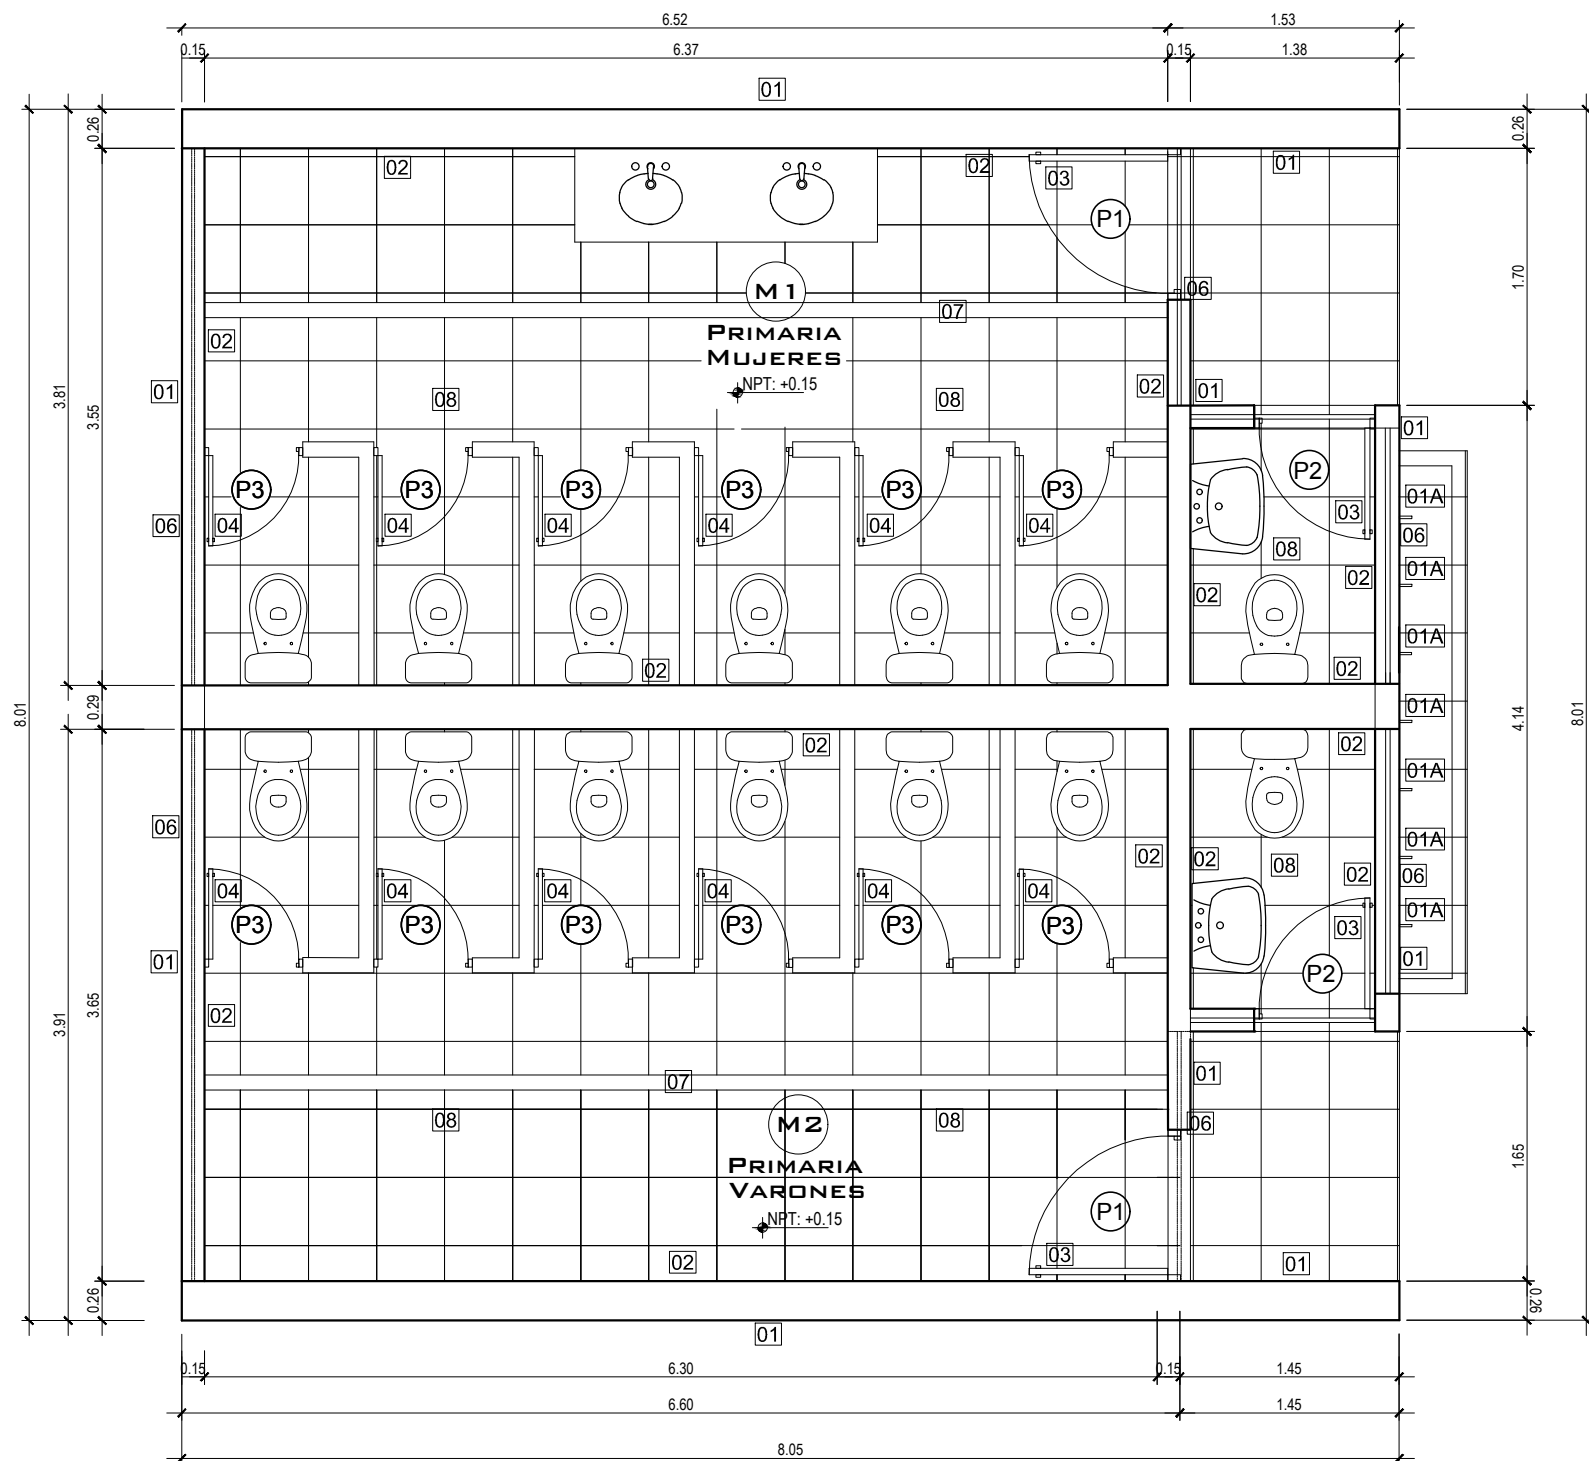

SS.HH. PRIMARIA
PLANTA
ESC: 1/50

INTERVENCIÓN ARQUITECTURA			
SS.HH	AMBIENTE	CODIGO	INFRAESTRUCTURA
01 / 02	M01, LAV. EXTERIOR	01A	CAMBIO DE GRIFERIA EXTERIOR
02	M02, LAV. INTERIOR	01B	CAMBIO DE GRIFERIA INTERIOR
SS.HH	AMBIENTE	CODIGO	ACABADOS
01 / 02	M01, M02,M03,M04	01	LIJADO, EMPASTADO Y PINTADO DE MUROS EXTERIORES (INCLUYE DERRAMES, BRUÑAS Y OTROS)
01 / 02	M01, M02,M03,M04	02	LIJADO, EMPASTADO Y PINTADO DE MUROS INTERIORES (INCLUYE DERRAMES, BRUÑAS Y OTROS)
SS.HH	AMBIENTE	CODIGO	PUERTAS Y VENTANAS
01 / 02	M01, M02,M03,M04	03	MANTENIMIENTO A PUERTAS DE INGRESO DE MADERA , INCLUYE PINTURA, CAMBIO DE BISAGRAS Y CHAPA
01	M01, M02	04	MANTENIMIENTO A PUERTAS DE CUBICULOS DE MADERA , INCLUYE PINTURA, CAMBIO DE BISAGRAS Y PESTILLO
02	M03, M04	05	INST. DE PUERTAS DE CUBICULOS CON HOJA DE MELAMINE TROPICAL DE 18MM, MARCOS CON TUBOS DE ALUMINIO DE 1 1/2" X 4"
01 / 02	M01, M02,M03,M04	06	MANTENIMIENTO DE REJAS EN VANOS DE VENTANA, INCLUYE LIJADO, ZINCROMATO Y PINTURA ESMALTE
SS.HH	AMBIENTE	CODIGO	ACCESORIOS
01 / 02	M01, M02,M03,M04	07	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE DRENAJE EN PISO
SS.HH	AMBIENTE	CODIGO	ACCESORIOS
01 / 02	M01, M02,M03,M04	08	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED

CUADRO DE VANOS - SS.HH. PRIMARIA					
TIPO	CODIGO	ALFEIZER	ALTO	ANCHO	MATERIAL
PUERTA	P1	—	2.01m	1.00m	MADERA
PUERTA	P2	—	2.01m	0.80m	MADERA
PUERTA	P3	—	1.60m	0.65m	MADERA
VENTANA	V1	3.65m	0.75m	2.11m	FIERRO
VENTANA	V2	3.55m	0.75m	2.11m	FIERRO
VENTANA	V3	1.75m	0.75m	2.11m	FIERRO
VENTANA	V4	1.70m	0.75m	2.11m	FIERRO
VENTANA	V5	1.20m	0.75m	2.11m	FIERRO

PLANO CLAVE:

PROFESIONALES RESPONSABLES:


ING° CIRO MONTES DE OCA ARCE
CIP N°98796


ARQ° CLAUDIA S. LINARES VALVERDE
CAP N°11778

SERVICIO:

"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019 MARIANO MELGAR COD. LOCAL 346544"


DEPARTAMENTO : LIMA
PROVINCIA : LIMA
DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO
CENTRO POBLADO : TÚPAC AMARU
DIRECCIÓN : AV. LA UNION 1115

LOCAL EDUCATIVO:
I.E. N°6019 MARIANO MELGAR
COD. LOCAL 346544

PLANO:
ARQUITECTURA
PLANTA DE INTERVENCIÓN
SS.HH.01-PRIMARIA

LAMINA:
I.SS.HH.-01

ESCALA: INDICADA
FECHA: OCTUBRE-2023

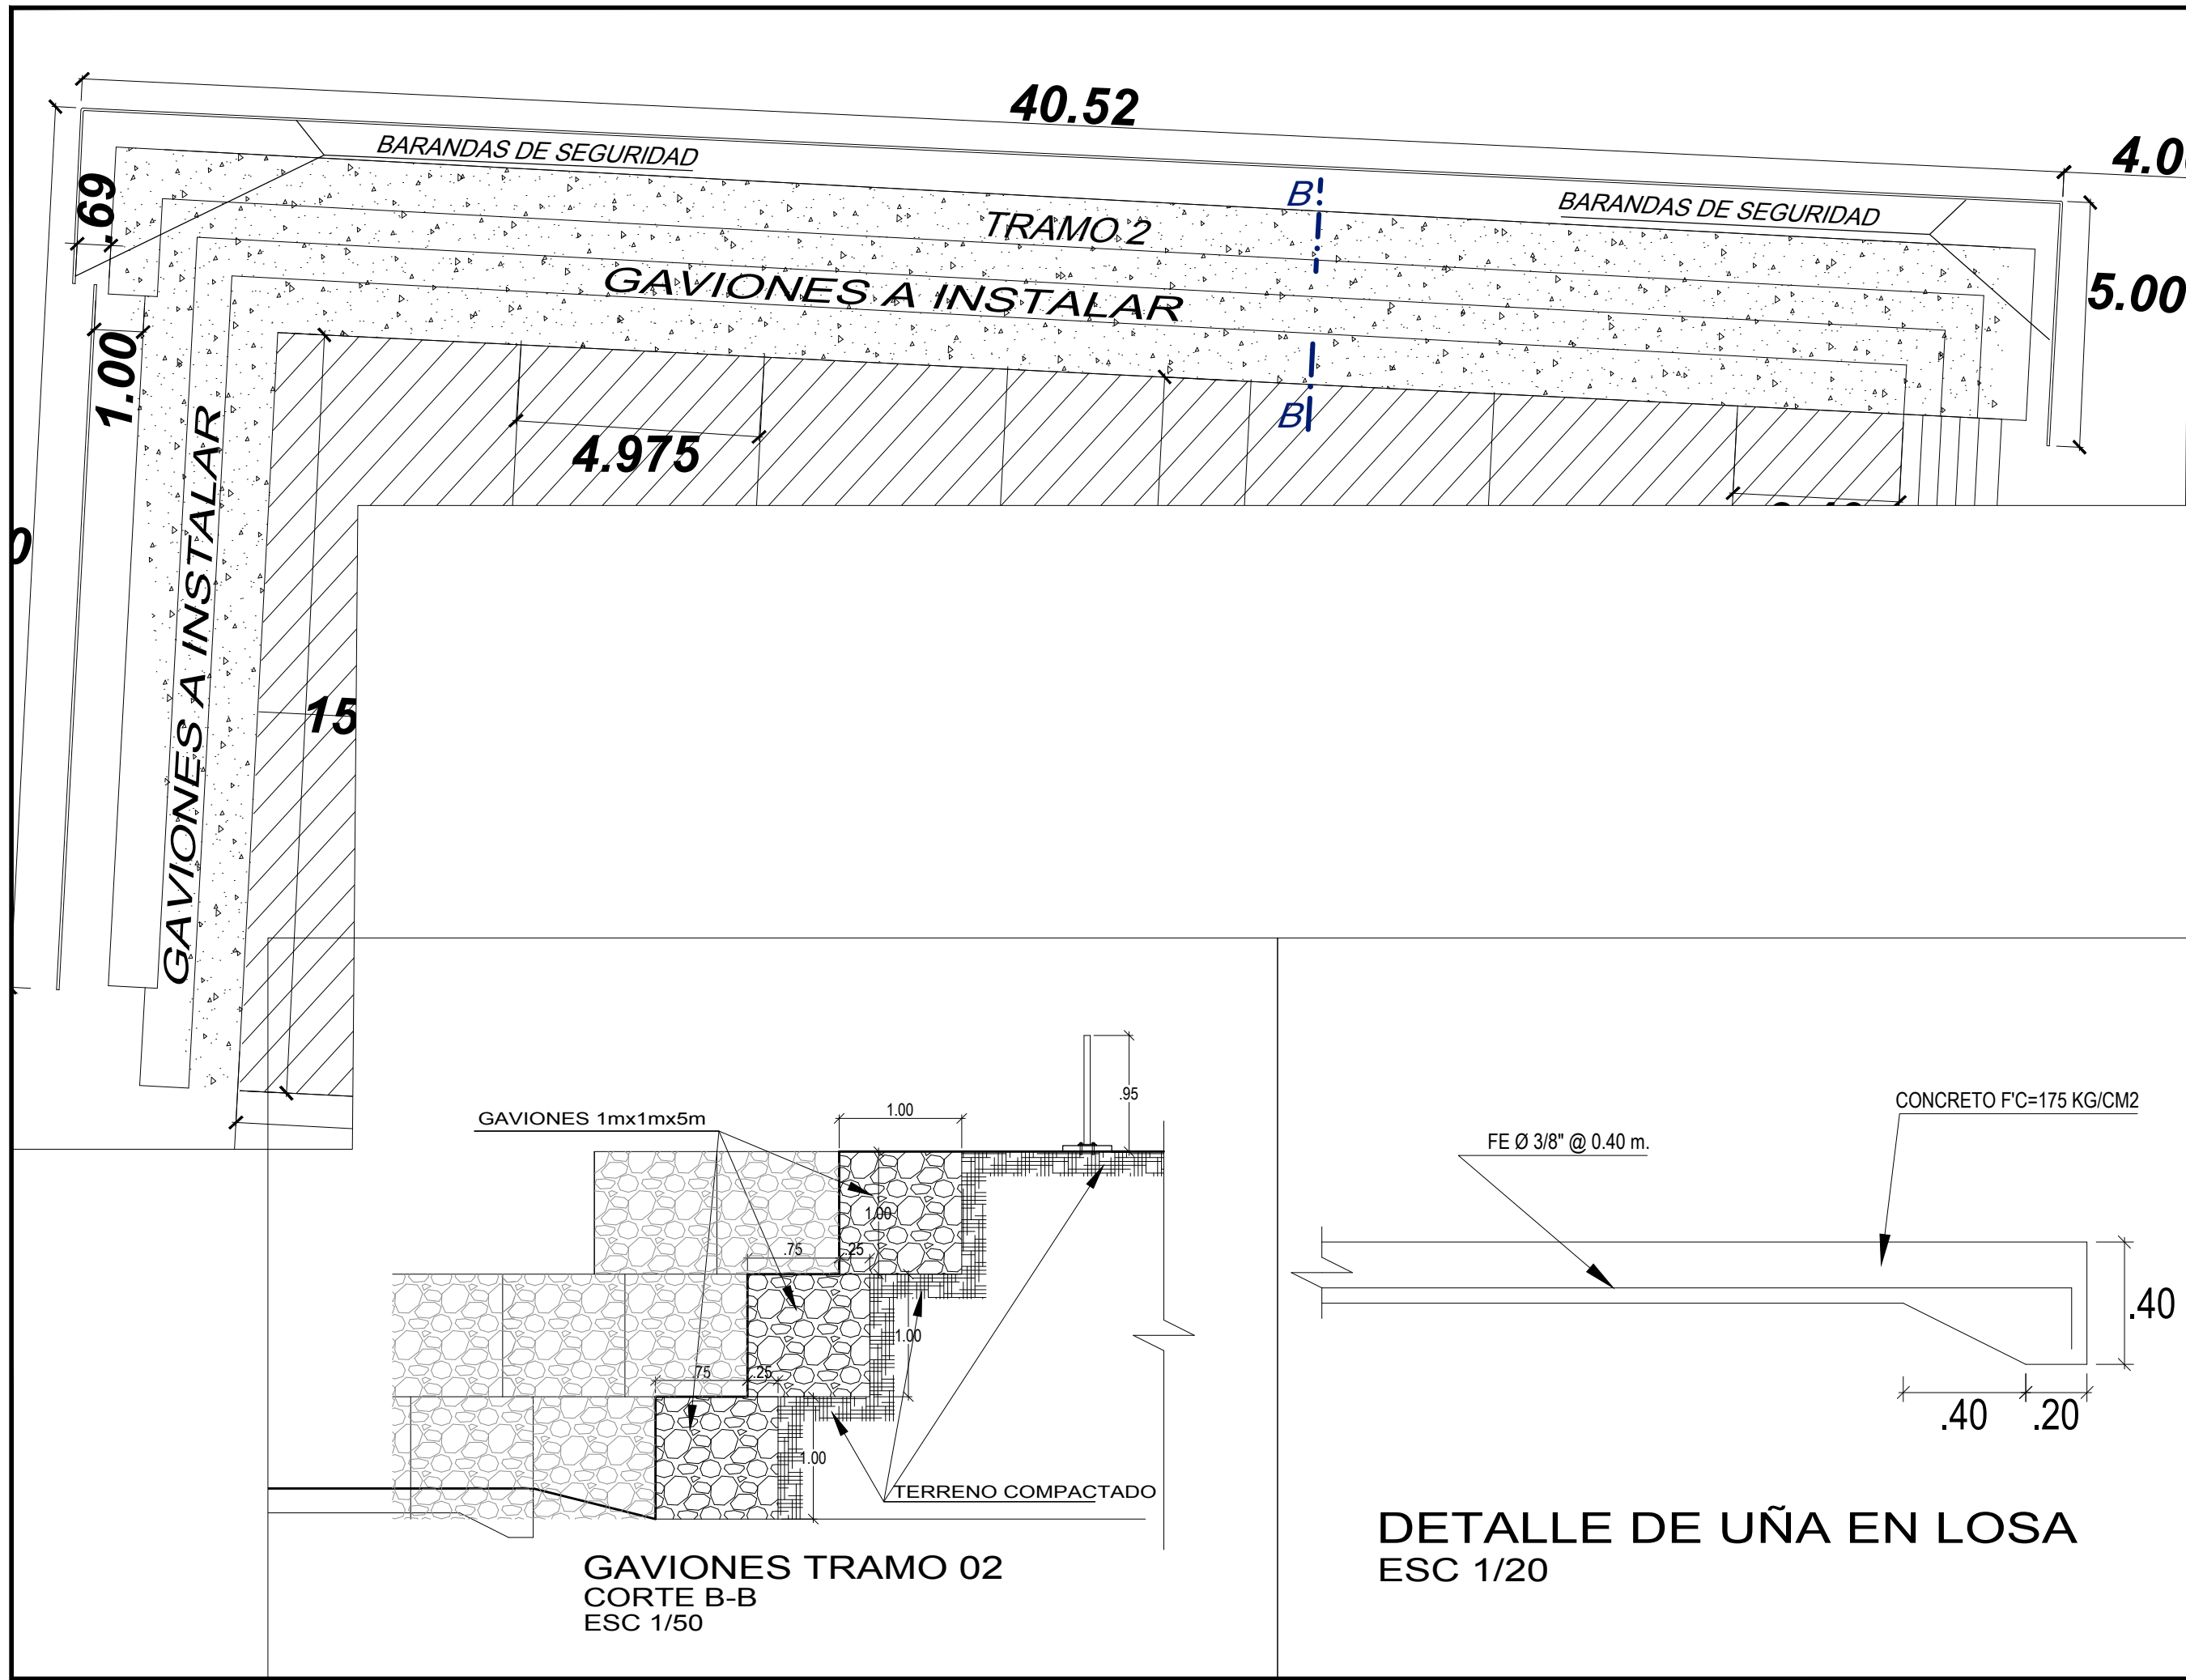



PERÚ

Ministerio de Educación



PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRURA EDUCATIVA

PLANO CLAVE:

PROFESIONALES RESPONSABLES:



ING° CIRO MONTES DE OCA ARCE
CIP N°98796



ARQ° CLAUDIA S. LINARES VALVERDE
CAP N°11778

SERVICIO:

"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019 MARIANO MELGAR COD. LOCAL 346544"

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

CENTRO POBLADO

DIRECCIÓN

: LIMA

: LIMA

: VILLA MARIA DEL TRIUNFO

: TÚPAC AMARU

: AV. LA UNION 1115

LOCAL EDUCATIVO:

I.E. N°6019 MARIANO MELGAR COD. LOCAL 346544

PLANO:

ESTRUCTURAS DETALLE DE GAVIONES EN TALUDES

LAMINA:


EG-02

ESCALA:

INDICADA

FECHA:

OCTUBRE-2023



PROFESIONALES RESPONSABLES:



ING° CIRO MONTES DE OCA ARCE
CIP N°98796



ARQº CLAUDIA S. LINARES VALVERDE
CAP Nº11778

SERVICIO :

**"SERVICIO DE
ACONDICIONAMIENTO EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019
MARIANO MELGAR COD. LOCAL
346544"**

DEPARTAMENTO : LIMA
PROVINCIA : LIMA
DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO
CENTRO POBLADO : TÚPAC AMARU
DIRECCIÓN : AV. LA UNION 1115

LOCAL EDUCATIVO:
I.E. N°6019 MARIANO MELGAR
COD. LOCAL 346544



PLANO:

ESTRUCTURAS


DETALLE DE GAVIONES Y BARANDAS EN TALUDES

LAMINA: EG-03


ESCALA:	FECHA:
INDICADA	OCTUBRE-202

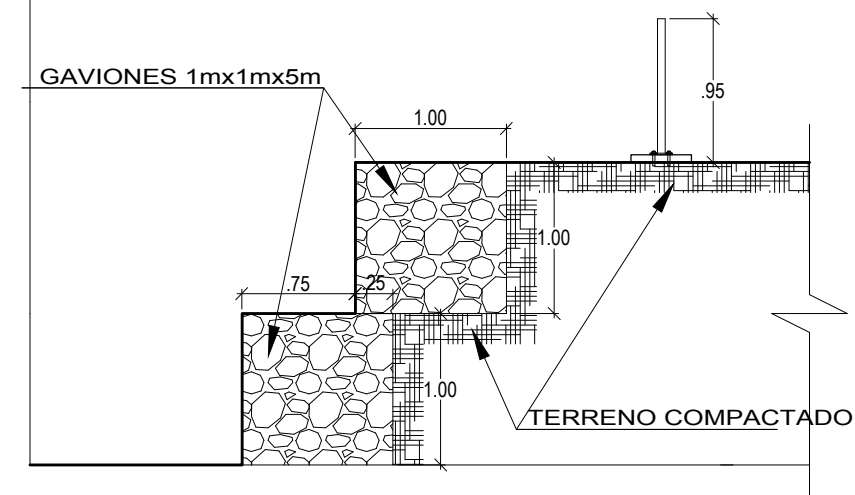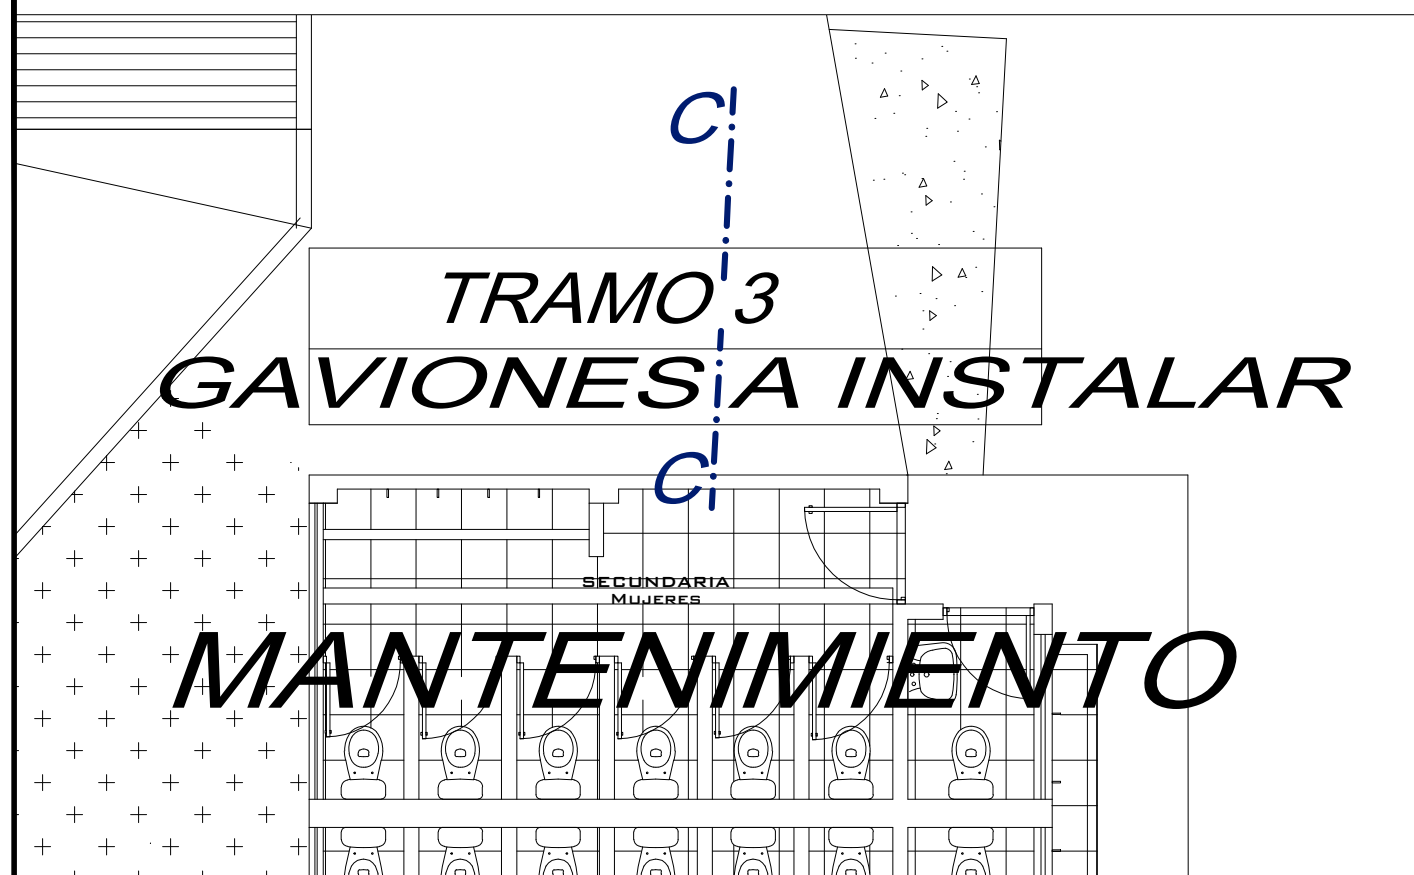



GAVIONES TRAMO 03
CORTE C-C
ESC 1/50

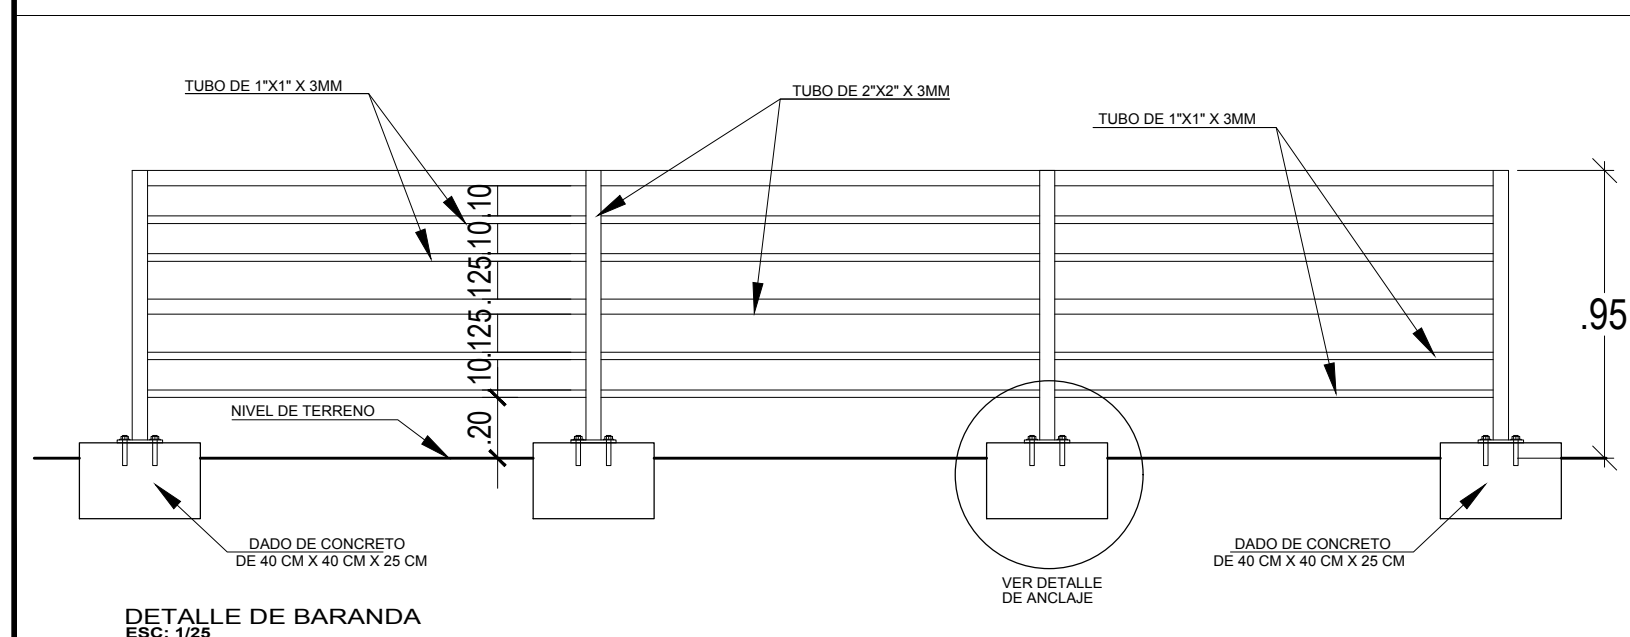


DETALLE DE BARANDA
ESC: 1/25

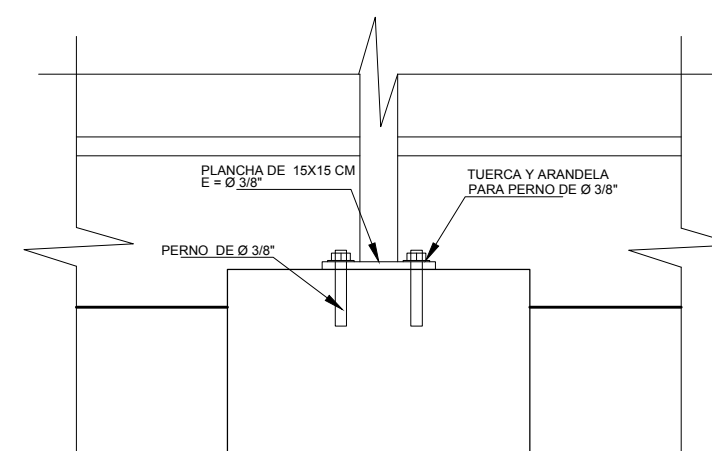


DETALLE DE ANCLAJE
BARANDA
ESC: 1/10

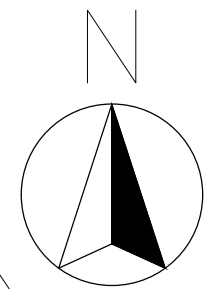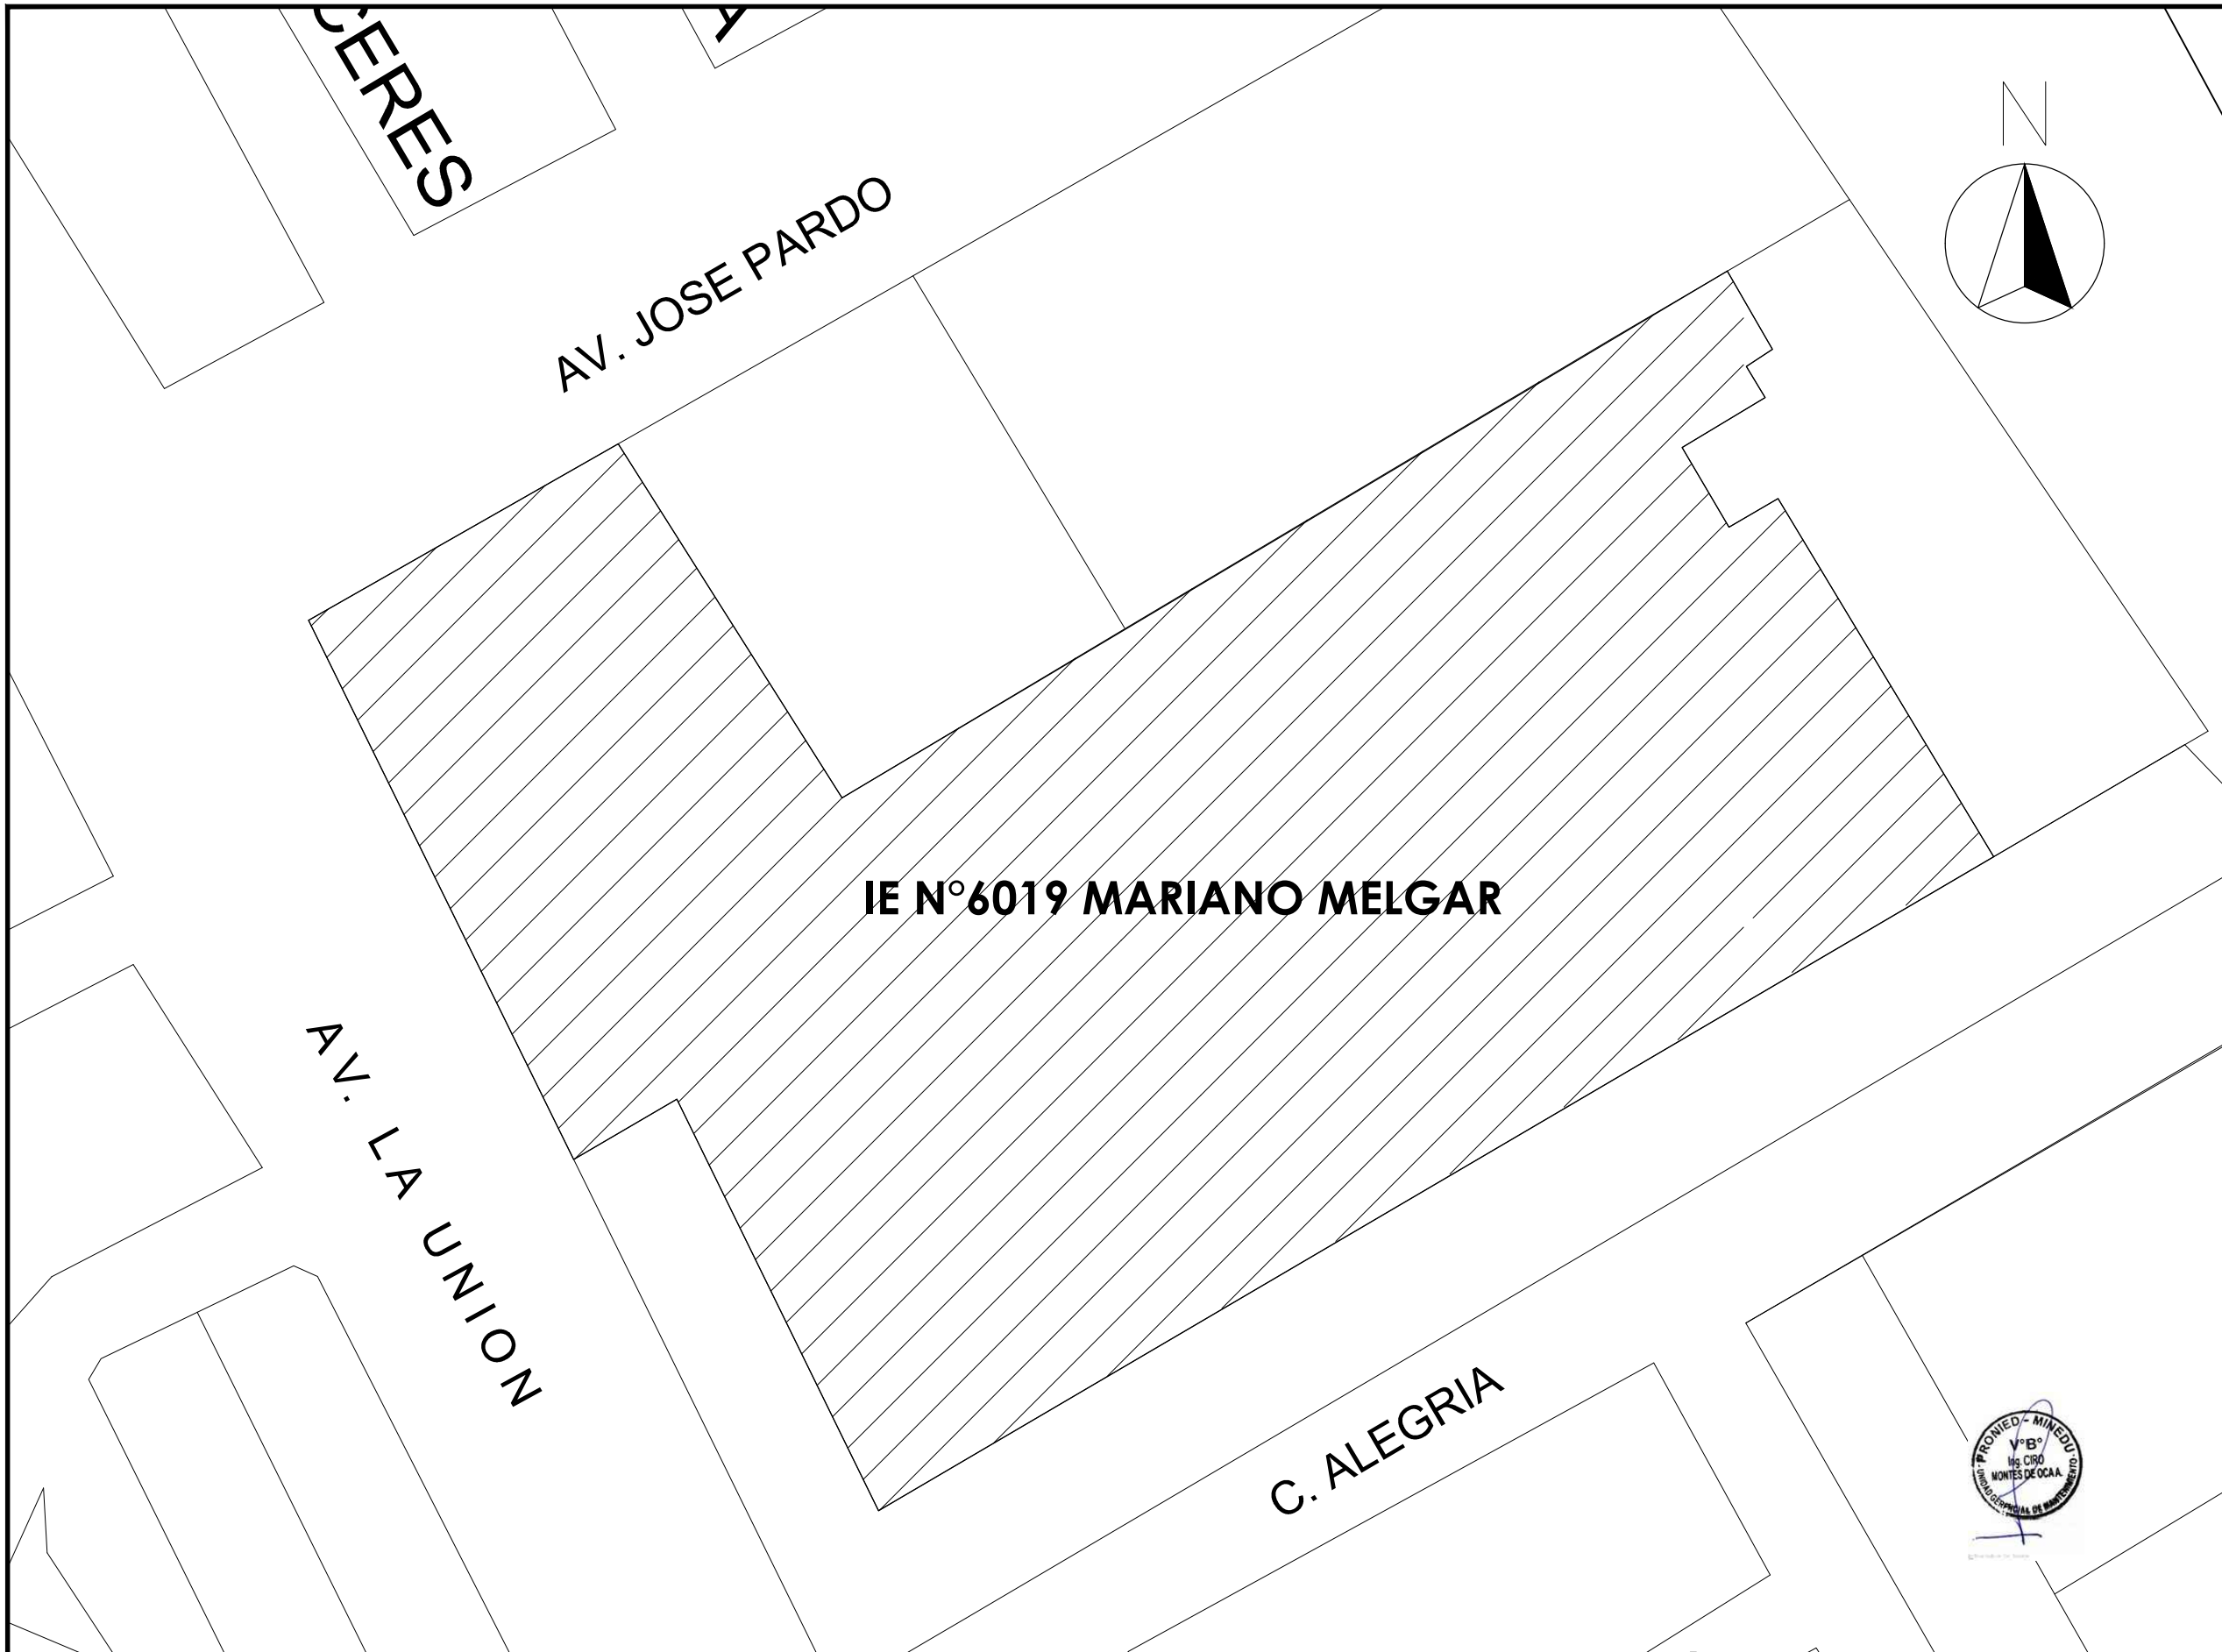



PERÚ


Ministerio de Educación



PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRURA EDUCATIVA

PLANO DE LOCALIZACION : 1/10000



INSTITUCION EDUCATIVA

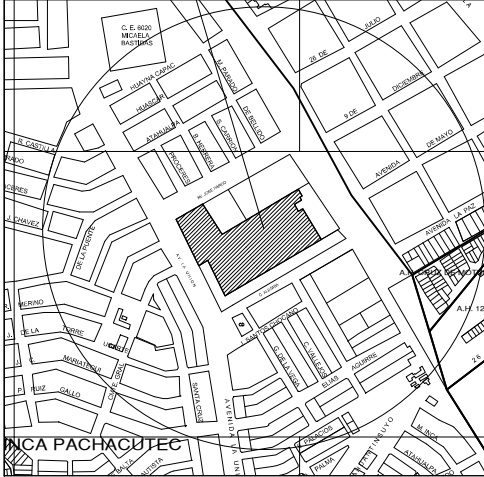

INCA PACHACUTEC

SERVICIO :
"INTERVENCIÓN CON ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019 MARIANO MELGAR COD. LOCAL 346544"

DEPARTAMENTO : LIMA
PROVINCIA : LIMA
DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO
DIRECCIÓN : AV LA UNION 1115

PROFESIONAL RESPONSABLE:



CLAUDIA S. LINARES VALVERDE
ARQUITECTA CAP. N° 11778

ARQ° CLAUDIA S. LINARES VALVERDE
CAP N° 11778

LOCAL EDUCATIVO:
I.E. N°6019 MARIANO MELGAR
COD. LOCAL 346544


PLANO:
UBICACION - LOCALIZACION

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
SETIEMBRE 2023

LAMINA:
U-01

IE N°6019 MARIANO MELGAR
PLANO DE UBICACIÓN
ESC 1/1000

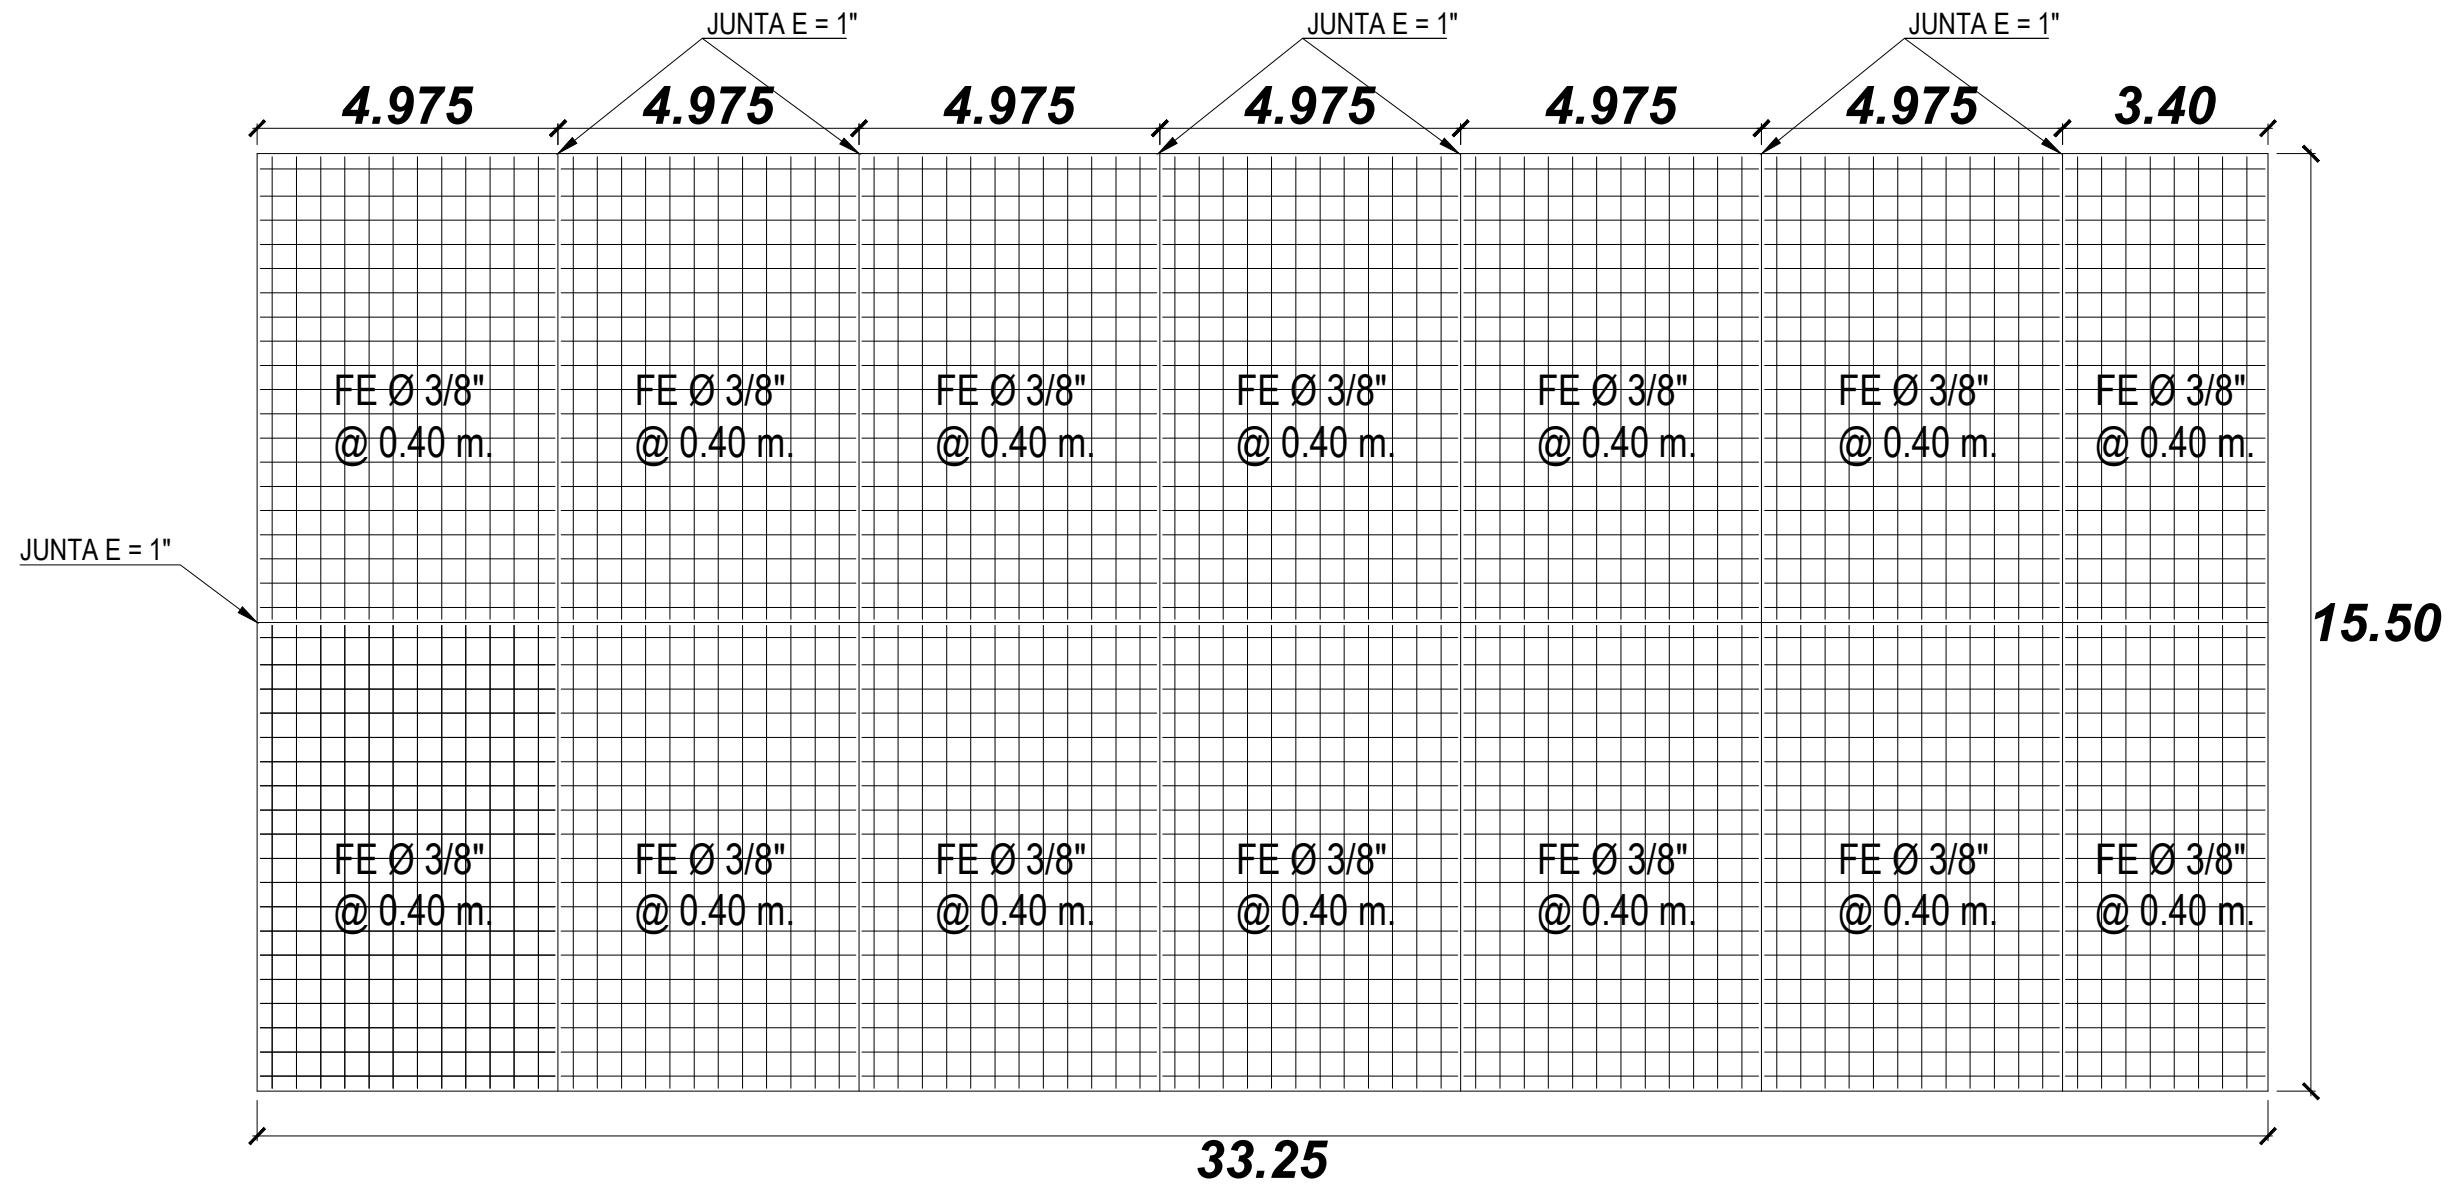

LOSA DE CONCRETO E"= 0.20 M.
F'C=175 KG/CM2

PLATAFORMA DEPORTIVA
DISEÑO DE LOSAS
ESC: 1/125



PERÚ

Ministerio de Educación



PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PLANO CLAVE:

PROFESIONALES RESPONSABLES:



ING° CIRO MONTES DE OCA ARCE
CIP N°98796



ARQ° CLAUDIA S. LINARES VALVERDE
CAP N°11778

SERVICIO:

"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019 MARIANO MELGAR COD. LOCAL 346544"

DEPARTAMENTO : LIMA
PROVINCIA : LIMA
DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO
CENTRO POBLADO : TÚPAC AMARU
DIRECCIÓN : AV. LA UNION 1115

LOCAL EDUCATIVO:

I.E. N°6019 MARIANO MELGAR
COD. LOCAL 346544

PLANO:

ESTRUCTURAS
PLANTA DE INTERVENCIÓN
PAÑOS EN PLATAFORMA DEPORTIVA

LAMINA:

EPD - 01

ESCALA: INDICADA

FECHA: OCTUBRE-2023