


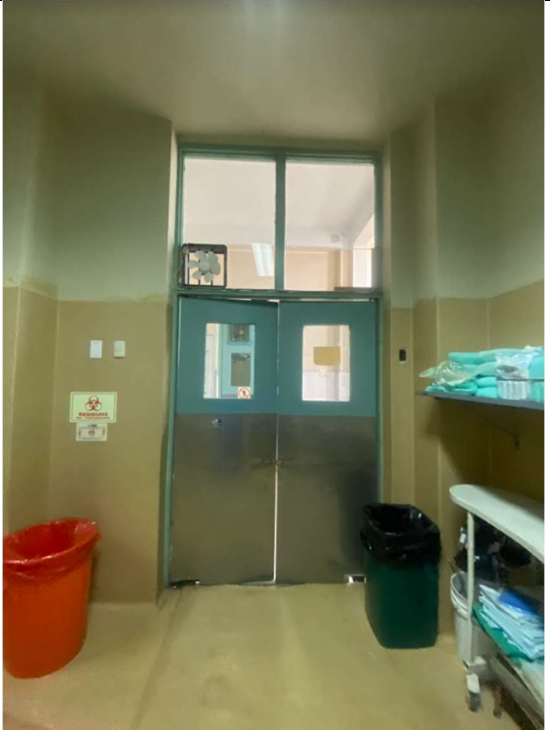





ANEXO 06

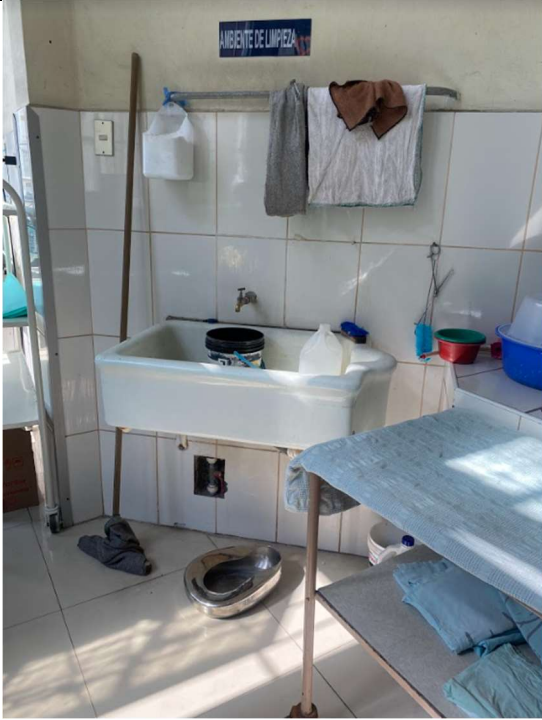

REGISTRO FOTOGRÁFICO

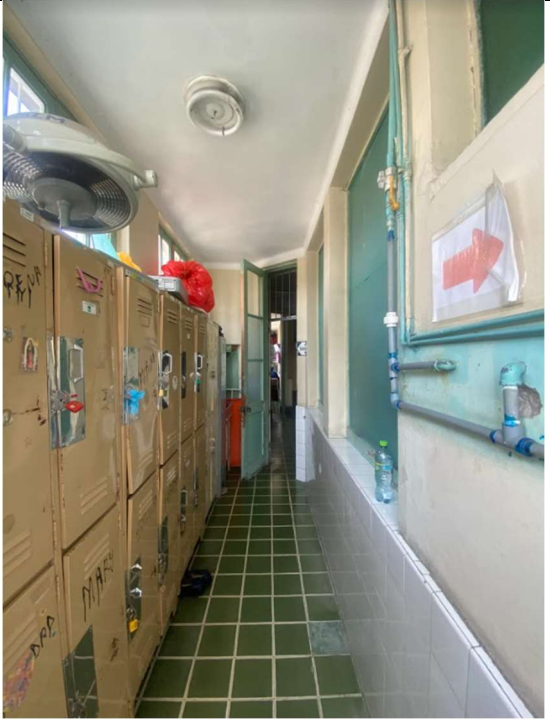
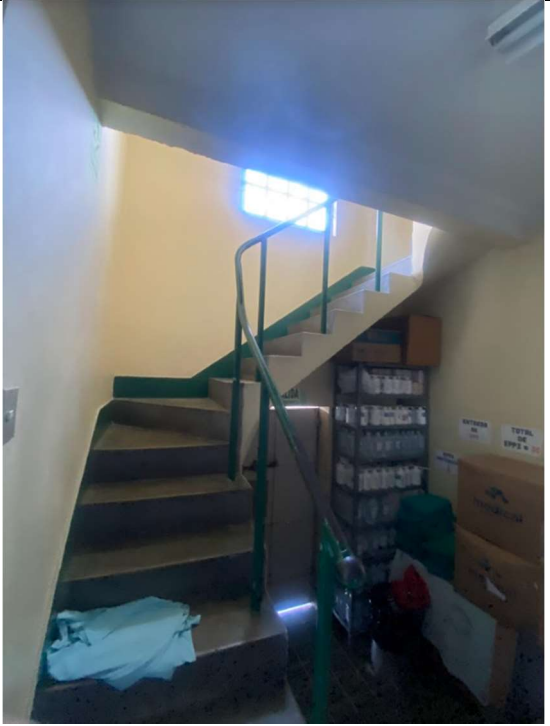
PANEL FOTOGRÁFICO



NUM	DESCRIPCIÓN	FOTO
01	<ul style="list-style-type: none"> ● Lavatorios de porcelana deteriorados ● Griferías domésticas deterioradas (no son de linea especializada) ● Piso de porcelanato pulido, no es antibacteriano, ni antideslizante. ● No cuenta con zócalo sanitario. ● Artefactos de iluminación deteriorados. 	
02	<ul style="list-style-type: none"> ● Ventanales de teatina deteriorados, con vidrio simple sin lamina de seguridad ni templado. 	
03	<ul style="list-style-type: none"> ● Protectores anti impacto de puertas deterioradas. ● Marcos de puerta con pintura en mal estado. ● Cerraduras malogradas un 80%. ● Bisagras de puertas con presencia de óxido. 	



04	<ul style="list-style-type: none"> • Puertas descuadradas, pintura deteriorada, marcos con pintura deteriorada y vidrio en sobreluz sin lamina de seguridad. • Zócalo de vinilo h=1.50 deteriorado, mal fraguado y con presencia de rayaduras y suciedad a un 70%. • No cuenta con contrazócalo sanitario. • No cuenta con señales de seguridad ni señalización hospitalaria. • Tomacorrientes simples (debe considerarse tomacorrientes especializados tipo schuko) • Interruptores defectuosos que comprometen a los circuitos de iluminación. • No cuenta con iluminación de emergencia. 	
05	<ul style="list-style-type: none"> • Cables expuestos. • Tomacorrientes simples (debe considerarse tomacorrientes especializados tipo schuko) • Interruptores defectuosos que comprometen a los circuitos de iluminación. • Contrazócalo de vinilo deteriorado. 	



06	<ul style="list-style-type: none"> ● Desprendimiento de la pintura del falso cielo raso monolítico. ● Luminarias deterioradas. ● Ventanas con vidrio simple, sin lamina de seguridad. ● No cuenta con contrazócalo hospitalario. 	
07	<ul style="list-style-type: none"> ● Mesada con bordes y esquinas dañadas. ● Contrazócalo en mal estado. ● Mobiliario carente en la parte inferior del mobiliario sanitario. ● Accesorios deteriorados. ● Grifería no especializada ● Ausencia de señalizaciones, añadiendo la falta de la ruta de residuos sólidos. 	

08	<ul style="list-style-type: none"> ● Grifería no especializada. ● Se requiere mantenimiento de tuberías de desagüe ● Tapas en las llaves de paso. ● No cuenta con zócalo sanitario. ● Piso de porcelanato pulido, no es antibacteriano ni antideslizante. ● No cuenta con señales de seguridad ni señalización hospitalaria. ● Accesorios en mal estado, deteriorados. 	
09	<ul style="list-style-type: none"> ● Pintura de las columnas y vigas en mal estado. ● No cuenta con la señalización hospitalaria suficiente. ● Ventanas con vidrios simples, sin lamina de seguridad. ● iluminación de emergencia deteriorado ● Contrazócalo deteriorado, en mal estado. 	

10	<ul style="list-style-type: none"> ● contrazócalo. ● Piso dañado y a su vez, no es antibacteriano, ni antideslizante. ● Ventanas altas con vidrios simples, sin lámina de protección. ● Señalización inadecuada de papel incumpliendo con la señalización hospitalaria. 	
11	<ul style="list-style-type: none"> ● señalización hospitalaria precaria. ● antideslizante en los bordes de los peldaños de las escaleras deteriorado 100% ● Ventana con vidrio simple, no templado y a su vez, sin lámina de protección ● Pasamanos de fierro con presencia de óxido y además, no cuenta con la presencia de pasamanos en un tramo. 	

12	<ul style="list-style-type: none"> • Tapa de tomacorriente inferior desprendida. • Desprendimiento de la pintura del muro y techo. • Ventanas que dan a la sala de operaciones con vidrio catedral sin lámina (riesgo alto). 	
13	<ul style="list-style-type: none"> • Marco de madera de la ventana deteriorado. • Desprendimiento de pintura en los bordes del muro en donde se encuentra la puerta. • Muebles de madera dañados. • Ventana con vidrio simple, sin lámina de protección. • Puertas dañadas con pintura deteriorada. • Ausencia de señalización hospitalaria. • El piso no es antibacteriano, ni antideslizante. 	

14	<ul style="list-style-type: none"> ● Marco de ventana de madera deteriorado en conjunto con un desprendimiento de la pintura. ● Cubierta sin impermeabilización y sin evacuación de aguas pluviales. ● Se presencia la acumulación de tierra y/o suciedad. 	
15	<ul style="list-style-type: none"> ● Vidrios sin lamina de seguridad ● Pintura de los muros y viga en mal estado, deteriorados ● Iluminación deteriorada. ● No cuenta con señales de seguridad ni señalización hospitalaria. 	

16	<ul style="list-style-type: none"> • Iluminación deteriorada. • Pintura en mal estado. • Ventanas con vidrio simple, sin lámina de seguridad ni templado. 	
17	<ul style="list-style-type: none"> • Luminaria presente dañada y en mal estado. • Ventanas con vidrio simple, sin lamina de seguridad. • Pintura deteriorada. 	



*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres".
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

Se Adjunta....
Folios
OSGM/ARCHIVO

www.hospitalnacionalarzobispoLoayza.gob

**Av. Alfonso Ugarte 848, Cercado de
Lima
Telf. (01) 6144646**